


STANLEY[®]

FATMAX[®]




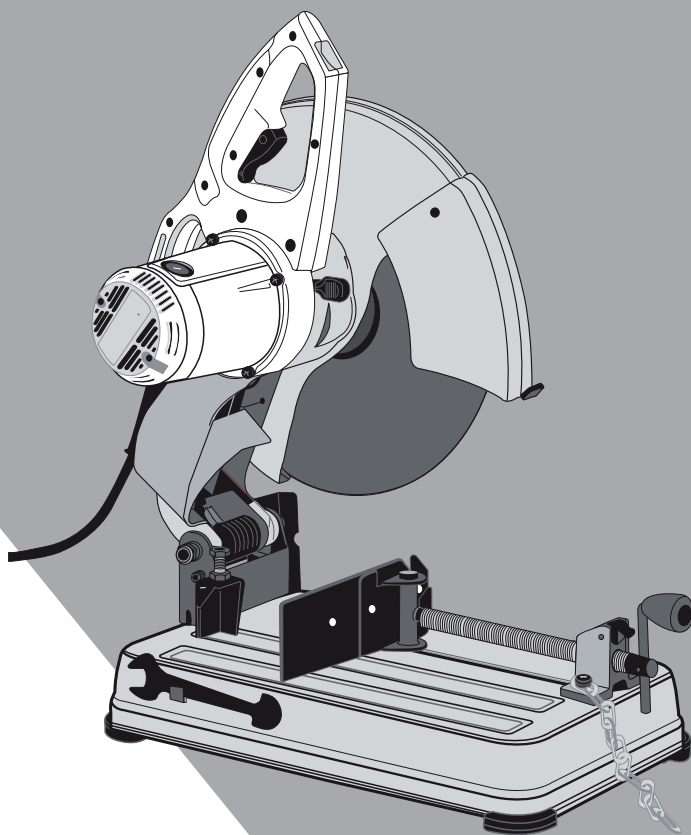







511112-38 SK

Preložené z pôvodného návodu

www.stanley.eu

FME700

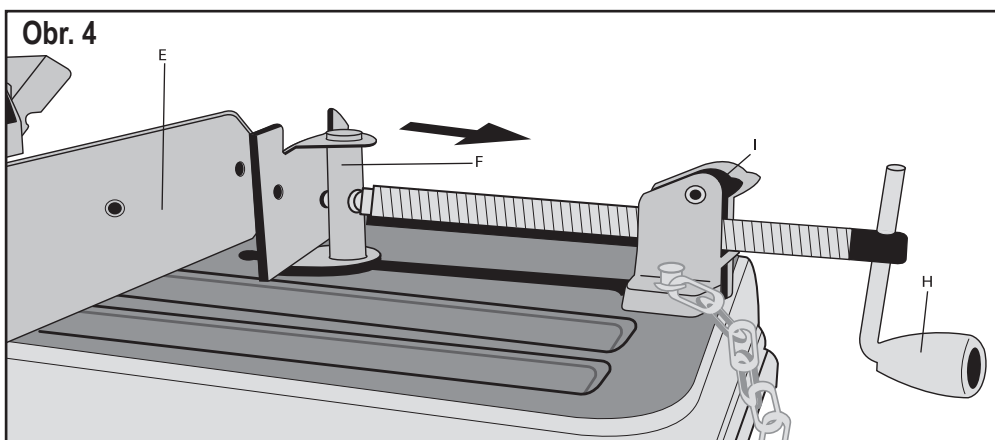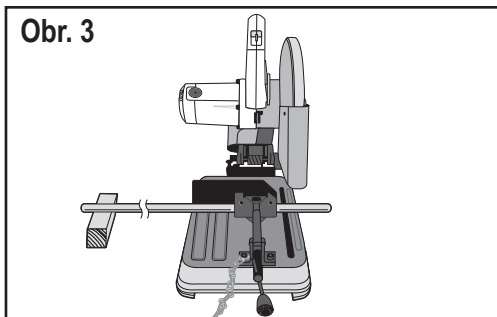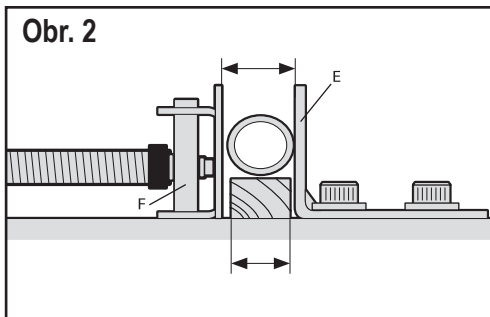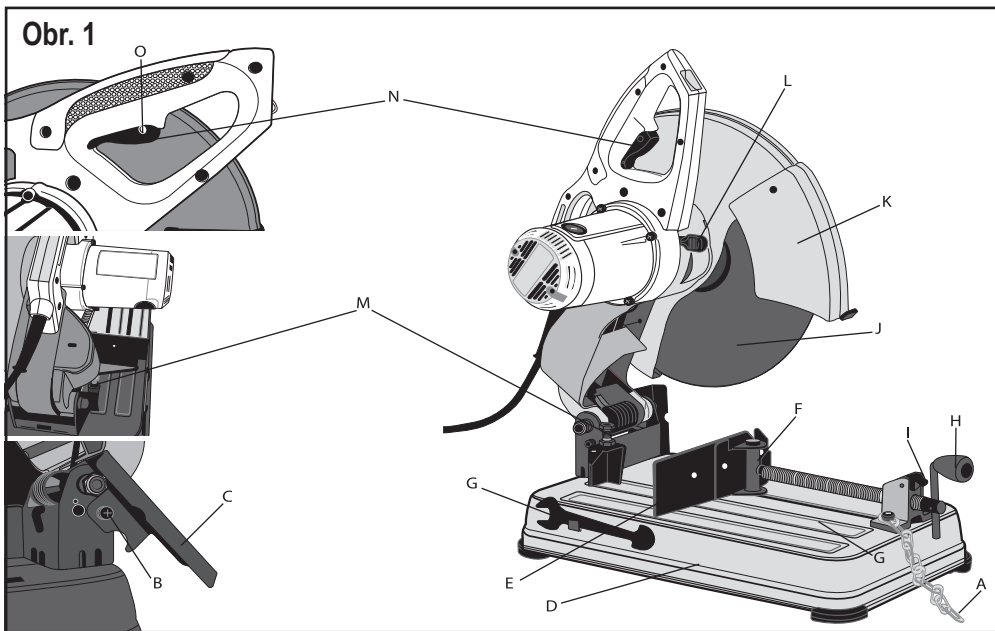

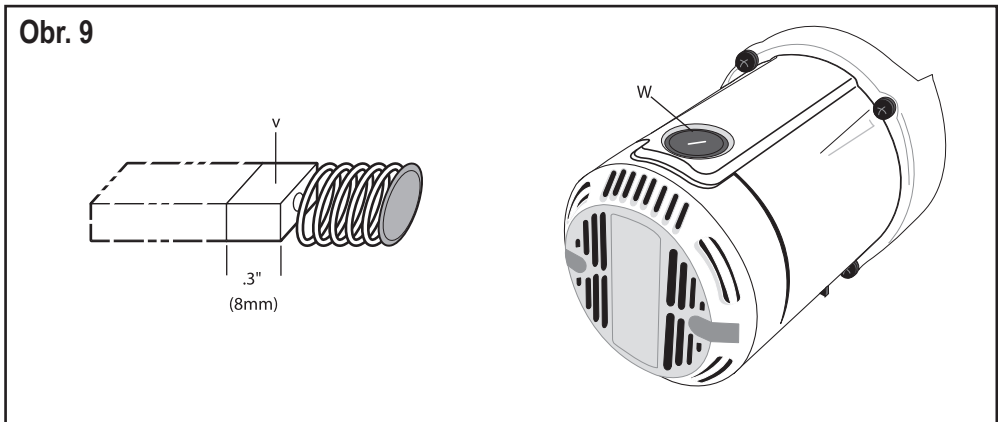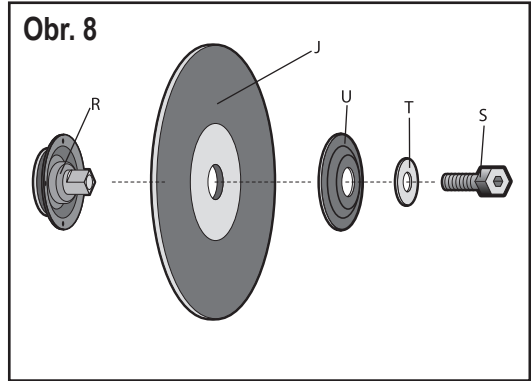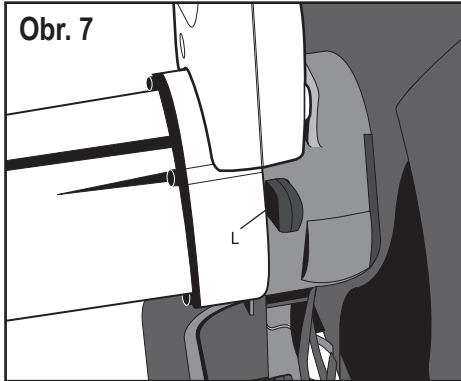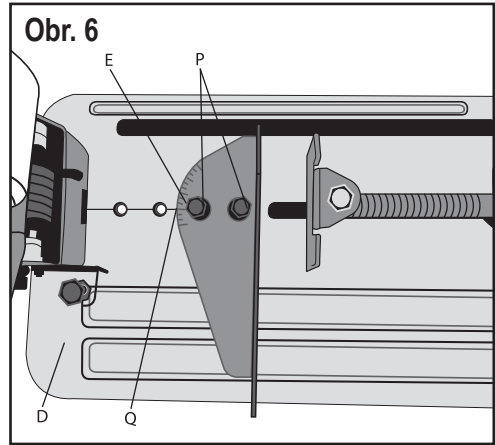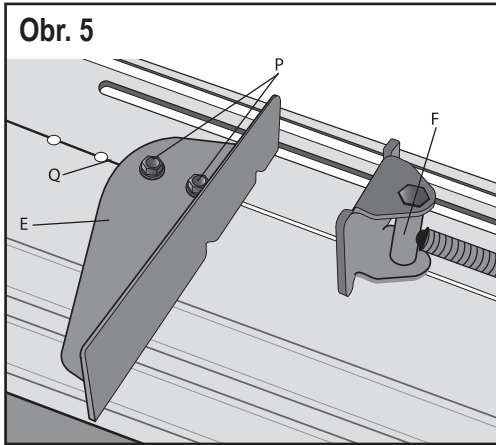

Použitie výrobku

Vaša deliaca okružná píla Stanley Fat Max je určená na rezanie oceľových materiálov s rôznymi tvarmi prierezo. Náradie je určené na náročnejšie práce, nie však na profesionálne využitie.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného poranenia.

- ◆ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
- ◆ Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- ◆ Ušchovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.

1. Pracovný priestor udržiavajte v čistote

Nevystavujte a preplnený pracovný priestor môže byť príčinou úrazu.

2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy

Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí. Zaisťte správne osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.

3. Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom

Nedotýkajte sa uzemnených povrchov (ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená použitím vysoko citlivého prúdového chrániča (RCD) 30 mA.

4. Okolostojace osoby udržiavajte mimo pracovného priestoru

Zabráňte okolitým osobám, obzvlášť deťom, aby sa dotýkali náradia alebo predlžovacieho kábla a držte ich mimo pracovnú oblasť.

5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite

Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.

6. Náradie nepreťažujte

Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate náradie a nástroje na účely, na ktoré sú určené.

7. Používajte vhodné náradie

Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte náradie na iné účely, než na ktoré je určené. Nepoužívajte napríklad okružnú na rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.

8. Vhodne sa obliekajte

Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť zachytené pohyblivými časťami. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy. Pri práci vonku používajte, pokiaľ možno, pracovné rukavice a protišmykovú obuv.

9. Používajte prvky osobnej ochrany

Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak odlietavajú drobné častice materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor. Pretože môžu byť tieto častice materiálu veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy používajte ochrannú prilbu.

10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu

Ak je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaisťte jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.

11. Zaochádzajte opatrne s prívodným káblom

Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za prívodný kábel. Nikdy neťahajte za kábel pri odpájaní zástrčky od zásuvky. Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.

12. Zaisťte si obrobok

Na upnutie obrobku používajte zverák alebo svorky. Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.

13. Neprekážajte sami sebe

Pri práci vždy udržiavajte vhodný a pevný postoj.

14. Starostlivosť o náradie

Udržiavajte ostré a čisté pracovné nástroje. Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší výkon náradia. Dodržujte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva. Káble náradia pravidelne kontrolujte a ak sú poškodené, nechajte ich opraviť v autorizovanom servise. Predlžovacie káble pravidelne prezerajte a ak sú poškodené, vymeňte ich. Udržiavajte rukoväti brúsiky suché a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.

15. Odpájajte náradie

Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, kým sa celkom nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou častí náradia, príslušenstva alebo doplnkov a pred údržbou vždy odpojte prívodný kábel.

16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče

Pred použitím náradia vždy skontrolujte, či sa v jeho blízkosti alebo priamo na náradí nenachádzajú žiadne nastavovacie kľúče alebo prípravky.

17. Zabráňte nechcenému zapnutiu

Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači. Pred pripojením prívodného kábla k sieti sa uistite, či je náradie vypnuté.

18. Používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie

Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu. Ak používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto označený.

19. Buďte pozorní

Stále sledujte, čo vykonávate, pracujte s rozvahou a pokiaľ ste unavení, náradie nepoužívajte.

20. Kontrolujte stav náradia

Pred každým použitím náradie a prívodný kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené. Skontrolujte, či nie sú poškodené jeho pohyblivé časti, kryty a vypínače alebo iné dielce, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku. Uistite sa, či bude náradie riadne pracovať a či bude riadne vykonávať určenú funkciu. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo zničená. Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Poškodené súčiastky nechajte vymeniť v autorizovanom servise Stanley Fat Max. Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.

21. Varovanie!

Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.

22. Opravy tohto náradia vždy zverujte kvalifikovaným servisným technikom

Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy tohto náradia vždy zverte mechanikom autorizovaného servisu Stanley Fat Max. Opravy by mali robiť iba kvalifikovaní technici, ktorí budú používať originálne náhradné diely. V iných prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu používateľa.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa deliacich píl

- ◆ Pri práci s týmto náradím vždy používajte zodpovedajúce pracovné rukavice.
- ◆ Nepribližujte ruky do blízkosti rezného kotúča. Nikdy nerezte obrobky, kde je potrebné priblížiť ruky k rotujúcemu reznému kotúču na kratšiu vzdialenosť ako 15 cm.
- ◆ S dodaným rezným kotúčom nerezte obrobky so stenou tenšou ako 1,2 mm.
- ◆ Nepracujte s náradím bez nasadených ochranných krytov.
- ◆ Pri rezaní nedržte obrobok voľne v ruke. Na bezpečné upnutie obrobku použite pevnú svorku.
- ◆ Nikdy nesiahajte do priestoru za zadnou časťou rezného kotúča.
- ◆ Náradie vždy umiestnite na rovnú stabilnú podložku, ktorú je možné dobre udržiavať a na ktorej nie sú zvyšky materiálu, ako sú napríklad odštiepky a odrezky.
- ◆ Pred použitím skontrolujte rezný kotúč, či nie je prasknutý alebo inak poškodený. Rezný kotúč s celkom jasnými chybami či prasklinami vyradte.
- ◆ Pred zapnutím náradia sa uistite, či sa rezný kotúč nedotýka obrobku.
- ◆ Počas chodu sa vyhýbajte odsakovaniu rezného kotúča a s rezným kotúčom nezaobchádzajte hrubo. Ak rezný kotúč začne odsakovať, zastavte chod náradia a kotúč skontrolujte.
- ◆ Nepracujte s náradím ak stojíte v jednej rovine s rotujúcim rezným kotúčom. Zabráňte vstupu iných osôb do pracovného priestoru.
- ◆ Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky a časti odrezaného materiálu. Môžu byť ostré a horúce. Pred manipuláciou nechajte odrezané časti obrobku dostatočne vychladnúť.
- ◆ Odchylovač iskier sa môže počas prevádzky zahrievať. Bezprostredne po použití náradia sa vyvarujte kontaktu s odchylovačom iskier a nenastavujte ho.
- ◆ Pred posúvaním obrobku alebo pred zmenou nastavenia vypnite náradie a počkajte, kým nedôjde k úplnému zastaveniu rezného kotúča.
- ◆ Po vypnutí sa nikdy nepokúšajte dobiehajúci rezný kotúč zastaviť pritlačením na bočnú časť kotúča.
- ◆ Nepoužívajte rezné kvapaliny. Tieto kvapaliny sa môžu vznietiť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ◆ Vždy sa uistite, či je obrobok bezpečne upnutý.
- ◆ Používajte iba výrobcom schválené rezné kotúče. Nikdy nepoužívajte pilové kotúče určené pre kotúčové pily alebo akékoľvek iné typy kotúčov vybavené ozubením.
- ◆ Maximálna prípustná rýchlosť rezného kotúča musí byť vždy rovná alebo vyššia než hodnota otáčok naprázdno uvedená na štítku náradia.
- ◆ Nepoužívajte rezné kotúče, ktorých rozmery nezodpovedajú údajom uvedeným v technických údajoch náradia.
- ◆ Používajte iba rezné kotúče zodpovedajúce norme EN12413.
- ◆ Pred použitím sa uistite, že je rezný kotúč správne namontovaný.
- ◆ Nechajte náradie bežať naprázdno v bezpečnej polohe po dobu najmenej 30 sekúnd. Ak sa vyskytnú značné vibrácie alebo iná porucha, vypnite náradie a zistite, čo je príčinou.
- ◆ Nepoužívajte rezné kotúče na bočné brúsenie.
- ◆ Nerezte betón, tehly, dlaždice alebo keramické materiály.
- ◆ Nerezte drevo, plasty alebo syntetické materiály.
- ◆ Nerezte materiály z liatiny.
- ◆ Nikdy nerezte materiály z horčíkových zliatin.

- ◆ Nerežte elektromateriály pod napätím.
- ◆ Používajte toto zariadenie iba na dobre odvetrávaných miestach. Nepoužívajte toto náradie v blízkosti horľavých kvapalín, plynov a prachu. Horúce čiastočky vznikajúce pri brúsení alebo iskry od uhlíkov motora môžu spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.
- ◆ Pri práci v prašnom prostredí pravidelne čistíte vetracie štrbiny. Ak bude nutné čistenie vetracích štrbín, nezaobdnite náradie najprv odpojiť od elektrického prívodu.
- ◆ Ak sa rezné kotúče nepoužívajú, musia byť uskladnené na suchom mieste a musia byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
- ◆ **Varovanie!** Použitie tohto náradia môže vytvárať prach s obsahom chemických látok spôsobujúcich rakovinu, novorodenecké vady alebo iné zdravotné problémy. Vždy používajte schválený respirátor.



Varovanie! Používajte iba deliace rezné kotúče s maximálnou hrúbkou 3 mm a s maximálnym priemerom 355 mm.

Varovanie! Po vypnutí píly sa bude pilový list ešte chvíľu pohybovať.

- ◆ Používajte iba vystužené rezné kotúče s menovitými otáčkami minimálne 4 300 ot./min. alebo s vyššími otáčkami.
- ◆ Vždy používajte ochranné okuliare, majte nasadené bezpečnostné kryty, obrobok si upnite do zveráka a používajte vhodný ochranný respirátor.

Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:

- ◆ typ rezaného materiálu
- ◆ typ rezného kotúča
- ◆ sila posuvu
- ◆ **Varovanie!** Pre ochranu sluchu vykonajte príslušné opatrenia.

Zvyškové riziká

Pri práci s týmto náradím hrozia nasledujúce riziká:

- ◆ poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielcami
- ◆ zranenia spôsobené roztrhnutím rezného kotúča

Tieto riziká sú najviac evidentné najmä:

- ◆ v celom rozsahu pracovných operácií
- ◆ v blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Poškodenie sluchu.
- ◆ Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou pohybujúceho sa rezného kotúča.
- ◆ Riziko poranenia pri výmene rezného kotúča.
- ◆ Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.

Elektrická bezpečnosť



Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom štítku výrobcu. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.

- ◆ Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat Max, aby sa zabránilo možným rizikám.

Poklesy napájacieho napätia

Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. Pri nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.

Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než 0,12 Ω, je nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.

Varovné symboly

Na zariadení sú nasledujúce symboly:



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.



Vždy používajte ochranné okuliare.



Vždy používajte ochranu sluchu.

Popis

Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.

- Poistná reťaz
- Skrutka odchylovača iskiek
- Odchylovač iskiek
- Základňa
- Vodidlo
- Zverák
- Plochý kľúč
- Kľuka
- Páčka zveráka
- Rezný kotúč
- Ochranný kryt
- Zámka hriadeľa
- Skrutka s poistnou maticou hĺbkového dorazu
- Hlavný vypínač
- Otvor pre visáciu zámku
- Skrutky vodiidla

Zostavenie

Varovanie! Pred vykonávaním akýchkoľvek zmien nastavenia alebo pred snímaním či inštaláciou prídavných zariadení

či príslušenstva náradie vypnite a odpojte od elektrického prívodu. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Nevykonať žiadne nastavenie pokiaľ je rezný kotúč v pohybe.

Sňatie a nasadenie rezného kotúča (obr. 7 - obr. 8)

- ◆ Stlačte zámku hriadeľa (L).
- ◆ Otáčajte rezným kotúčom (J), pokiaľ nebude zaistený.
- ◆ Vyskrutkujte skrutku (S) otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek pomocou plochého kľúča (G) a potom vyberte podložku (T) a upínaciu prírubu (U).
- ◆ Skontrolujte, či je v prírubu umiestnená rozperná vložka (R).
- ◆ Vymeňte rezný kotúč (J). Uistite sa, či je rezný kotúč nasadený na rozpernej vložke (R) a či sa otáča správnym smerom.
- ◆ Rezný kotúč zaistíte pomocou pridržnej príruby (U), podložky (T) a skrutky (S).
- ◆ Stlačte zámku hriadeľa (L).
- ◆ Otáčajte rezným kotúčom (J), pokiaľ nebude zaistený.
- ◆ Pomocou plochého kľúča (G), otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek, dotiahnite skrutku (S).
- ◆ Ochranný kryt siahnite naspäť dole a uvoľníte zámku hriadeľa (L).
- ◆ Podľa potreby upravte hĺbku rezu.

Nastavenie hĺbky rezu (obr. 1)

Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby vyhovovala rôznejmu stupňu opotrebenia rezného kotúča.

- ◆ Vykonajte skúšku s vypnutou pilou a skontrolujte vôľu.
- ◆ Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
- ◆ Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu (M).
- ◆ Priťahovaním a povoľovaním skrutky hĺbkového dorazu (M) nastavte požadovanú hĺbku rezu.
- ◆ Utiahnite poistnú maticu (M).

VAROVANIE: Pri výmene rezného kotúča nastavte hĺbkovú zarážku vždy do východiskovej polohy.

Upínanie obrobku (obr. 2 - obr. 4)

Toto náradie je vybavené zverákom (F)

- ◆ Páčku (I) vytiahnite smerom k rukoväti (H).
- ◆ Zverák (F) pritlačte dopredu tak, aby sa čelust' takmer dotýkala obrobku.
- ◆ Páčku (I) pritlačte dopredu smerom k čelusti tak, aby zapadla k upínacej tyči.
- ◆ Upnite bezpečne obrobok otáčaním rukoväti (H) v smere pohybu hodinových ručičiek.
- ◆ Ak chcete obrobok uvoľniť, otáčajte rukoväťou (H) proti smeru chodu hodinových ručičiek.
- ◆ Ak chcete zvýšiť kapacitu rezu, umiestnite pod obrobok dištančnú podložku. Dištančná podložka by mala byť o niečo užšia ako obrobok.

VAROVANIE: Dlhé obrobky podprite kúskom dreva. Odre-závanú časť nepodpierajte.

Funkcia rýchleho posuvu (obr. 4)

Svorka je vybavená funkciou rýchleho posuvu.

- ◆ Ak chcete svorku uvoľniť, otočte rukoväť (H) proti smeru pohybu hodinových ručičiek o jednu alebo dve otáčky a vytiahnite páčku (I) smerom k rukoväti (H).

Nastavenie upínacej polohy (obr. 5)

Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby vyhovovala použitému reznému kotúču.

- ◆ Pomocou plochého kľúča (G) uvoľnite a vyberte skrutky vodidla (P).
- ◆ Podľa potreby nastavte vodidlo (E).
- ◆ Skrutky vodidla (P) naskrutkujte späť a dotiahnite ich tak, aby bolo vodidlo (E) vo svojej polohe zaistené.

Nastavenie uhla rezu (obr. 6)

Náradie sa môže používať s uhlom rezu až 45°.

- ◆ Uvoľnite skrutky vodidla (P), aby došlo k uvoľneniu vodidla (E).
- ◆ Nastavte požadovaný uhol vodidla (E). Nastavenie uhla je možné odčítať na meradle (Q).
- ◆ Utiahnite skrutky vodidla (P), aby došlo k zaisteniu vodidla (E).

Kontrola a nastavenie meradla pokosových rezov (obr. 6)

- ◆ Uvoľnite skrutky vodidla (P), aby došlo k uvoľneniu vodidla (E).
- ◆ Rameno spustíte dole a v tejto polohe ho zaistíte pomocou poistnej reťaze (A).
- ◆ Medzi vodidlo (E) a ľavú stranu rezného kotúča umiestnite uholník tak, aby sa dosiahla presná poloha 90°.
- ◆ Vyrovnajte značku 0° na meradle (Q) so značkou na základni (D).
- ◆ Utiahnite skrutky vodidla (P), aby došlo k zaisteniu vodidla (E).
- ◆ Snímte poistnú reťaz (A) a nastavte rameno späť do hornej východiskovej polohy.

Nastavenie odchyľovača iskiev (obr. 1)

- ◆ Povoľte skrutku (B).
- ◆ Odchyľovač iskiev (C) nastavte do vhodnej pozície.
- ◆ Utiahnite skrutku (B).

Použitie

Varovanie: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.

Varovanie: Na náradie príliš netlačte.

Varovanie: Vyhybajte sa preťažovaniu náradia. Ak dôjde k prehriatiu náradia, nechajte ho niekoľko minút v chode naprázdno.

Kapacita rezu


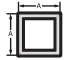
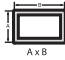

Široké rozozretie zveráka a veľký polomer zdvihu poskytujú dostatočný priestor pre mnoho objemných obrobkov. Na ur-

čenie celkovej maximálnej kapacity rezu novým kotúčom použite tabuľku.

Upozornenie: Niektoré objemné obrobky, kruhové obrobky alebo obrobky nepravidelného tvaru môžu vyžadovať doplnkové upevnenie, pretože nemôžu byť bezpečne uchytené iba vo zveráku.

Maximálna kapacita rezu

Poznámka: Kapacita rezov zobrazená v tabuľke zodpovedá neopotrebovanému reznému kotúču a správne nastavenej polohe vodidla.

Tvar obrobku				
Rez pod uhlom 90°	A = 4-7/8" (125 mm)	A = 4-1/2" (115 mm)	4-1/2" × 5-1/8" (115 × 130 mm) 4" × 7-5/8" (115 × 130 mm) 3" × 7-3/8" (115 × 130 mm)	A = 4-1/2" × 5-3/8" (115 × 137 mm)
Rez pod uhlom 45°	A = 4-1/2" (115 mm)	A = 3-13/16" (98 mm)	4-1/2" × 3-13/16" (115 × 95 mm) 4-1/8" × 3-3/4" (105 × 95 mm)	A = 3-13/16" (95 mm)

Pred použitím:

- ◆ Nasadte vhodný rezný kotúč. Silne opotrebené kotúče nepoužívajte. Maximálne prevádzkové otáčky pily nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky rezného kotúča.
- ◆ Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve a na náradi.
- ◆ Obrobok si upnite.
- ◆ Vždy správne nastavte odchyľovač iskier.

Zapnutie a vypnutie (obr. 1)

Hlavný vypínač (N) je umiestnený na ovládacej rukoväti.

- ◆ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (N).
- ◆ V priebehu rezania držte vypínač stlačený.
- ◆ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač (N).

Varovanie: Nevypínajte a nezapínajte náradie, ak je v zábere.

Varovanie: Na ochrane pred neoprávneným použitím náradia nasadte do otvoru (O) štandardnú visiacu zámku (nie je súčasťou dodávky).



Varovanie! Nebrúste horčikové zliatiny.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Rezanie (obr. 1)

- ◆ Obrobok, ktorý budete rezať, opríte o vodidlo (E) a zaistite ho pomocou upínacieho zveráka (F).
- ◆ Zapnite pílu a pomaly tlačte prevádzkovú rukoväť dole tak, aby došlo k prerezaniu obrobku. Pred začatím re-

zania počkajte, kým motor pily nedosiahne maximálne otáčky.

- ◆ Nechajte kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú silu.
- ◆ Po ukončení rezu vypnite pílu a rameno zdvihnite do hornej pokojovej polohy.

Preprava (obr. 1)

Náradie je vybavené poistnou reťazou (A), pomocou ktorej je možné pre prepravu rameno pily zaistiť v uzavretej spodnej polohe.

Varovanie: Pred prepravou zaistite, aby bolo náradie vypnuté a odpojené od sieťového napájania.

- ◆ Ochranný kryt (K) spustíte dole na základňu stola (D) a v tejto polohe, zavesením poistnej reťaze na hák rukoväti, pílu zaistíte.
- ◆ Náradie prenášajte uchopením za prepravné rukoväti.
- ◆ Náradie pripravte do prevádzkovej polohy stlačením prevádzkovej rukoväti mierne dole a vytiahnutím poistnej reťaze (A).

Údržba

Váš výrobok Stanley Fat Max napájaný akumulátorom / prírodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.

Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobku/náradia napájaného z akumulátora/prírodným káblom:

- ◆ Vypnite zariadenie a vyberte z neho akumulátor.
- ◆ Udržujte čisté ventilačné drážky a kryt náradia pravidelne čistite mäkkou handričkou.
- ◆ Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prírodného kábla:

- ◆ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
- ◆ Pripojte hnedý vodič k svorku pod napätím na novej zástrčke.
- ◆ Modrý vodič pripojte k nulovej svorku.

Varovanie! Na uzemňovacia svorku nebude pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.

Kontrola a výmena uhlíkov motora (obr. 9)

Varovanie! Vypnite náradie a odpojte prírodný kábel od siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe.

Uhlíky by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú opotrebované. Kontrolu uhlíkov vykonáte po odstránení krytu uhlíkov (W). Uhlíky (V) by sa mali v lôžku voľne posúvať. Ak sú uhlíky opotrebované na minimálnu dĺžku 8 mm (0,3"), ako je znázornené na obrázku 9, mali by byť vymenené.

Opätovné nasadenie uhlíka vykonáte jeho zasunutím späť

do lôžka. Ak vykonávate výmenu uhlíka, nový nasadíte nový s rovnakou orientáciou, akú mal pôvodný uhlík. Nasadíte späť kryt uhlíka (prilísi ho nedotahujte).

Čistenie

Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odporúča sa ich z hlavného pláštia pily odstrániť prúdom suchého stlačeného vzduchu. Vždy používajte vhodnú ochranu zraku a ochranný respirátor.

Opavy

Z dôvodu zaistenia BEZPEČNOSTI a SPOLAHLIVOSTI výrobku zverte vykonávanie jeho opráv, údržby a nastavenia autorizovanému servisnému stredisku alebo inej servisnej spoločnosti so zodpovedajúcou kvalifikáciou, vždy s použitím originálnych náhradných dielcov.

Mazanie

Táto píla je vybavená uzatvorenými samomazacími guľkovými ložiskami. Tieto ložiská sú naplnené dostatočným množstvom maziva. Prevádzková životnosť ložísk je minimálne rovnaká, ako životnosť celej pily.

Príslušenstvo

Upozornenie! Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie je odporúčané na použitie s týmto zariadením, môže byť nebezpečné.

Používajte iba vysokopevnostné kotúče typu 1 s organickým spojivom s konštrukčnými otáčkami aspoň 4 300 ot./min. alebo vyššími, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN12413. Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším náradím je možné zakúpiť u Vášho miestneho dodávateľa alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto

služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

FME700 (Typ 1)		
Napájacie napätie	V	230
Príkon	W	2 300
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	3 800
Maximálna obvodová rýchlosť rezného kotúča	m/s	80
Max. priemer kotúča	mm	355
Vnútorý otvor kotúča	mm	25,4
Maximálna hrúbka kotúča	mm	3
Typ rezného kotúča	Rovný, bez drážok	
Maximálny priečny rez pri 90°		
Kruhový profil	mm	125
Štvorcový profil	mm	115
Obdĺžnikový profil	mm	115 × 130
Profil tvaru „L“	mm	137 × 137
Maximálny priečny rez pri 45°		
Kruhový profil	mm	115
Štvorcový profil	mm	98 × 98
Obdĺžnikový profil	mm	105 × 95
Profil tvaru „L“	mm	95 × 95
Hmotnosť	kg	18

FME700 (Typ 1)		
L _{pa} (akustický tlak)	dB(A)	92,5
Odchýlka (K)	dB(A)	3
L _{wa} (akustický výkon)	dB(A)	105,5
Odchýlka (K)	dB(A)	3
Vibrácie a _n	m/s ²	6,5
Odchýlka (K)	m/s ²	1,5

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



FME700

Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN61029-1, EN61029-2-10.

Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.

Nížšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Stanley Europe.

R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22/05/2014

Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú potrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnnej chyby za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho obsluhu.
- ◆ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- ◆ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentami.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: **www.stanley.eu/3**

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz



CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY
FatMax

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
 ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDÁJCOM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:

- 24 mesiaců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 mesiaců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
 http://www.bandservis.cz

SK

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis