
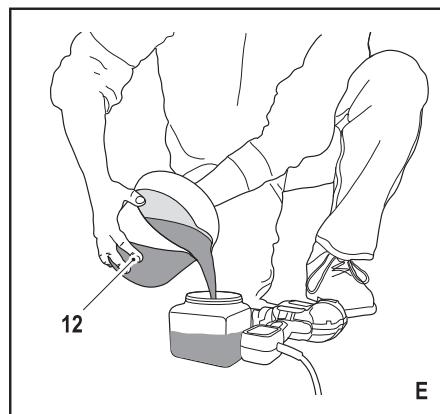
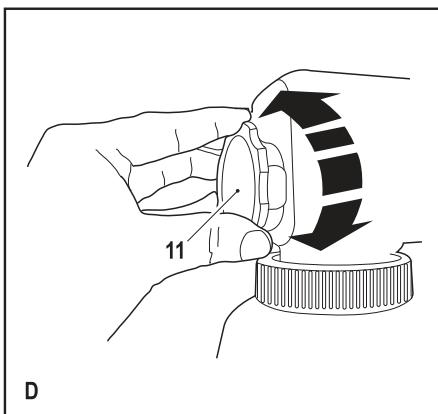
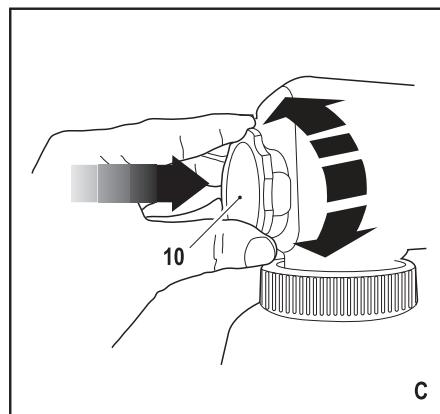
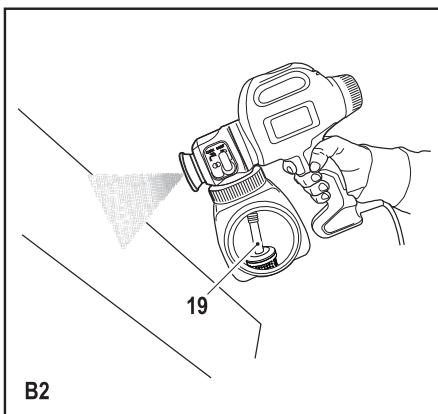
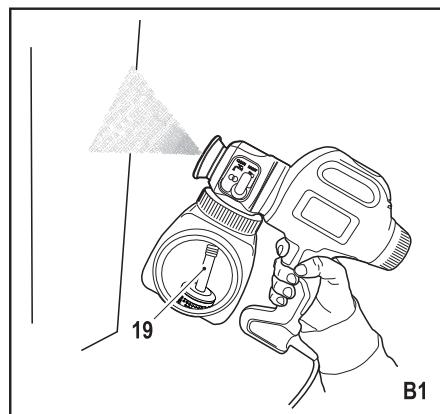








372000 - 15 EST







**BDPS200**  
**BDPS400**  
**BDPS600**







[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)


Eesti keel	(originaaljuhend)	8
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	17

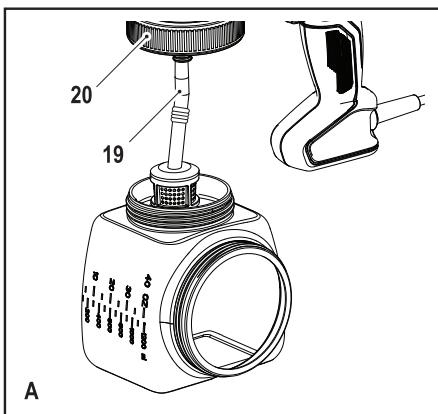

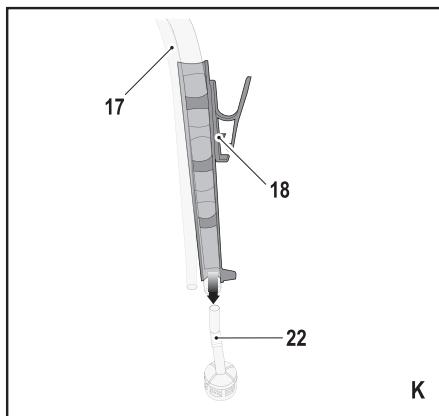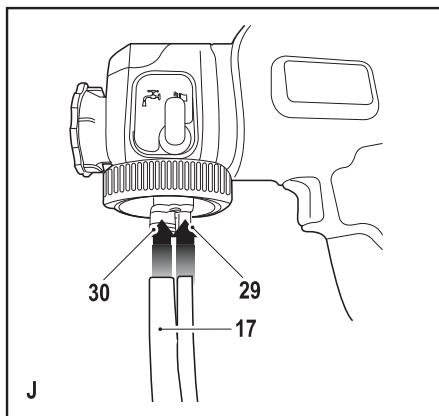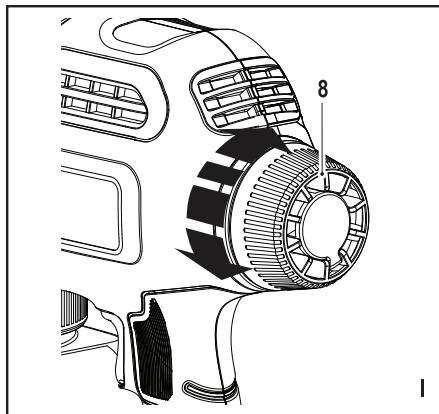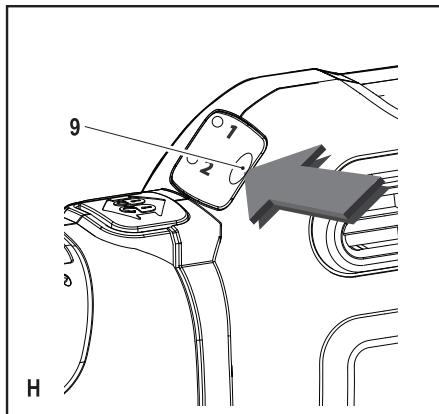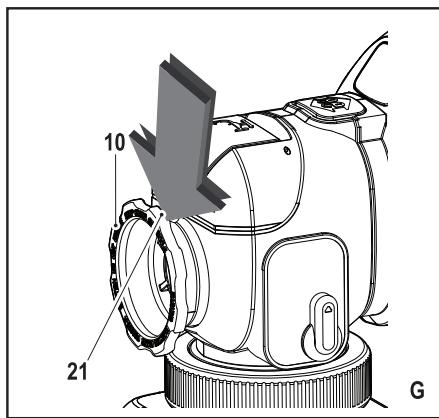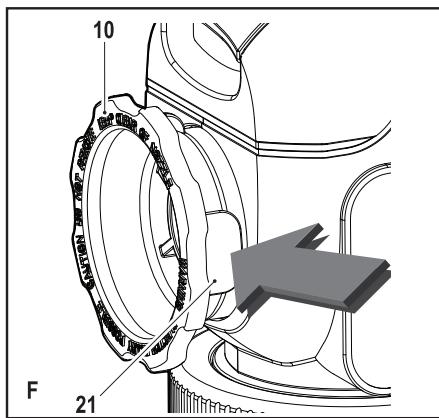


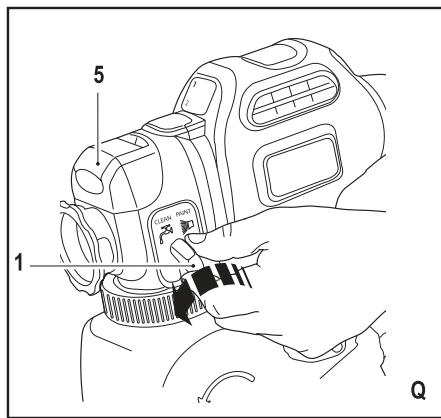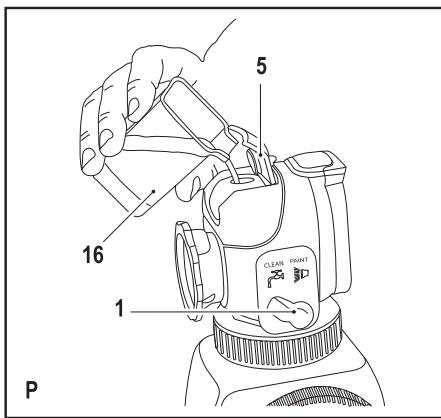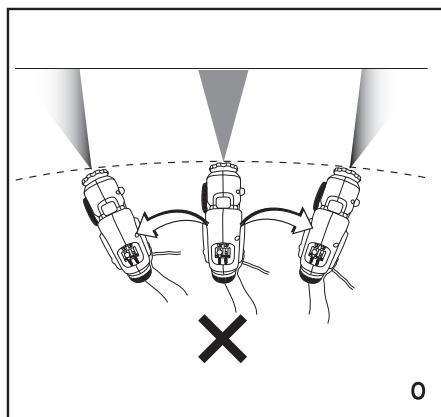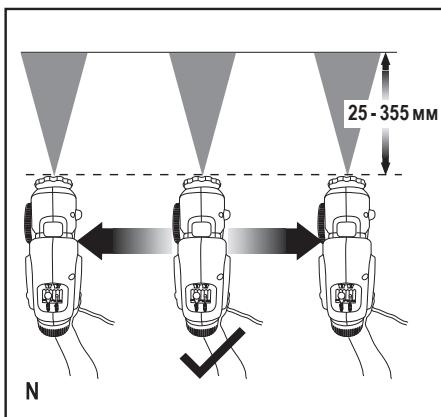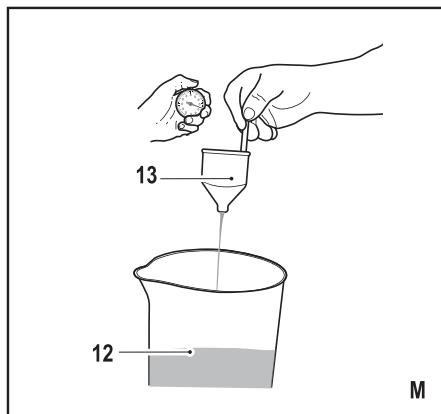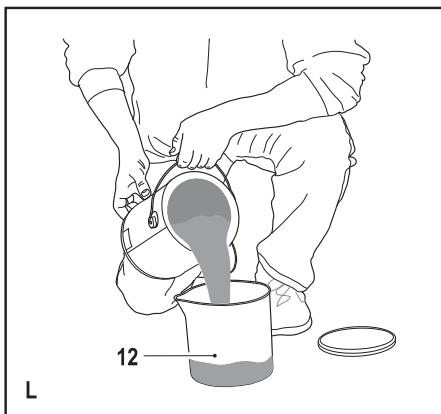

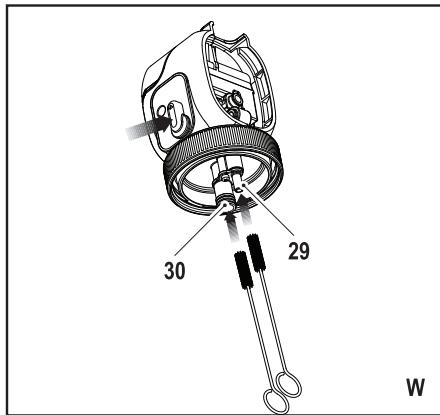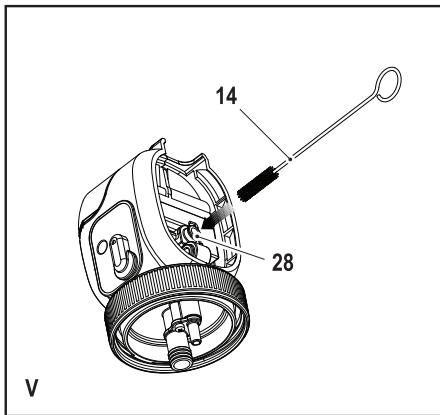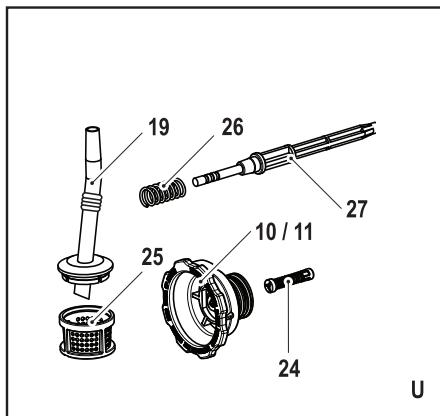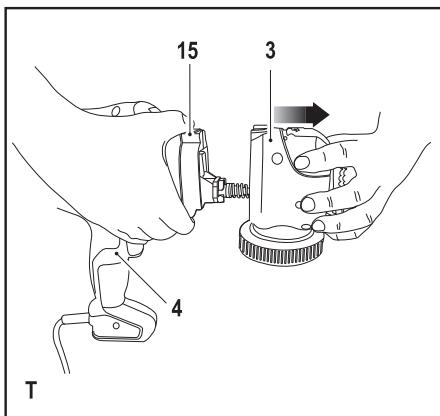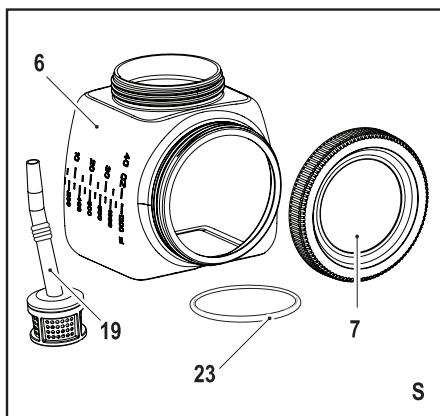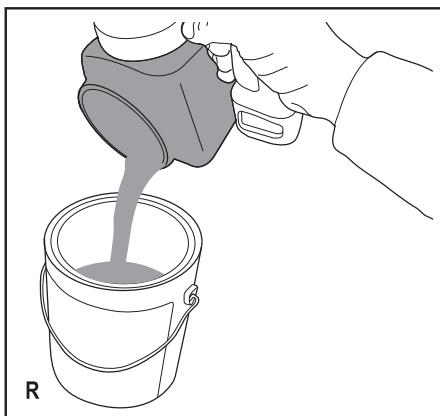


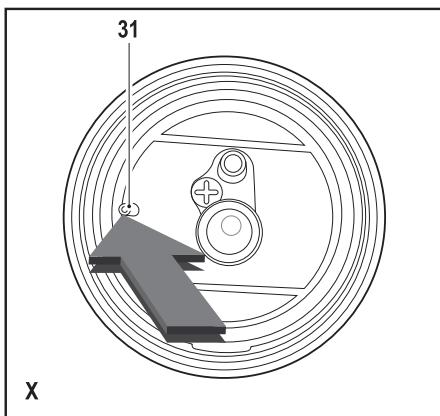

X

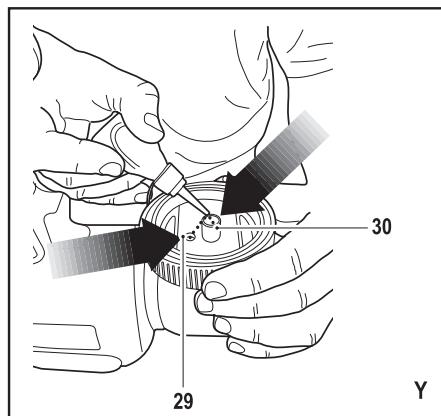

Y

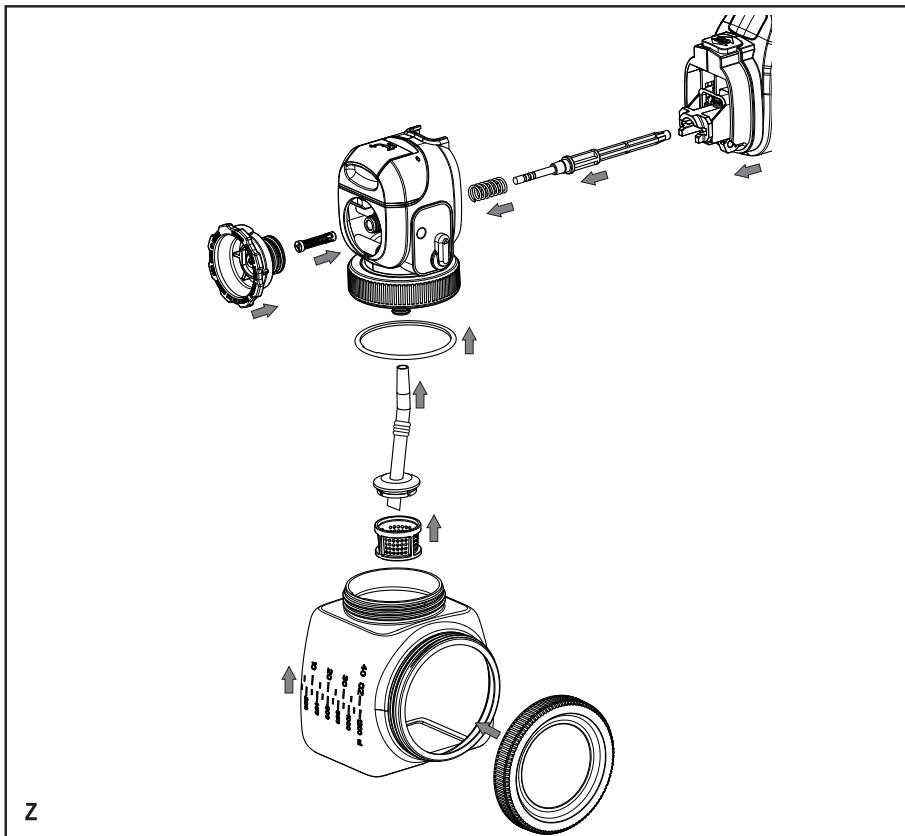

## Sihtotstarbeline kasutamine

Teie Black & Deckeri värvipritsisüsteem on mõeldud lahus- ja veepõhiste värvide pihustamiseks, viimistlemiseks, kruutimiseks, peenviimistluseks, lakkimiseks ja puidukaitsevahendite pealekandmiseks. Elektritöörist ei ole mõeldud söövitavate lahustite, hoppeliste pindamismaterjalide, teraliste pindamismaterjalide või tahkete ainete pihustamiseks. See tööriist on mõeldud vaid tavakasutuseks.

## Ohutuseeskirjad

### Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel



**Hoiatus!** Lugege hoiatusi ja juhendeid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

### Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.

Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektritöörist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.

#### 1. Tööpiirkonna ohutus

- Veenduge, et tööala on puhas ja piisava valgustusega.** Korras ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

#### 2. Elektroohutus

- Elektritööriista pistikud peavad vastama vooluvõrgule.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapter-pistikut. Muutmeta pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilögi ohtu.
- Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).** Kui olete on maandatud, suureneb elektrilögi oht.
- Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega niiskuse käte.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilögi ohtu.
- Ärge kahjustage toitejuhet.** Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tömbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse, öli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.

Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilögi ohtu.

- Kui töötate elektritööriistaga välitingimus-tes, kasutage õues kasutamiseks sobivat pikendusjuhet.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhte kasutamine vähendab elektrilögi riski.
- Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset.** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilögi ohtu.

#### 3. Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimate möju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolimumask, libisemiskindlad jalanoüd, kiiver või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes kasutades isikuvigastusi.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist.** Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/võiaku külge ühendamist on käivituslülitil väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille lülitil on tööasendis kutsub esile önnetusi.
- Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Tööriista põörleva osa külge jääetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge küünitage.** Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaal. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettevaramatutes situatsioonides.
- Kandke nõuetekohast riletust.** Ärge kandke lotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahelle.
- Kui seadmetega on kaasas tolmueraldu- liidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
- Elektritööriista kasutamine ja hooldus**
- Ärge koormake elektritööriista üle.** Kasutage konkreetseks otstarbeksi sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.

- b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
  - c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage aku. Selline käitumine vähendab riski masina ettenägematu käivitumise nälol.
  - d. Hoidke elektritööriistu **kasutusvälisel ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage elektritööriistaga töötada körvalistel isikutel**, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
  - e. **Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja köiki muid tööriista tööd möjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.** Paljud önnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista töötu.
  - f. **Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.** Öigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
  - g. **Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötингimusi ja teostatava töö iseloomu.** Kasutades tööriista mitte sihotstarbeliselt võib lõppeda raskete tagajärgedega.
- 5. Hooldus**
- a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.

### Täiendavad ohutuseeskirjad

#### Hoiatus!

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege köiki kasutus-ja ohutusühendeid.
- ◆ Järgige köiki asjakohaseid kohalikke ja riiklikke regulatsioone, mis on seotud ventilatsiooni, tuleohutuse ja seadme käitamisega.
- ◆ Hoidke värvipirits lastele kättesaamatust kohas.
- ◆ Pikemaajalisel käitamisel on soovitatav kasutada kuulmiskaitsmeid.
- ◆ Vältimaks osakeste sattumist silma, kasutage kaitseprille.

#### Ohtlikud aurud

Putukatörjevahendid ja muud materjalid võivad olla sissehingamisel mürgised ning põhjustada liivedust, teadvuse kaotust ja mürgistust.

- a. Kui on aurude sissehingamise oht, kasutage respiraatorit või maski. Lugege köiki piustatava materjali ja maskiga seotud juhiseid, et võtta vajadusel tarvitusele kaitsemeetmed vältimaks kahjulike aurude sissehingamist.

#### Värvipirtside täiendavad ohutusjuhised

#### Hoiatus!

- ◆ Veenduge, et seadme kasutaja on lugenud ja mõistab köiki ohutusühendeid ja muud teavet selles kasutusjuhendis.
- ◆ Ärge kasutage pritsis isekuumenevaid leeliselisi (aluselisi) või söövitavaid (happelisi) vedelikke; need võivad söövitada metallosi või nõrgendada voolikut ja tihendeid.
- ◆ Ärge kasutage pritsis kuumi või keevaid vedelikke kuna need võivad nõrgestada paaki ja voolikut.
- ◆ Pärast pritsi kasutamist ärge jätké paaki piustusmaterjali või selle jäärke.
- ◆ Seadme käitamisel ärge suitsetage ning veenduge, et läheduses poleks sädemeid ega lahtist tuld.
- ◆ Enne igat seadme kasutuskorda teostage seadme põhjalik ülevaatus nii seest- kui ka väljastpoolt.
- ◆ Pärast igat kasutuskorda tühjendage ja puhastage paak ning voolikud vastavalt juhistele.
- ◆ Tuleohtlike materjalide piustamisel ärge kasutage püstolit.
- ◆ Ärge piustage materjale millega kaasnevad ohud on teile ebaselged.
- ◆ Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.
- ◆ Tuleohtlike materjalide piustamisel ärge kasutage puhastuspüstoleid.

#### Isiklik ohutus

- a. **Kemikaalide käitlemisel peab kasutama täiendavaid isikukaitsevahendeid nagu selleks ette nähtud kindaid ja maski või respiraatorit.** Õigetes oludes kasutatavad kaitsevahendid vähendavad isikuvigastusi.
- b. **Ärge piustage materjale endale, teistele isikule või loomadele.** Hoidke käed ja muud kehaosad eemal väljalaskeavast. Kui piustusmaterjal läbistab naha, pöörduge koheselt arsti poole. Piustatav materjal võib läbistada naha ja sattuda teie kehasse.

## EESTI KEEL

- c. Ärge kohelge naha läbistamist kui lõikehaava. Pihusti võib teie kehasse süstida mürgiseid aineid ja põhjustada seeläbi töösid kehavigastusi. Sellisel juhul pöörduge koheselt arsti poole.
- d. Olge ettevaatlikud köikide ohtude suhtes, mida kätkab endas pihustatav materjal. Tuttuge pihustatava materjali pakendil elevate märgistustega või selle tootja poolt tannitud teabega, sh isikukaitsevahendid puudutavate nõuetega. Tootja juhiseid peab järgima, et vähendada tule- ja isikuvigastuste ohtu mida võivad põhjustada mürkained, kantserogenid jne.

### Kõrvaliste isikute ohutus

- ◆ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
- ◆ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

### Muud riskid.

Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest, pikemaajalisest kasutamisest jne.

Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on järgmised:

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.

### Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis märgitud vibratsioonitaseme väärust on mõõdetud kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonataseme väärust võib kasutada kokkupuute esmaseks hinnanguks.

**Hoiatus!** Vibratsioonitaseme väärust võib elektrotööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist erineda deklareeritud väärusest. Vibratsioonitaseme

võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest. Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama töötsükli köikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos kävitamisega.

### Seadme tähistused

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



**Hoiatus!** Vigastuste ohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.



**Hoiatus!** Seade ei tohi puutuda kokku vihma või kõrge niiskustasemega.



**Hoiatus!** Hoidke kõrvalseisjad eemal.



**Hoiatus!** Kandke tööriista käitamisel kaitseprille.



**Hoiatus!** Kandke respiraatori või maski.



**Hoiatus!** Kasutage ainult mittesüttivaid vedelikke.

### Elektriohutus



**Hoiatus!** See toode peab olema maandatud.

**Kontrollige alati, et akupinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele.**

Elektripistikud peavad vastama voloolvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.

◆ **Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusest välja vahetada.**

### Pikenduskaablid ja 1. klassi toode

- ◆ **Kuna seade on 1. klassi toode ja maandatud, peab kasutama 3-soonelist pikenduskaablit.**
- ◆ **Kuni 30 m (100 ft) pikenduskaablit saab kasutada ilma võimsuskaota.**
- ◆ Elektriohutuse parandamiseks võib kasutada ka ülitundlikku 30 mA rikkevoolukaitset (RCD).

## Omadused

Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa neist.

1. Kiirpuhastushoob
2. Pihusti päästik
3. Pihusti
4. Toiteseade
5. Kiirpuhastushoob
6. Küljelt täidetav kanister
7. Kaas
8. Pealevoolu juhthoob
9. Kiiruselülitி
10. Roheline ventilaatoriga pihustusotsik (ainult mudelid BDPS400 ja BDPS600)
11. Sinine koonusotsik
12. Segamisnõu (ainult mudelil BDPS600)
13. Viskoossustops
14. Puhastushari
15. Pihusti vabastamise nupp
16. Kiirpuhastuse täitetops (ainult mudelil BDSP600)
17. Värvipurgi klamber (ainult mudelil BDSP600)
18. Pealevool tinaavoolikusse (ainult mudelil BDSP600)

## Kokkupanek

**Hoiatus!** Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja pistikust väljas.

### Küljelt täidetava kanistri paigaldamine (joon. A)

Küljelt täidetav kanister on loodud nii, et see sobibut oma kohale ainult ühel viisil.

- ◆ Joondage küljelt täidetav kanister (6) altpoolt saatetoruga (19) nii, et kaas (7) oleks vasakul.
- ◆ Lükake küljelt täidetav kanister (6) oma kohale.
- ◆ Pingutage lukustusrõngas (20) keerates seda tugevalt päripäeva.

**Märkus.** Veenduge, et lukustusrõngas on pingul ja küljelt täidetav kanister on kinnitatud turvaliselt oma kohale.

### Saatetoru paigaldamine (joon. B1 ja C2)

Saatetoru saab joondada nii, et see on ühel joonel värvimistöödega; see aitab vähendada kanistri täitmissegedust.

- ◆ Kui pihustate suunaga ülespoole või otse, asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse ossa.
- ◆ Kui pihustate suunaga allapoole, asetage saatetoru (joon. B) suunaga kanistri tagumisse esiosa.

See võimaldab töötamist kauem, ilma et oleks vajalik kanistri täitmine.

### Pihustusotsiku paigaldamine ja eemaldamine (joon. C ja D)

#### Rohelise ventilaatoriga pihustusotsiku paigaldamine. (Kui on seadmega kaasas)

- ◆ Keerake otsik (10) 6–8 täispõördega spindlike.
- ◆ Vajutage otsikule (10) ja jätkake päripäeva põõramist kuni see on kinnitunud.

**Märkus.** Veenduge, et pihustusotsik keermestati käsitsi. Kui otsik pole korralikult kinnitatud, võib see põhjustada lekkeid või kahjustada otsikut.

#### Rohelise ventilaatoriga pihustusotsiku eemaldamine: (Kui on seadmega kaasas)

- ◆ Vajutage otsikule (10) ja keerake seda vastupäeva.

#### Sinise koonusekujulise pihustusotsiku paigaldamine.

- ◆ Keerake otsik (11) päripäeva spindlike, kuni see kinnitub oma kohale.

**Märkus.** Veenduge, et pihustusotsik keermestati käsitsi. Kui otsik pole korralikult kinnitatud, võib see põhjustada lekkeid või kahjustada otsikut.

#### Sinise koonusekujulise pihustusotsiku eemaldamine.

- ◆ Keerake otsikut (11) vastupäeva.

### Kanistri täitmine (joon. F)

- ◆ Veenduge, et küljelt täidetav kanister (6) on värvipritsi külge korralikult kinnitatud.
- ◆ Asetage värviprits küljele maha nii, et kanister oleks suunaga ülespoole.
- ◆ Valage lahjendatud ja kurnatud pihustusmaterjal kanistrisse.

**Märkus.** Kasutage seadmega kaasasolevat segamisnõud, et kallata pihustusmaterjal kanistrisse.

- ◆ Vajadusel puhastage kanister ja pihusti, eemaldage sinna sattunud jäärvedelikud.
- ◆ Sulgege kanistri ava kaanega. Kontrollige kaant ja veenduge, et see on korralikult suletud enne kui töstate värvipritsi maast üles.

## Kasutamine

### Sisse- ja väljalülitamine

Pihusti lülitatakse sisse ja välja kasutades pihusti päästikut.

- ◆ Pihusti sisselülitamiseks vajutage pihusti päästikut (2).
- ◆ Pihusti väljalülitamiseks vabastage pihusti päästik (2).

**Hoiatus!** Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas.

Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage

## EESTI KEEL

kunagi pritsi päastikut.

### Pihustusmustri valimine (joon. F ja G) (ainult mudeliteil BDPS400 ja BDPS600)

Selle pihustiga on tarnitud 2 otsikut, millega on võimalik luua 3 erinevat pihustusmustrit.



Roheline otsik – horisontaalne lame juga – liiguta juga üles ja alla.



Roheline otsik - vertikaalne lame juga - liigutage juga küljelt-küljele.



Sinine otsik – ringjuga – nurkadele, servadele ja kitsastele kohtadele.

- ◆ Koonusekujulise pihustusmustri valimiseks paigaldage koonusotsik.
- ◆ Selleks, et valida horisontaalset ventilaatoriga pihustusmustrit, paigaldage ventilaatoriga roheline pihustusotsik ja keerake otsik nii, et joa indikaatori märgised (21) oleksid vertikaalasendis (joon. F).
- ◆ Selleks, et valida vertikaalset ventilaatoriga pihustusmustrit, paigaldage ventilaatoriga roheline pihustusotsik ja keerake otsik nii, et joa indikaatori märgised (21) oleksid horisontaalsendis (joon. G).

**Hoiatus!** Ärge suunake värvipritsi ühegi oma kehaosa suunas.

Pihustusseadete reguleerimise ajal ärge vajutage kunagi pritsi päastikut.

### Kahekiiruseline juhtlüliti (joon. H) (ainult mudelil BDPS600)

Teie pihustil on kaks erinevat kiiruseseadet.

- ◆ kiiruste vahetamiseks vajutage kiirusseadise lülitit (9). LED-märgutuli näitab seadistusi 1 või 2.
- ◆ Kui kasutatakse kiiruseseadet 1, seadistage voolukontrolli hoop (8) madalamasse või keskmisseesse asendisse (1–5).
- ◆ Kui kasutatakse kiiruseseadet 2, seadistage voolukontrolli hoop (8) keskmisseesse või kõrgemasse asendisse (5–9).

Kasutage madalama kiiruse seadistust (seadistus 1), et saavutada suuremat kontrolli pihustusjaoa üle; kõrgem kiiruse seadistus (seadistus 2) võimaldab katta suurema pinna lühikese aja jooksul.

Madalam kiiruse seadistuse tase võimaldab töötada tööpiinnale lähemal ja vähendab üle etteantud tööpiiride pihustamist. Madalamaid seadistused toimivad paremini kergemate või paremini voolavate

värvidega nagu lausvärvid ja laked.

Raskemad värvid nagu veepõhine lateksvärvi nöuab kõrgema seadistuse (seadistus 2) kasutamist

Kasutage samaaegselt kiirusekontrolli seadistust ja voolutugevuse kontrolli hooba, et testida pihustatava materjali omadusi.

### Pealevoolu juhthoob (joon. I)

Pealevoolu juhthoob reguleerib pihustatava vedeliku hulka.

- ◆ Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba (8) pärinpäeva
- ◆ Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba (8) vastupäeva.

**Märkus.** Enne seadme kasutamist testige alati eelnevalt pihustusmustrit mõnel papitükil või muul sarnasel materjalil. Alustuseks seadke pealevoolu juhthoob kõrgeimale tasemele. Kui pealevool peaks olema väiksem, reguleerige pealevoolu hooba. Raskemate ja tihedamate materjalide värvimisel peaks kasutama kõrgemaid seadeid vahemikus 7–9. Vedelamate materjalide pihustamine peaks toimuma madalamatel seadetel nagu 1–3.

**Märkus.** Kui pealevoolu juhthoob on alumises asendis, liigub päästik minimaalselt või üldse mitte. Liigutage pealevoolu juhthooba (pärinpäeva), et suurendada päästiku liikumisruumi.

### Pealevool tinavoolikust (joon. J ja K) (ainult mudelil BDPS600)

Mudelit BDPS600 on võimalik kasutada ilma küljelt täidetava kanistri.

Kasutades režiimi „pealevool tinavoolikust“, toimub värvि pealevool seadmesse otse värvianumast.

- ◆ Eemaldage küljelt täidetav kanister (6), saatetoru (19) ja filter (25).
- ◆ Lükake imuritoru sishevõtuavasse (30) ja tagasivooluavadesse (29).
- ◆ Tõmmake voolik eemale vastassuunast ja lükake suurem voolik (17) täielikult läbi kanistri kinniti (18), seejärel üle täkke saatetoru (19) täkke (22).
- ◆ Asetage imuritoru materjali anumasse ja kinnitage anum küljele. Kontrollige, et imuritoru ulatuks täielikult materjalikonteinerisse.

### Vedelmaterjalide ettevalmistamine (joon. L ja M)

**Märkus.** Veenduge, et kasutatavad materjalid oleks võimalik puhastada kas tärpentiniga või värvilahustiga (ölipõhistel värvidel) või sooja vee ja seebi lahusega (veepõhistele värvidele). Põrandate ja muude esemete kaitsmiseks värvimisalal kasutage mööblikaitsmeid.

Enne värvipritsisi kasutamist võib olla vajalik värvvi

lahjendamine. Lahjendamisel järgige toote paken-dil välja toodud soovitusi ja nõudeid õige lahjendi kasutamisel.

**Hoiatus!** Ärge kasutage materjale, mille süttimis-temperatuur on madalam kui 55 °C.

**Märkus.** Seadmega on kaasas segamisenõu (12) (ainult mudelil BDPS600), millega saab pihustami-seks mõeldud värvi lahjendada ja mõöta (joon. K). **Märkus.** Seadmega on kaasas viskoossustops (13), millega on võimalik mõöta kulumaterjali kulu.

- ◆ Enne viskoossuse mõõtmist segage värv põh-jalikult.
- ◆ Asetage viskoossustops (13) värvि sisse ja täitke tops (13) täielikult.
- ◆ Hoidke viskoossustopsi (13) materjalianuma kohal ning mõõtke aega, mis kulub mis kulub materjali väljavoolamiseks või tervikliku väl-javoolu katkemiseni viskoossustopsi põhjast (13) (2 minutit või vähem) (joon. M). See on „voolavusaeg“. Vt. erinevate materjalide vedel-dusandmeid vedeldustabelist.
- ◆ Kui materjal vajab vedeldamist, lisage tootja soovitatud vedeldajat.
- ◆ Selle seadmega on võimalik pihustada la-teksvärvि, samas võib olla vajalik materjali vedeldamine. Mõningatel juhtudel võib osu-tuda vajalikuks vedeldada materjali üle tootja soovitatud normide, täpsemat infot vaadake värvitootja kasutusjuhenditest. Kui värv on liiga paks ja seda pole võimalik pihustada, kasutage sobivad vedeldusmaterjali. Vedeldusmaterjali peaks lisama 5% kauba võrdeliselt värvि hulg-a ga seni, kuni värv voolab läbi värvipüssi, ning lõppulemus on ühtlane ja rahuldav.

#### Vedeldustabel

Pihustusmaterjal	Vooluaeg
Läbipaistvad ja poolläbipaistvad värvid ja lakid	Vedeldamine pole vajalik
Ölipõhised värvid, lakid ja polüüretaanid	(Voolavusaeg vähem kui 2 minutit)
Veepõhised lausvärvid	Võivad vajada vedeldamist
Veepõhised värvid või lateksvärvid	(Voolavusaeg enam kui 2 minutit)

**Märkus.** Ei soovitata tekstuurvärvidele

#### Nõuanded optimaalseks kasutamiseks

##### Ettevalmistamine

- ◆ Enne kasutamist segage ja filtreerige materjal.
- ◆ Parima lõppulemuse saavutamiseks veenduge, et värvimispinnad oleksid korralikult ettevalmisti-tud. See tähendab, et pinnad oleksid puhas-tatud tolmust, mustusest, roostest ja määrdest.

Enne värvimist veenduge, et katsuge pesudekke ja välimispindu, et need on kuivad.

- ◆ Soovitame katta kõik servad ja muud alad kat-teriidega, et kaitsta põrandaid ja muid esemeid pihustusalal.
- ◆ Värvि pinnale moodustuv kiht võib ummistada pihi. Enne segamist eemaldage see kiht. Saasteainete, mis võivad süsteemi ummistada, filtreerimiseks kasutage filtriga söela või filtri-sokki.
- ◆ Enne töö alustamist veenduge, et teil oleks lä-heduses kindad, paberkäterätikud, kaltsud jne, et vajadusel körvaldada ootamatud lekked.

#### Õige värvimistehnika (joon. N ja O)

- ◆ Katsetage värvimist näiteks papitükil, et tutvuda värvimismustritega ja pealevoolu juhtimisega.
- ◆ Veenduge, et värvitav pind oleks puhas tolmust, mustusest ja määrdest.
- ◆ Veenduge, et värvimisala on puhas tolmust, mis võib sattuda värvitud pinnale.
- ◆ Alad mida ei plaanita värvida, tuleks eelnevalt katta.
- ◆ Värvimiskaugus peab olema minimaalselt 25 mm ja maksimaalselt 355 mm (joon. N).
- ◆ Köige tavalisem meetod värvimiseks on ristlö-ikemustri kasutamine. Seda tehakse pihustades värvि horisontaalripudena üle pinna, sellele järgneb horisontaalriipude katmine vertikaalt-riipudega.
- ◆ Ühtlase värvimistulemuse saavutamiseks ei tohiks muutuda käe kaugust värvitavast pinnast (joon. N), samuti vältige randme liigutamist (joon. O).
- ◆ Hoidke värvimiskiirus sujuva ja ühtlasena, see aitab vältida ebakorrapärasusi. Alustage värvि pihustamist pärast seda, kui on alanud värvि pealevool; vabastage päästik enne pealevoolu lõppemist.
- ◆ Vältige värvि liigset pihustamist ühele värvimis-alale. Mitu õhukest värvikihti on parem kui üks paks värvikiht, mis võib laiali valguda või tilkuda. Pidage meeles, et pealevoolu juhthoob reguleeri-pib pihustatava vedeliku hulka. Vedeliku hulga suurendamiseks keerake hooba päripäeva. Vedeliku hulga vähendamiseks keerake hooba vastupäeva. Kui värv valgub laiali või tilgub, kasutage värvitud pinna ühtlustamiseks kuiva pintslit.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, lülitage toiteseade välja ja asetage pihi toiteseadmesse sissehitatud hoidikusse.

## Hooldus ja puastamine

Black & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seadet hooldada ja regulaarselt puastada.

**Hoiatus!** Veenduge, et kasutate kohaseid isikukaitsevahendeid.

**Hoiatus!** Enne juhtmega tööriista hooldamist või puastamist lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.

**Hoiatus!** Ärge kasutage materjale, mille süttimistemperatuur on madalam kui 55 °C. Süttimistemperatuur on temperatuur, millega kasutatav vedelik tooda süttimiseks vajaliku kriitilise hulga aure (vt värvi tarnija kasutusjuhendeid).

**Hoiatus!** Veenduge, et tööala on hästi ventileeritud ja vaba ohtlikest aurudest.

**Hoiatus!** Kui pihustate läbi värvipritsi puastusvahendit, tehke seda õues.

**Hoiatus!** Toiteseade ei tohi sattuda vette.

## Kiirpuhastussüsteemi kasutamine (joon. P ja Q) (ainult mudelid BDPS400 ja BDPS600)

Kiirpuhastussüsteem võimaldab teil kasutada erinevaid funktsioone. Esiteks võimaldab süsteem vee või puastusvedeliku pihustamist isegi siis, kui peakanistris on veel pihustusmaterjali. See on kasulik siis, kui seadistate pihustusmustrit kasutades venilaatoriga otsikut. Pihustusmatri testimiseks võite pihustusmaterjali asemel pihustada hoopis vett.

Teiseks võimaldab kiirpuhastussüsteem loputada läbi pumba, kolvi, otsiku ja atomisaatori ventilli. Kui pihustatakse pikema aja vältel, võib pihustusmaterjali kuhjumine põhjustada töökvaliteedi langust. Üle ühe pihustusmaterjali täitmiskorra on soovitatav loputada see süsteem vee või puastusvedelikuga. Samuti on soovitatav loputada süsteem kui pihusti on seisab ilma kasutamata üle 15 minutti.

Pihustusmaterjal võib kuivada otsikule ja pumbaseadisele, ning seetõttu vajada põhjalikku puastamist. Ölitage alati kolb, kui see on seisnud pikemat aega liikumatuna. Vt jaotist „Uuesti kokkupanek“.

Kolmandaks võimaldab kiirpuhastussüsteem kiiremat puastamist töö lõpetamisel. Üks või kaks läbiloputust kasutades kiirpuhastussüsteemi lihtsustab otsiku, atomisaatori, pumba ja kolvi puastamist. Süsteemi lõplikul puastamisel järgige selles kasutusjuhendis välja toodud puastusprotseduuri.

◆ Ühendage pihusti toiteallikast lahti.  
◆ Avage kiirpuhastusluuk (5) ja valage sinna kiirpuastuse täitetopsiga (16) puastusvedelikku.

**Hoiatus!** Ärge kallake mahutisse liiga palju vede-

likku.  
◆ Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendist

puastamise asendisse.

- ◆ Pihustussüsteemi täielikuks läbipesuks pihustage jäägid jäätmemahutisse, papitükile või testpinnaile.
- ◆ Korrale protseduure seni, kuni puastusvedelik saavutab oma loomuliku värvi.

## Värvipritsi läbipesu (joon. Q ja R)

- ◆ Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
- ◆ Avage külgkanistri kaas ja kallake allesolev vedelik tagasi origaanalunumasse (joon. R).
- ◆ Kallake kanistrisse natukene selleks sobivat puastusvahendit.
  - ◆ Veepõhistele materjalidele sobib soe seesbivesi.
  - ◆ Tootja soovitatud puastusvahendid õlipõhistele materjalidele.
- ◆ Kinnitage kaas (7) korralikult kanistrile (6) ning raputage pihustit tugevalt.
- ◆ Avage uesti kanistri kaas (7) ja kõrvaldage puastusvahend.
- ◆ Täitke kanisteri uesti puastusvahendiga. Kinnitage kaas korralikult.
- ◆ Paigaldage uesti pihusti uesti mootoriga, ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse toiteseade.
- ◆ Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendisse. (joon. Q)
- ◆ Pihustage puastusvedelikku 5 sekundi vältel mõnele jäakmaterjalile.

## Värvipihusti puastamine (joon. P-T)

- ◆ Ühendage pihusti toiteallikast lahti.
- ◆ Eemaldage külgkanister (6) ja keerake lahti külgmine kaas (7). Eemaldage pihustist saatetoru (19) ja O-rõngas (23). Puhastage köik osad sobivas puastuslahuses kasutades puastusharja (14) (joon. S).
- ◆ Eemaldage pihusti eesmine korpus; selleks vajutage alla vabastusnupp (15) ja tömmake eesmine korpus oma kohalt ära (joon. T).
- ◆ Eemaldage kolb (27) ja vedru (26) (joon. U).
- ◆ Eemaldage pihustusotsik (10/11) keerates seda vastupäeva; seejärel eemaldage atomisaator (24) (joon. U).
- ◆ Puhastage pihusti otsik (10/11), saatetoru (19), filter (25), atomisaator (24), kolb (27) ja vedru (26) kasutades puastusharja (14) ja sobivat puastuslahust (joon. T).
- ◆ Puhastage põhjalikult kolvi kamber (28) kasutades puastusharja (14) (joon. V).

**Oluline:** Veenduge, et eemaldate kolvikambrist köik jäägid. Isegi väike kogus jääke, mida ei eemaldatud kasutades puastusharja, võib ajaa jooksul kõvastuda

- ja segada kolvi liikumist; see kahjustab pihustit.
- ◆ Lülitage kiirpuhastushoob (1) värvimise asendisse.
  - ◆ Puhastage põhjalikult kasutades puhastusharja sisselaske (30) ja tagasivooluavad (29) (joon. W).

**Oluline:** Puhastage põhjalikult väiksem ventilatsiooniava (31) kasutades nõela või kirjaklambrit (joon. X).

- ◆ Kuivatage kõik osad korralikult.
- ◆ Kõrvaldage puhastusvahendid selleks sobival moel.
- ◆ Pange pihusti uuesti kokku.

### Pihusti kokkupanek (joon. Y ja Z)

- ◆ Libistage vedru (26) eesmisele kolvile (27).
- ◆ Sisestage kolb ja vedru eesmisesse korpusesse.
- ◆ Vajutage alla vabastusnupp (15), sisestage eesmine korpus ja kolb pihustisse seni, kuni vabastusnupp liigub oma kohale.
- ◆ Tilgutage läbi silindri ava silindrisse mõned tilgad öli. Sisestage atomisaatori ventiil (24) eesmisesse korpusesse. Keermestage pihustusotsik (10/11) eesmisesse korpusesse ja pingutage käega.
- ◆ Kasutage tarnitud ölimääret, tilgutage mõned tilgad öli pihusti sishevõtuavasse (30) ja tagasivooluavasse (29).
- ◆ Pärast ölitamist pöörake kiirpuhastushoob (1) 3 korda järjest värvimisrežiimilt puhastusrežiimile.
- ◆ Sisestage saatetoru (19) pihusti sishevõtuavasse (30).
- ◆ Paigaldage kanister.

### Toiteeadme puhastamine

- ◆ Lülitage toiteeadme välja, ühendage seade laht vooluvõrgust ja ühendage värvipihusti mootori küljест lahti.
- ◆ Toiteeadme puhastamiseks kasutage ainult pehmet seepi ja niisket riiet.

**Hoiatus!** Ärge laske ühelgi vedelikul tungida toiteeadme sisse.

**Hoiatus!** Ärge kastke ühtegi toiteeadme osa vette.

### Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege järgmiselt.

- ◆ Visake vana pistik ohultult minema.
- ◆ Ühendage pruuun juhe uue pistiku faasiklemmitaga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

- ◆ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.

**Hoiatus!** Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.

### Keskkonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadus.

Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja juures uue toote ostmisel.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtiks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Tehnilised andmed

		BDPS200	BDPS400	BDPS600
		(Tüüp 1)	(Tüüp 1)	(Tüüp 1)
Pinge	V ac	230	230	230
Võimsus	w	120	150	150
Paagi mahutavus	l	1,2	1,2	1,2
Kaal	kg	2,1	2,2	2,2

### Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:

Helirõhk ( $L_{PA}$ ) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Helivõimsus ( $L_{WA}$ ) 103 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

### Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:

Vibratsiooniemissiooni väärus ( $a_{h,D}$ )  $< 11 \text{ m/s}^2$ , määramatus (K)  $1,5 \text{ m/s}^2$

## EESTI KEEL

### EÜ vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIV



**BDPS200, BDPS400, BDPS600**

Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes kirjeldatud tooted vastavad standarditele:  
2006/42/EÜ, EN60745

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

Kevin Hewitt

Globaalse inseneritehnika asepresident  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Ühendkuningriik  
28.09.2011

### Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. Käesolev garantii täiendab ja ei piira kuidagi teie seaduslike õigusi.

Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.

Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile 24 kuu jooksul alates ostukuuupäevast, garanteerib Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted, et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameelduvusi, kui tegemist pole järgmisega:

- ◆ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
- ◆ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
- ◆ Toode on väliste esemetega, ainete või önnetuse tõttu kahjustada saanud.
- ◆ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud peale volitatud hooldustöökoja või Black & Deckeri hooldusmeeskonna.

Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökajale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

Külastage meie veebilehte [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk)

### Ärge unustage oma toodet registreerida!

[www.blackanddecker.co.uk/productregistration](http://www.blackanddecker.co.uk/productregistration)  
Registreerige oma toode veebis aadressil [www.blackanddecker.co.uk/productregistration](http://www.blackanddecker.co.uk/productregistration) või saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood oma asukohariigi Black & Deckeri esindusse

## Назначение

Ваша система тонкого распыления Black & Decker предназначена для распыления эмалевых и лессирующих красок, грунтовок, прозрачных лаков, автомобильных покровных лаков, морилок и средств защиты древесины на основе растворителей и воды. Настоящий электроинструмент не пригоден для распыления щёлочей, кислотосодержащих материалов покрытия, материалов с твердыми составляющими, а также материалов с затрудненным распылением и каплеобразованием. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.

## Инструкции по технике безопасности

### Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



**Внимание!** Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

**Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.** Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

#### 1. Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц.** Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

#### 2. Электробезопасность

- Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.** Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
- Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
- Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Бережно обращайтесь с электрическим кабелем.** Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
- При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

### 3. Личная безопасность

- a. При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.
- b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
- c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять его или перенести, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
- d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
- e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- f. Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.

Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.

### 4. Использование электроинструментов и технический уход

- a. Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
- b. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- e. Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
- f. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
- g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.

Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.

## 5. Техническое обслуживание

a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

## Дополнительные инструкции по безопасности

### Внимание!

- ◆ Перед использованием любого устройства и вещества для распыления прочтите все имеющиеся инструкции и указания по технике безопасности.
- ◆ Соблюдайте все действующие в вашем регионе, штате или в стране правила вентиляции, обеспечения пожарной безопасности и эксплуатации изделий.
- ◆ Держите распылитель в недоступном для детей месте.
- ◆ При длительной работе распылителем рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.
- ◆ Чтобы избежать попадания частиц реагентов в глаза, используйте защитные очки.

### Вредные пары

**Инсектициды и другие подобные химические вещества могут быть опасными при вдыхании, могут стать причиной тошноты, потери сознания и отравления.**

a. Если есть вероятность вдыхания вредных паров, используйте респиратор или маску. Прочтите все инструкции по использованию химических реагентов и применению респиратора или защитной маски, чтобы убедиться в том, что они обеспечат необходимую защиту от вдыхания вредных паров.

## Дополнительные правила безопасности при работе распылителями краски

### Внимание!

- ◆ Перед применением данной системы распыления обеспечьте, чтобы ее пользователь прочитал и понял все инструкции по технике безопасности, а также другую информацию, содержащуюся в настоящем руководстве по эксплуатации.
- ◆ Не используйте с данной распылительной

системой щелочи (каустическая сода), саморазогревающиеся или агрессивные (кислота) жидкости, так как они могут вызвать коррозию металлических частей инструмента, а также снизить прочность шлангов и уплотнительных элементов.

- ◆ Не используйте в распылительной системе горячие или кипящие жидкости, так как это может вызвать снижение прочности емкости и шланга.
- ◆ Не оставляйте в емкости распылителя остатки разбрзгиваемых химических веществ после ее использования.
- ◆ Не курите во время распыления или во время работы в зонах присутствия искр или открытого огня.
- ◆ Перед каждым использованием распылителя производите тщательный внутренний и наружный осмотр устройства.
- ◆ После каждого применения распылителя опорожняйте емкость и шланг, мойте их и сливайте промывочную воду, действуя в соответствии с указаниями.
- ◆ Не используйте распылитель для разбрзгивания легко воспламеняющихся веществ.
- ◆ Не распыляйте химические вещества, если неизвестна степень их опасности.
- ◆ Не используйте горючие жидкости.
- ◆ Не используйте для чистки распылителя легко воспламеняющиеся вещества.

### Личная безопасность

- a. При работе с химическими веществами должны использоваться дополнительные средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и респиратор или маска. Средства индивидуальной защиты, используемые в соответствующих условиях, снижают вероятность получения травмы.
- b. Не направляйте распыляющую струю на себя, других лиц или животных. Держите руки и другие части тела подальше от распыляющей струи. Если распыляющая струя пробьет кожу, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Струя может пробить кожу и впрыснуть Вам распыляемое вещество.
- c. Не рассматривайте такое впрыскивание как простое ранение кожи. Струя высокого давления может впрыснуть Вам ядовитые вещества и привести к серьезным ранениям. В случае впрыскивания, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- d. Учитывайте возможные опасности, ис-

**ходящие от распыляемого вещества.** Изучите маркировку на емкостях или инструкции изготовителя распыляемого вещества, включая требования к применению средств индивидуальной защиты. Чтобы уменьшить риск возгорания, получения травмы, отравления токсинами, попадания в организм канцерогенов и т.д., необходимо строго следовать указаниям изготовителя.

### Безопасность посторонних лиц

- ◆ Использование инструмента лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с отсутствием опыта и навыков работы допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

### Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей изделия.
- ◆ Травмы в результате касания горячих частей изделия.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей изделия или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием изделия. При использовании изделия в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

### Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении харак-

теристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

**Внимание!** Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе, время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

### Маркировка прибора

На инструменте имеются следующие знаки:



**Внимание!** Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.



**Внимание!** Не используйте инструмент под дождем или во влажной среде.



**Внимание!** Держите посторонних лиц на безопасном расстоянии.



**Внимание!** При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.



**Внимание!** Надевайте респиратор или маску.



**Внимание!** Не используйте горючие жидкости.

### Электробезопасность



**Внимание!** Данный инструмент должен иметь провод заземления. Всегда следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.

Вилка кабеля инструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля.

Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- ◆ **Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.**

#### **Удлинительный кабель и Класс 1 защиты изделия**

- ◆ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу 1 и требует заземления.
- ◆ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
- ◆ Электробезопасность может быть повышенена при использовании высокочувствительного 30 мА устройства защитного отключения (УЗО).

#### **Составные части**

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Поворотная рукоятка быстрой очистки
2. Курковый пусковой выключатель распылителя
3. Распылитель
4. Блок питания
5. Дверца системы быстрой очистки
6. Емкость с боковым заполнением
7. Крышка
8. Установочное колесо распыляемого количества краски
9. Переключатель скоростей
10. Зеленое распыляющее сопло (только BDPS400 и BDPS600)
11. Синее коническое сопло
12. Ведерко для смешивания краски (только BDPS600)
13. Чашечный вискозиметр
14. Чистящая щетка
15. Отпирающаяся кнопка распылителя
16. Стакан для системы быстрой очистки
17. Шланг для забора краски из банки (только BDSP600)
18. Направитель шланга с зажимом (только BDSP600)

#### **Сборка**

**Внимание!** Перед началом сборки убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от электросети.

#### **Присоединение емкости с боковым заполнением (Рис. А)**

Конструкция емкости с боковым заполнением позволяет только один способ ее установки на систему распыления.

- ◆ Поместите емкость (6) под заборной трубкой (19) таким образом, чтобы крышка емкости (7) оказалась слева.
- ◆ Прижмите емкость (6) к разъему.
- ◆ Затяните зажимное кольцо (20), поворачивая его в направлении по часовой стрелке.

**Примечание:** Убедитесь, что зажимное кольцо плотно затянуто и емкость с боковым заполнением надежно зафиксирована на месте.

#### **Регулировка положения заборной трубы (Рис. B1 и B2)**

Положение заборной трубы может регулироваться в зависимости от направления, в котором предполагается наиболее интенсивное распыление, значительно сокращая количество повторных наполнений емкости.

- ◆ При распылении под прямым углом или вверх, расположите заборную трубку в задней части емкости (Рис. B1).
- ◆ При распылении вниз, расположите заборную трубку в передней части емкости (Рис. B2).

Это обеспечит Вам возможность распыления максимального количества материала, прежде чем потребуется повторное наполнение емкости.

#### **Установка и снятие распыляющих сопел (Рис. C и D)**

#### **Установка зеленого распыляющего сопла: (При наличии)**

- ◆ Поверните сопло (10) на шпинделе по часовой стрелке, совершив 6-8 полных оборотов.
- ◆ Надавите на сопло (10) и продолжайте поворачивать его по часовой стрелке до полной фиксации сопла на месте.

**Примечание:** Проверяйте плотность установки сопла только вручную. Неплотная установка сопла может привести к протечке распыляемого материала или повреждению сопла.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

### Снятие зеленого распыляющего сопла: (При наличии)

- ◆ Надавите на сопло (10) и отвинтите его против часовой стрелки.

### Установка синего конического распыляющего сопла:

- ◆ Поверните сопло (11) на шпинделе по часовой стрелке до полной установки сопла на месте.

**Примечание:** Проверяйте плотность установки сопла только вручную. Неплотная установка сопла может привести к протечке распыляемого материала или повреждению сопла.

### Снятие синего конического распыляющего сопла:

- ◆ Отвинтите сопло (11) в направлении против часовой стрелки.

### Заполнение емкости (Рис. Е)

- ◆ Проверьте, что емкость с боковым заполнением (6) полностью навинчена на распылитель.
  - ◆ Положите распылитель набок, крышкой емкости вверх.
  - ◆ Залейте в емкость хорошо разжиженный и процеженный материал для распыления.
- Примечание:** Для переливания материала из его оригинальной емкости в емкость распылителя используйте ведерко для смешивания.
- ◆ Удалите все остатки жидкости с краев и боковых сторон емкости и распылителя.
  - ◆ Расположите крышку ровно по резьбе и завинтите ее до упора на емкости с боковым заполнением. Прежде чем переворачивать распылитель, убедитесь, что крышка емкости завинчена ровно и плотно.

## Эксплуатация

### Включение и выключение

Распылитель включается и выключается при помощи куркового пускового выключателя.

- ◆ Чтобы включить распылитель, нажмите на курковый пусковой выключатель (2).
- ◆ Для выключения распылителя отпустите курковый выключатель (2).

**Внимание!** Никогда не наводите распылитель ни на какую часть тела. Никогда не нажмайте на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.

### Настройка рисунка распыления (Рис. F и G) (Только BDPS400 и BDPS600)

Данный распылитель поставляется с соплами двух типов, которые могут производить три различных рисунка при распылении.



Зеленое сопло – Горизонтальная плоская струя – Наносится на поверхность движением вверх-вниз.



Зеленое сопло – Вертикальная плоская струя – Наносится движением из стороны в сторону.



Синее сопло – Круглая струя – Для углов, кромок и труднодоступных мест.

- ◆ Для круглого рисунка распыления используйте синее коническое сопло.
- ◆ Для горизонтального рисунка распыления используйте зеленое распыляющее сопло, повернув его таким образом, чтобы язычки определения формы струи (21) оказались в вертикальном положении (Рис. F).
- ◆ Для вертикального рисунка распыления используйте зеленое распыляющее сопло, повернув его таким образом, чтобы язычки определения формы струи (21) оказались в горизонтальном положении (Рис. G).

**Внимание!** Никогда не наводите распылитель ни на какую часть тела. Никогда не нажмайте на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.

### Переключатель скоростей (Рис. H) (только BDPS600)

Ваш распылитель имеет два скоростных режима.

- ◆ Для переключения скоростей, нажмите на переключатель (9). Светодиодные индикаторы обозначают скорость 1 или 2.
- ◆ При работе на скорости 1, установите колесо распыляемого количества краски (8) на слабое или среднее распыление (позиции 1-5).
- ◆ При работе на скорости 2, установите колесо распыляемого количества краски (8) на среднее или сильное распыление (позиции 5-9).

Использование низкой скорости (установка 1) позволит тщательно контролировать процесс распыления на поверхности; использование высокой скорости (установка 2) обеспечивает распыление по поверхностям больших размеров за короткий промежуток времени. На

низкой скорости производится слабое распыление, что позволит Вам находиться на близком расстоянии от обрабатываемой поверхности. Режим низкой скорости отлично подходит для распыления более жидких и текучих красок, например, морилок и грунтовок.

Более вязкие краски, например, водоэмульсионные краски, должны распыляться на скорости 2. При помощи переключателя скоростей и установочного колеса распыляемого количества краски проведите небольшой тест, чтобы определить наилучшие настройки для распыляемого материала.

#### **Установочное колесо распыляемого количества краски (Рис. I)**

Установочное колесо регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления.

- ◆ Для увеличения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении по часовой стрелке.
- ◆ Для уменьшения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении против часовой стрелки.

**Примечание:** Всегда предварительно проверяйте рисунок распыления на куске картона или других подобных материалах. Начните, повернув установочное колесо на позицию максимального количества распыляемой жидкости. При желании уменьшить количество распыляемой жидкости, покрутите установочное колесо. Более плотные и вязкие материалы должны распыляться при установке максимального количества (7-9). Более жидкие материалы должны распыляться при установке минимального количества (1-3).

**Примечание:** При установке колеса на позицию самого минимального количества, нажатие на курковый выключатель будет затруднительно или невозможно. Поверните установочное колесо назад (по часовой стрелке), чтобы можно было нажать на курковый выключатель.

#### **Шланг для забора краски из шланга (Рис. J и K) (только BDPS600)**

Возможно использование модели BDPS600 без емкости с боковым заполнением. При использовании специального шланга, входящего в комплект поставки, можно поставлять краску в распылитель непосредственно из заводской банки с краской.

- ◆ Снимите с распылителя емкость с боковым заполнением (6), заборную трубку (19) и фильтр (25).

- ◆ Вставьте заборный шланг во впускной (30) и выпускной (29) канал.
- ◆ Растияните шланг на всю длину, полностью пропустите широкий шланг (17) через направитель шланга с зажимом (18) и наденьте его на заузину (22) заборной трубы (19).
- ◆ Поместите заборную трубку с присоединенным шлангом в емкость с материалом и закрепите на одном из его краев зажим направителя шланга. Убедитесь, что вся собранная конструкция полностью погружена в емкость с материалом.

#### **Подготовка жидкого материала (Рис. L и M)**

**Примечание:** Удостоверьтесь, что используемый Вами тип материала очищается уайт-спиритом или растворителем для краски (масляные краски) или теплой водой и мыльным раствором (водорастворимые краски, например, эмульсионные краски). Для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые должны оставаться нетронутыми, используйте ненужную ткань. Перед началом распыления используемая жидкость должна быть разжижена. При разжижении используйте растворитель, рекомендованный производителем материала, указанный на его емкости.

**Внимание!** Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже 55 °C.

**Примечание:** В комплект поставки входит специальное ведерко (12) (только BDPS600), в которое переливается распыляемый материал из оригинальной упаковки для смешивания, разжижения и дозирования (Рис. L).

**Примечание:** Чашечный вискозиметр (13) предназначен для определения «рабочего времени» используемого материала.

- ◆ Перед измерением вязкости тщательно перемешайте материал.
- ◆ Погрузите вискозиметр (13) в материал, который будет распыляться, и полностью его наполните.
- ◆ Поднимите вискозиметр (13) над емкостью с материалом и измерьте количество времени, которое займет непрерывное вытекание материала из нижнего отверстия вискозиметра (13), прежде чем струя прервется или остановится (2 минуты или меньше) (Рис. M). Это и есть «рабочее время». Информацию о рекомендуемом разжижении для различных материалов см. в таблице разжижения.
- ◆ Если материала необходимо разжигать, добавьте соответствующий жидкий разба-

## РУССКИЙ ЯЗЫК

витель, рекомендованный производителем материала.

- ◆ При помощи данного инструмента можно распылять эмульсионную краску, однако, может потребоваться данную краску разжигать. В тех случаях, когда требуется разжижение краски без специальных рекомендаций производителя, обратитесь к инструкциям производителя краски. Если используемая краска слишком густая и не распыляется, разбавьте краску, используя соответствующий разжижающий материал. Разжижающий материал должен добавляться в количестве 5% от общего объема краски, пока краска не начнет легко распыляться, обеспечивая ровное покрытие и хороший результат.

### Таблица разжижения

Распыляемый материал	«Рабочее время»
Светлые и полупрозрачные грунтовки и морилки	Разжижение не требуется
Грунтовки, лаки и полиуретаны на масляной основе	(Рабочее время менее 2 минут)
Краски сплошного цвета на водной основе	Может потребоваться разжижение
Краски на водной основе или эмульсионные краски	(Рабочее время более 2 минут)

**Примечание:** Не рекомендуется для текстурированных красок.

### Рекомендации по оптимальному использованию

#### Подготовка к эксплуатации

- ◆ Всегда тщательно размешивайте и процеживайте материал перед использованием.
- ◆ Выполняя любые работы по распылению, для улучшения качества покрытия всегда проверяйте, что обрабатываемая поверхность подготовлена должным образом. Это означает, что обрабатываемая поверхность не должна содержать следов пыли, грязи, ржавчины и жира. Вымойте со слабым напором напольное покрытие или внешние поверхности и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем начинать распыление.
- ◆ Рекомендуется закрыть все края и прочие участки; для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые должны остаться нетронутыми, используйте ненужную ткань.
- ◆ Корка, которая образуется на верхнем слое краски, может забить сопло распылителя.

Перед смешиванием удалите корку. Процедите краску через воронку с прикрепленным фильтром или через ткань, чтобы удалить загрязнения, способные засорить систему.

- ◆ Перед началом работы подготовьте перчатки, бумажные полотенца, тряпки на случай, если краска неожиданно разольется.

#### Техника правильного распыления (Рис. N и O)

- ◆ Выполните пробное распыление на тестовой поверхности, например, на куске картона, чтобы проверить рисунок распыления и потренироваться в управлении установочного колеса распыляемого количества краски.
- ◆ Убедитесь, что обрабатываемая поверхность не содержит следов пыли, грязи и жира.
- ◆ Убедитесь, что участок для распыления чистый и не содержит пыли, которая может осесть на только что окрашенных поверхностях.
- ◆ Закройте все поверхности, которые не будут окрашиваться.
- ◆ Всегда распыляйте на расстоянии минимум 25 мм и максимум 355 мм от поверхности окрашивания (Рис. N).
- ◆ Наиболее распространенный способ распыления краски на большие поверхности – перекрестное распыление. Это делается путем распыления горизонтальных полос с последующим распылением поверх них перекрестных вертикальных полос.
- ◆ Для получения равномерного покрытия, всегда держите Вашу руку на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности (Рис. N) и не двигайте запястьем (Рис. O).
- ◆ Страйтесь соблюдать равномерную и постоянную скорость, чтобы избежать неровностей в окрашивании. Начинайте распыление после того, как начнется подача материала, и отпускайте курковый пусковой выключатель до завершения подачи.
- ◆ Избегайте интенсивного распыления на любой из поверхностей. Лучше наложить несколько тонких слоев, чем один толстый слой, который может привести к стеканию краски. Помните, что установочное колесо регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления. Поворот установочного колеса (8) в направлении по часовой стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот установочного колеса (8) в направлении против часовой стрелки уменьшает поток жидкости. Всегда имейте под рукой сухую малярную кисть, чтобы удалить потеки

- и капли краски, если они возникнут.
- ◆ Выключите электроинструмент и поместите распылитель на установочный модуль на блоке питания, если не планируется его использование в течение длительного времени.

## Техническое обслуживание и чистка

Ваш сетевой инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

**Внимание!** Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

**Внимание!** Перед проведением технического обслуживания или чистки электрического инструмента, выключите инструмент и отсоедините его от источника питания.

**Внимание!** Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже 55 °C. Температура воспламенения – это производимая жидкостью температура, достаточная для воспламенения паров (см. инструкции поставщика краски).

**Внимание!** Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется и в ней отсутствуют легко воспламеняющиеся пары.

**Внимание!** При распылении чистящих растворов, всегда используйте распылитель вне помещений.

**Внимание!** Не погружайте блок питания в воду.

### Использование системы быстрой очистки (Рис. Р и Q) (только BDPS400 и BDPS600)

Система быстрой очистки имеет множество полезных функций.

Во-первых, система позволяет распылять воду или соответствующую чистящую жидкость при наличии распыляемого материала в емкости распылителя. Это очень удобно при настройке рисунка распыления с использованием распыляющего сопла. Вместо краски, Вы можете распылять воду, чтобы увидеть получившийся рисунок.

Во-вторых, система быстрой очистки позволяет промыть насосный блок, поршень, сопло и клапан распылителя. При продолжительных операциях по распылению распыляемый материал может скапливаться в некоторых частях инструмента, что отрицательно влияет на качество распыления. Рекомендуется промывать систему распыления водой или

чистящей жидкостью после каждого повторного наполнения материала. Также очень важно промывать систему распыления каждый раз, когда распылитель не используется более 15 минут. Распыляемый материал может засохнуть в сопле и насосном блоке, после чего потребуется более тщательная очистка. Всегда смазывайте поршень, если инструмент не использовался в течение долгого времени. См. раздел «Сборка распылителя».

В-третьих, система быстрой очистки позволяет произвести быструю чистку инструмента после того, как работа была закончена. Одна или две промывки через систему быстрой очистки являются первыми действиями при чистке сопла, распылителя, насоса и поршня. При проведении окончательной чистки всей системы распыления, следуйте рекомендациям по чистке в данном руководстве по эксплуатации.

- ◆ Отключите распылитель от источника питания.
- ◆ Откройте дверцу системы быстрой очистки (5) и залейте чистящий раствор, используя специальный стакан (16).

**Внимание!** Следите, чтобы резервуар не был переполнен.

- ◆ Переведите поворотную рукоятку (1) с позиции покраски в позицию чистки.
- ◆ Распыляйте жидкость в мусорное ведро, картонную коробку или на тестовую поверхность, полностью промывая систему.
- ◆ Повторяйте, пока чистящий раствор не обретет свой первоначальный цвет.

### Промывка распылителя (Рис. Q и R)

- ◆ Отключите распылитель от источника питания.
- ◆ Отвинтите крышку с бока емкости и вылейте оставшуюся жидкость в ее оригинальную упаковку (Рис. R).
- ◆ Налейте в емкость небольшое количество соответствующего чистящего раствора.
  - ◆ Для материалов на водной основе – теплая мыльная вода.
  - ◆ Для материалов на масляной основе – чистящий раствор, рекомендуемый производителем материала.
- ◆ Установите крышку (7) на емкость (6), плотно ее закрутите, и энергично потрясите распылитель.
- ◆ Открутите крышку (7) с бока емкости и вылейте весь чистящий раствор без остатка.
- ◆ Снова налейте в емкость небольшое количество чистящего раствора. Плотно навинтите крышку на емкость.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Присоедините распылитель к блоку питания, вставьте вилку кабеля в розетку электросети и включите инструмент.
- ◆ Переведите поворотную рукоятку (1) с позиции чистки в позицию покраски (Рис. Q).
- ◆ Распыляйте чистящий раствор на отходный материал в течение 5 секунд.

### Чистка распылителя (Рис. S-X)

- ◆ Отключите распылитель от источника питания.
- ◆ Снимите емкость с боковым заполнением (6) и открутите боковую крышку (7). Удалите с распылителя заборную трубку (19) и уплотнительное кольцо (23). Прочистите детали чистящей щеткой (14) с использованием соответствующего чистящего раствора (Рис. S).
- ◆ Одной рукой нажмите на отпирающую кнопку (15), другой рукой снимите переднюю часть корпуса распылителя (Рис. T).
- ◆ Удалите поршень (27) и пружину (26) (Рис. U).
- ◆ Снимите распыляющее сопло (10/11), повернув его в направлении против часовой стрелки, затем извлеките распылитель (24) (Рис. T).
- ◆ Используя чистящую щетку (14) и соответствующий чистящий раствор, очистите распыляющее сопло (10/11), заборную трубку (19) и фильтр (25), распылитель (24), поршень (27) и пружину (26) (Рис. U).
- ◆ Тщательно прочистите поршневую камеру (28) изнутри, используя чистящую щетку (14) (Рис. V).

**Важно:** Убедитесь, что из поршневой камеры удален весь материал. Небольшое количество материала, который не был удален чистящей щеткой, с течением времени может затвердеть и будет мешать движению поршня, что приведет к повреждению распылителя.

- ◆ Переведите поворотную рукоятку (1) с позиции чистки в позицию покраски.
- ◆ Тщательно прочистите отверстия входного (30) и выходного (31) канала, используя чистящую щетку (Рис. W).

**Важно:** При помощи булавки или скрепки тщательно прочистите маленькое вентиляционное отверстие (31) (Рис. X).

- ◆ Тщательно высушите все детали.
- ◆ Вылейте весь чистящий раствор без остатка.
- ◆ Соберите распылитель.

### Сборка распылителя (Рис. Y и Z)

- ◆ Вставьте пружину (26) в переднюю часть

- поршня (27).
- ◆ Вставьте поршень с пружиной в переднюю часть корпуса.
- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку (15) и вставьте переднюю часть корпуса с поршнем в распылитель, пока отпирающая кнопка не защелкнется на месте.
- ◆ Налейте несколько капель масла в отверстие цилиндра. Вставьте клапан разбрзгивателя (27) в переднюю часть корпуса. Навинтите распыляющую насадку (10/11) на переднюю часть корпуса и вручную затяните.
- ◆ Налейте несколько капель смазочного вещества, входящего в комплект поставки, во входной (30) и выходной (31) канал распылителя.
- ◆ После смазки 3 раза переведите поворотную рукоятку (1) с позиции покраски в позицию чистки.
- ◆ Вставьте во входной канал (30) распылителя заборную трубку (19).
- ◆ Установите емкость с боковым заполнением.

### Чистка блока питания

- ◆ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините распылитель блока электродвигателя.
- ◆ Для чистки блока питания используйте только слабый мыльный раствор и влажную ткань.

**Внимание!** Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь блока питания.

**Внимание!** Ни в коем случае не погружайте какую-либо часть блока питания в жидкость.

### Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш продукт Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

#### Технические характеристики

	BDPS200	BDPS400	BDPS600
(Тип 1)	(Тип 1)	(Тип 1)	
Напряжение питания			
В первом токе	230	230	230
Мощность	Вт	120	150
Вместимость ёмкости	л	1,2	1,2
Вес	кг	2,1	2,2

#### Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:

Звуковое давление ( $L_{PA}$ ) 90 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А),  
Акустическая мощность ( $L_{WA}$ ) 103 дБ(А), погрешность (К)  
3 дБ(А)

#### Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),

измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Вибрационное воздействие ( $a_{h,D}$ ) 11 м/с<sup>2</sup>,  
погрешность (К) 1,5 м/с<sup>2</sup>

## Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



**BDPS200, BDPS400, BDPS600**

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN60745.

За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

Кевин Хьюитт  
(Kevin Hewitt)

Вице-президент отдела  
мирового проектирования  
Black & Decker Europe,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
28/09/2011



EESTI KEEEL



PVCCKNM

## Garantii

Black & Decker garantteerib, et töode on kliendile taimisest vaba materjal ja/või koostamise viigadest. Garantii õlaidab kliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigil Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostimisest esineb mõnel Black &amp; Decker töotel liike materjalil ja/või koostamise vea tööti või

see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab tööd Black &amp; Decker töote lähenedjaaks minimaalsse

väägaga.

Garantii ei kehti, kui vee põhjuseks on:

- Normalne kulmine
- Tööstusa vähendamine või halb hooldamine
- Mootori ülikomplemine
- Kui töodest on kahjustanud võõrösakesed, materjal või õnnetus
- Vale töötipeinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on moodustatud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui töode on remonditud või demontereeritud Black &amp; Decker voltijutea isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde täifetud garantiaikart ja ostutüend (t. ekki) viia müjjale või otse voltijatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vee avastamist.  
Teavet lähtuma Black & Decker teenindaja kohale leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Неправильного использования
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить изделие, заполненную гарантинную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantitulang:

Tooteinfo mudek/kataloogi number .....  
Seeiranumber//kuupäeva kood .....  
Klient .....  
Müija .....  
Kuupäev .....

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....  
Серийный номер / Код даты .....  
Потребитель .....  
Дилер .....  
Дата .....  
.....

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 <sup>a</sup> 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**


Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuvēs rasite tīnklalapyje:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**



## BDPS200

TYP.  
1

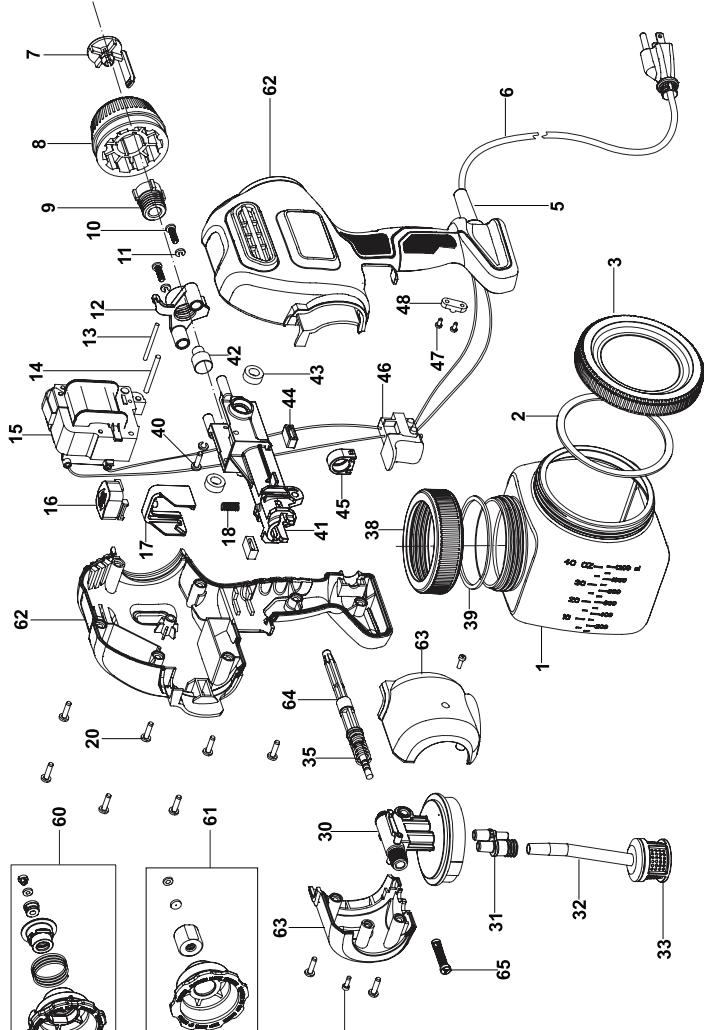

E16491

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)


09 - 09 - 11

©



**B DPS400**

TYP.  
1

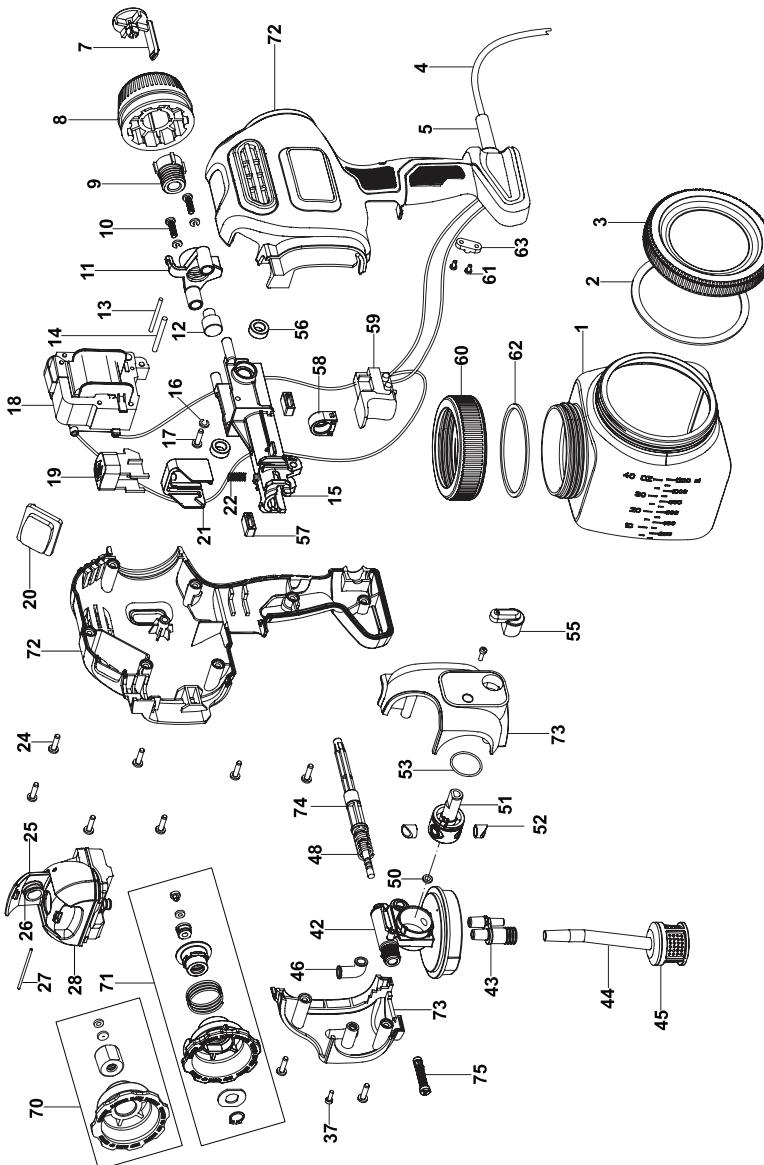

E16492

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)


09 - 09 - 11

©



## BDPS600K

TYP  
1

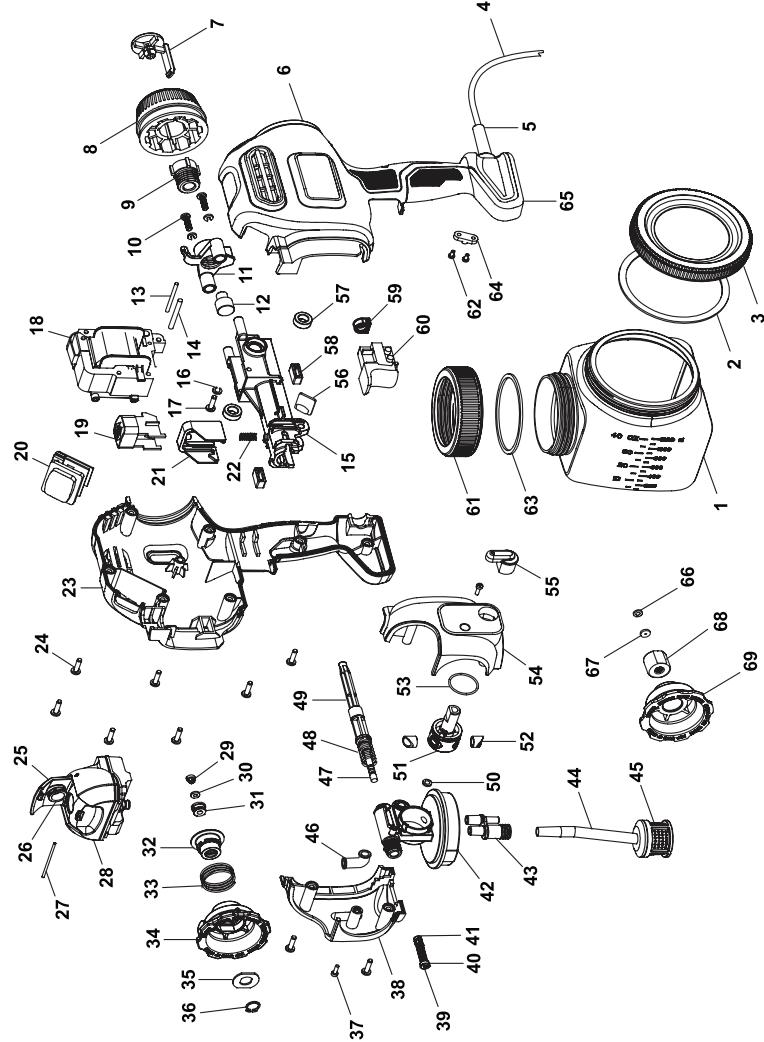

E16482

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

09 - 09 - 11

©