








STANLEY V20 FATMAX™




V20 LITHIUM ION

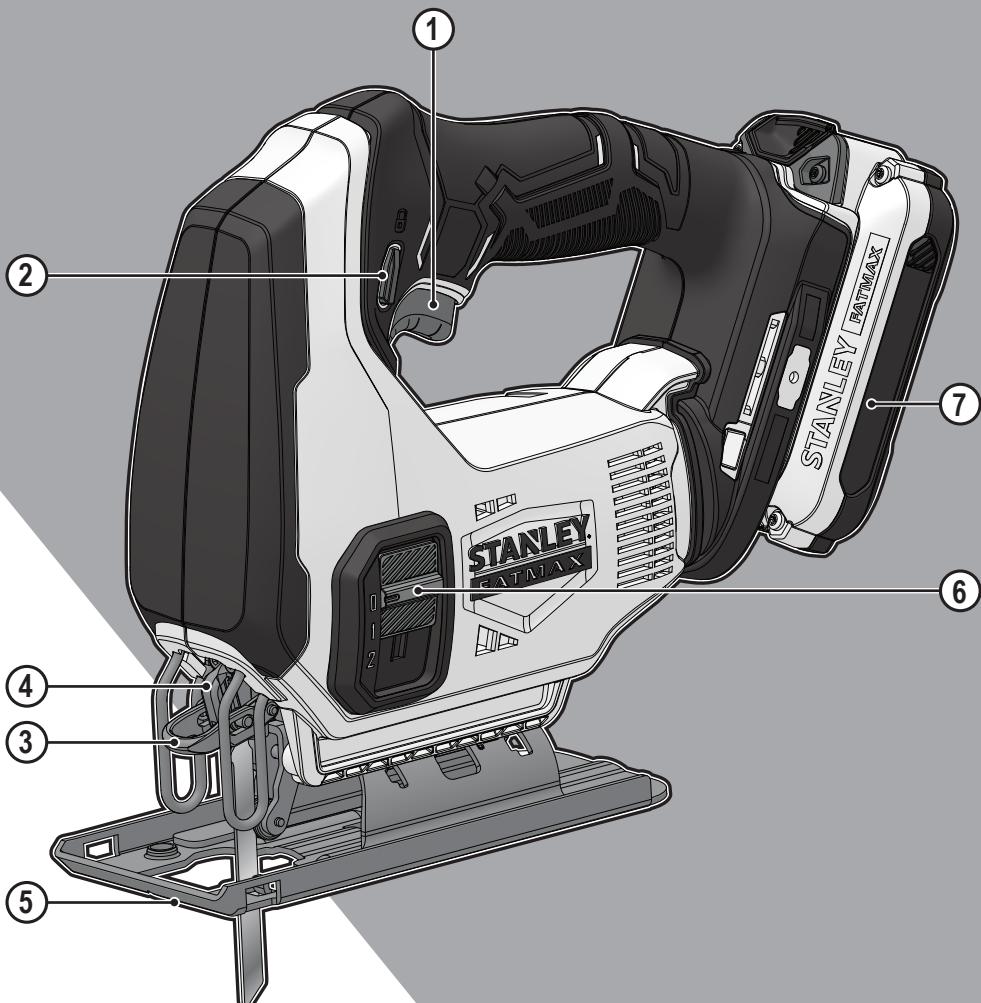

www.stanleytools.com

SCJ600

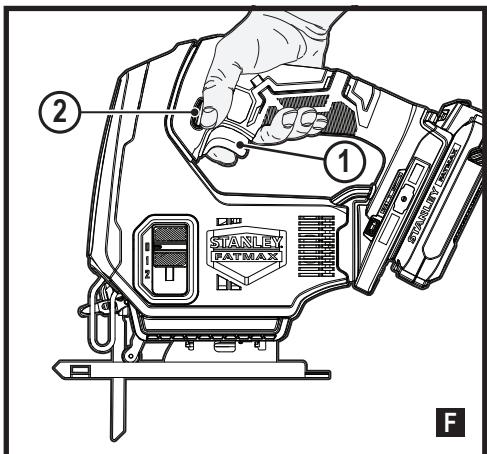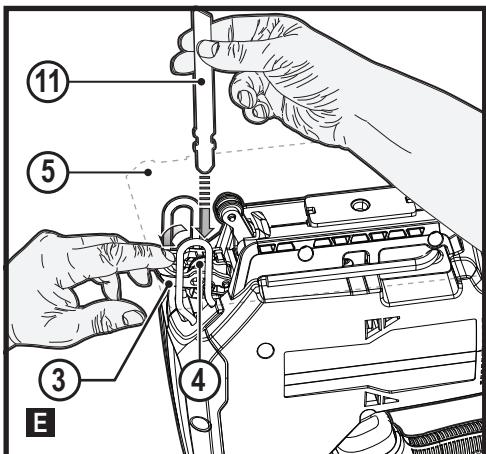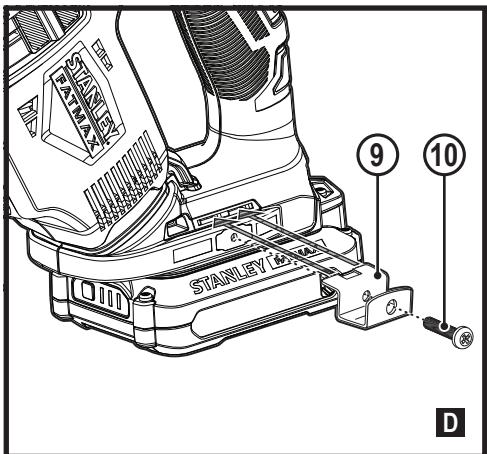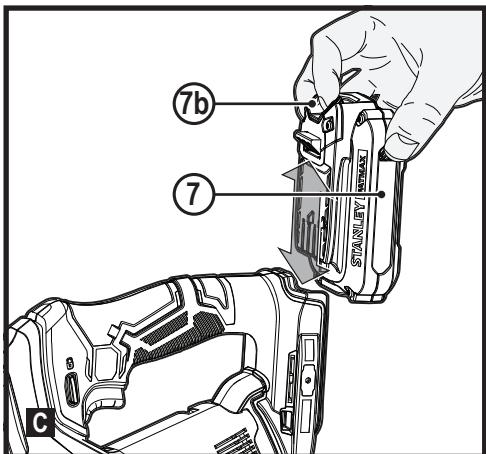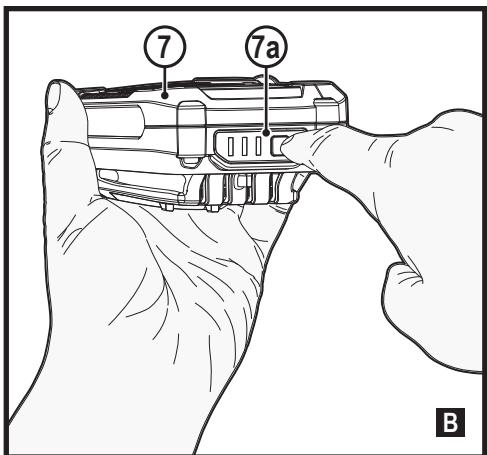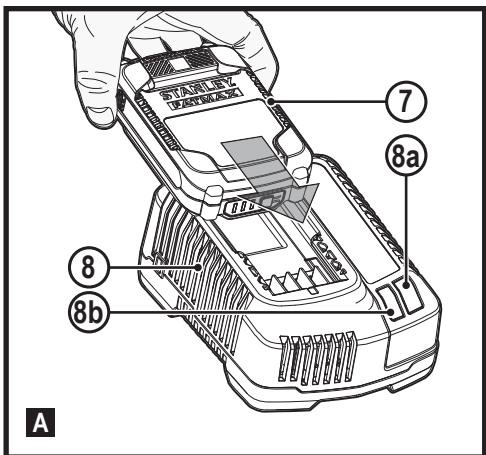

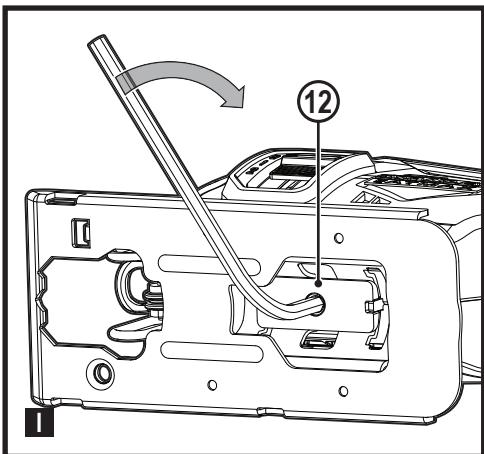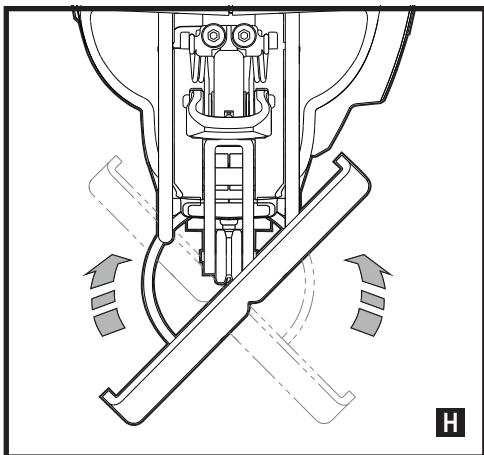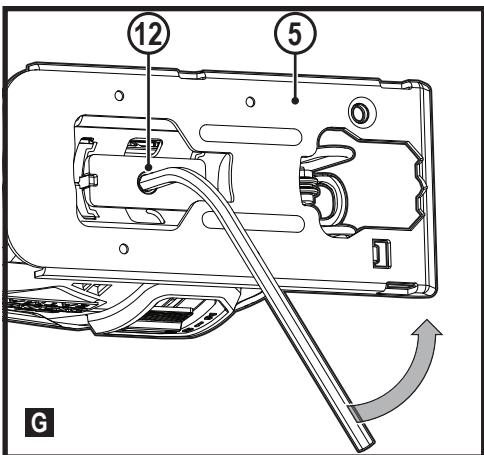

Intended use

Your STANLEY FATMAX SCJ600 jigsaw has been designed for sawing wood, plastics and sheet metal. This tool is intended for professional and private, non professional users.

Safety instructions

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury..

Save all warnings and instructions for future reference.


The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.

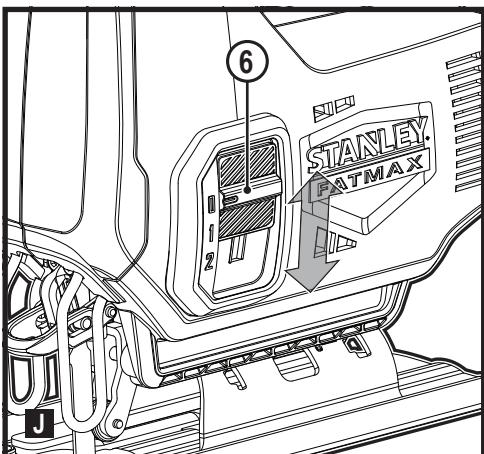

- Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- 3. Personal safety**
- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.**
Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- 4. Power tool use and care**
- a. Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.**
- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**
Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- 5. Battery tool use and care**
- a. Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- b. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- g. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. Service

- a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b. Never service damaged BATTERY packs. Service of BATTERY packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Additional safety warnings for jigsaws and reciprocating saws

- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.

- Keep hands away from cutting area. Never reach underneath the work piece any reason. Do not insert fingers or thumb into the vicinity of the reciprocating blade and blade clamp. Do not stabilize the saw by gripping the shoe.
- Keep blades sharp. Dull or damaged blades may cause the saw to swerve or stall under pressure. Always use the appropriate type of saw blade for the workpiece material and type of cut.
- When cutting pipe or conduit, make sure that they are free from water, electrical wiring, etc.
- Do not touch the workpiece or the blade immediately after operating the tool. They can become very hot.
- Be aware of hidden hazards, before cutting into walls, floors or ceilings, check for the location of wiring and pipes.
- The blade will continue to move after releasing the switch. Always switch the tool off and wait for the saw blade to come to a complete standstill before putting the tool down.



Warning! Contact with, or inhalation of dusts arising from cutting applications may endanger the health of the operator and possible bystanders. Wear a dust mask specifically designed for protection against dust and fumes and ensure that persons within or entering the work area are also protected.

- The intended use is described in this instruction manual. The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury and/or damage to property.

Safety of others

- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Residual risks.

- Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc. Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:
- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.

- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

Labels on tool

The label on your tool may include the following symbols:

	WARNING! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual before use.		
	Wear safety glasses or goggles.		
	Wear ear protection.		
	Wear a dust mask.		
V	Volts	---	Direct Current
A	Amperes	n_0	No-Load Speed
Hz	Hertz	<input type="checkbox"/>	Class II Construction
W	Watts		Earthing Terminal
min	minutes		Safety Alert Symbol
	Alternating Current	/min.	Revolutions or Reciprocation per minute

Position of date code

The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2020 XX JN
Year of manufacturing

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

- Never attempt to open for any reason.

- Do not expose the battery to water.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 °C.
- Charge only at ambient temperatures between 10 °C and 40 °C.
- Charge only using the charger provided with the tool.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".



Do not attempt to charge damaged batteries.

Chargers

- Use your Stanley Fatmax charger only to charge the battery in the tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Have defective cords replaced immediately.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.



The charger is intended for indoor use only.



Read the instruction manual before use.

Electrical safety

-
- Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised STANLEY FATMAX Service Centre in order to avoid a hazard.

Features

This tool includes some or all of the following features.

1. Variable speed trigger switch
2. Lock-off button
3. Saw blade locking lever
4. Blade clamp
5. Shoe plate
6. Cutting action button
7. Battery

Use



Warning! Let the tool work at its own pace. Do not overload.

Charging the battery (Fig. A)

The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before.

The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.



Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 °C or above 40 °C.
Recommended charging temperature: approx. 24 °C.

Note: The charger will not charge a battery if the cell temperature is below approximately 10 °C or above 40 °C. The battery should be left in the charger and the charger will begin to charge automatically when the cell temperature warms up or cools down.

Note: To ensure maximum performance and life of lithium-ion battery packs, charge the battery pack fully before first use.

- Plug the charger (8) into an appropriate outlet before inserting battery pack (7).
- The green charging light (8a) will blink continuously indicating that the charging process has started.
- The completion of charge will be indicated by the green charging light (8a) remaining ON continuously. The battery pack (7) is fully charged and may be removed and used at this time or left in the charger (8).
- Charge discharged batteries within 1 week. Battery life will be greatly diminished if stored in a discharged state.

Charger LED Modes

	Charging: Green LED Intermittent	
	Fully Charged: Green LED Solid	
	Hot/Cold Pack Delay: Green LED Intermittent Red LED Solid	

Note: The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack. The charger will indicate a faulty battery pack by refusing to light.

Note: This could also mean a problem with a charger. If the charger indicates a problem, take the charger and battery pack to be tested at an authorized service centre.

Leaving the battery in the charger


The charger and battery pack can be left connected with the LED glowing indefinitely. The charger will keep the battery pack fresh and fully charged.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, the green LED (8a) will flash intermittently, while the red LED (8b) will remain on continuously, sus2019-10-22 charging until the battery has reached an appropriate temperature. The charger then automatically switches to the pack charging mode. This feature ensures maximum battery life.

Battery state of charge indicator (Fig. B)

The battery includes a state of charge indicator to quickly determine the extent of battery life as shown in figure B. By pressing the state of charge button (7a) you can easily view the charge remaining in the battery as illustrated in figure B.

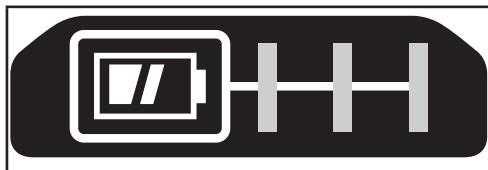

Installing and Removing the Battery Pack from the tool



Warning! Make certain the lock-off button is engaged to prevent switch actuation before removing or installing battery.

To install battery pack (Fig. C)

- Insert battery pack firmly into tool until an audible click is heard as shown in figure C. Ensure battery pack is fully seated and fully latched into position.

To remove battery pack (Fig. C)

- Depress the battery release button (7b) as shown in figure C and pull battery pack out of tool.

Storage hook (Optional extra) (Fig. D)



Warning! To reduce the risk of serious personal injury, place the forward/reverse button in the lock-off position or turn tool off and disconnect battery pack before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury.



Warning! To reduce the risk of serious personal injury, ensure the screw (10) holding the storage hook is secure.

Note: When attaching or replacing the storage hook (9), use only the screw (10) that is provided. Be sure to securely tighten the screw.

If the hook is not desired at all, it can be removed from the tool.

To move the storage hook, remove the screw (10) that holds the storage hook (9) in place.

Note: Various trackwall hooks and storage configurations are available.

Please visit our website www.stanleytools.eu/3 for further information.

Assembly



Warning! Before assembly, remove the battery from the tool and make sure that the saw blade has stopped. Used saw blades may be hot.

Fitting and removing the saw blade (Fig. E)

- Hold the saw blade (11) with the teeth facing forward.
- Push the saw blade locking lever (3) downwards.
- Insert the shank of the blade fully into the blade clamp (4) as far as it will go.
- Release the lever.
- To remove saw blade (11), push the saw blade locking lever (3) downwards and pull the blade out.



Warning! The blade may become hot after use. Always wear gloves when removing a blade.

Switching on and off (Fig. F)

- To switch on, slide the lock off switch (2) to the left then pull and hold the variable speed trigger switch (1).
- To switch off, release the trigger switch (1).



Warning! Do not switch the tool on or off while under load.



Warning! Always slide the lock off switch (2) to the right, the locked position when the tool is not in use.

Variable speed control

The variable speed on/off switch offers a choice of speeds for greatly improved cutting rates in various materials.

- The speed is determined by the amount the trigger switch (1) is pulled.

Bevel cutting (Fig. G, H & I)

The shoe plate can be set to a left or right bevel angle of 45°.

To set the bevel angle:

- Loosen the shoe retaining bolt (12) with the hex key provided to unlock the shoe plate (5).

- Slide the shoe plate (5) forward to release it from the 0° detent.
- Rotate the shoe plate to the desired bevel angle (Fig. H).
- Slide the shoe plate backwards to engage the left or right detent.
- Tighten the shoe retaining bolt (12) with the hex key provided to lock the shoe plate (5) in the required position.

Note: The shoe can be beveled to the left or to the right and has detents at 45°.

Cutting action (Fig. J)

This jigsaw is equipped with three cutting actions, two orbital and one straight. Orbital action has a more aggressive blade motion and is designed for cutting in soft materials like wood or plastic. Orbital action provides a faster cut, but with a less smooth cut across the material. In orbital action, the blade moves forward during the cutting stroke in addition to the up and down motion.



Warning! Metal or hardwoods should never be cut in orbital action.

- Slide the cutting action button (6) between the three cutting positions: 0, 1 and 2.
- Position 0 is for straight cutting.
- Positions 1 and 2 are for orbital cutting.
- The aggressiveness of the cut increases as the lever is adjusted from one to two, with two being the most aggressive cut.

Sawing

- Always hold the tool with both hands.
- Let the blade run freely for a few seconds before starting the cut.
- Apply only a gentle pressure to the tool while performing the cut.
- If possible, work with the shoe plate (5) pressed against the workpiece. This will improve tool control and reduce tool vibration, as well as prevent the blade from being damaged.

Hints for optimum use

General

- Use a high speed for wood, a medium speed for aluminium and PVC and a low speed for metals other than aluminium.

Sawing laminates

As the saw blade cuts on the upward stroke, splintering may occur on the surface closest to the shoe plate.

- Use a fine-tooth saw blade.
- Saw from the back surface of the workpiece.

- To minimise splintering, clamp a piece of scrap wood or hardboard to both sides of the workpiece and saw through this sandwich.

Sawing metal

Be aware that sawing metal takes much more time than sawing wood.

- Use a saw blade suitable for sawing metal. Use a fine-tooth saw blade for ferrous metals and a coarser saw blade for non-ferrous metals.
- When cutting thin sheet metal, clamp a piece of scrap wood to the back surface of the workpiece and cut through this sandwich.
- Spread a film of oil along the intended line of cut.

Accessories

The performance of your tool depends on the accessory used. STANLEY FATMAX accessories are engineered to high quality standards and designed to enhance the performance of your tool. By using these accessories you will get the very best from your tool.

This tool is suitable both for U-shank and T-shank saw blades.

Maintenance

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



Warning! Before performing any maintenance, switch off and unplug the tool.

- Regularly clean the ventilation slots in your tool and charger using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
- Occasionally apply a drop of oil to the axle of the blade support roller.

Protecting the environment



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com

Technical data

		SCJ600
Voltage	V_{dc}	18V (20V MAX)
No-load speed	min^{-1}	0 - 2 500
Stroke length	mm	19
Max depth of cut		
Wood	mm	55
Steel	mm	8
Aluminium	mm	20
Weight	kg	2.62

Charger		SC125	SC200	SC400 SC401
Input Voltage	V_{AC}	220-240	220-240	220-240
Output Voltage	V_{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
Current	A	1.25	2	4

Battery		SB201	SB202	SB204	SB206
Voltage	V_{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
Capacity	Ah	1.5	2.0	4.0	6.0
Type		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

SERVICE INFORMATION

STANLEY FATMAX offers a full network of company-owned and authorized service locations. All STANLEY FATMAX Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service.

For more information about our authorized service centers and if you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the STANLEY FATMAX location nearest you or visit us at www.stanleytools.com.

設計用途

您的STANLEY FATMAX SCJ600線鋸被設計用於鋸切木材、塑料和金屬板。該工具適用於專業用戶，同時也適合私人、非專業用戶使用。

安全說明

電動工具一般安全警告



警告！閱讀隨該電動工具提供的所有安全警告、說明、圖解和規定。如不遵守以下任何警告和說明，可能會導致觸電、火災和/或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備今後查閱。

以下所有警告中列出的“電動工具”指的是電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

1. 工作場地安全

- 請保持工作場地清潔明亮。混亂或黑暗的場地會引發事故。
- 請勿在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境中操作電動工具。電動工具產生的火花可能會引燃粉塵或煙霧。
- 請等待兒童和旁觀者離開之後才操縱電動工具。分心會導致你疏於控制。

2. 電氣安全

- 電動工具插頭必須與插座相符。切勿以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何接器插頭。使用未經改裝的插頭與相符的插座可降低觸電風險。
- 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片、爐灶和冰箱。若你的身體接地，會增加觸電的風險。
- 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具會增加觸電風險。
- 切勿濫用電線。請勿使用電線來搬運、拉動電動工具或拔出插頭。讓電線遠離熱、油、銳邊和活動部件。受損或纏繞的電線會增加觸電風險。
- 若要在戶外使用電動工具，請使用適合戶外使用的延長電線。採用適合室外使用的電線可降低觸電風險。
- 若必須在潮濕環境中操作電動工具，請使用受漏電保護器（RCD）保護的電源供應器。使用RCD可降低觸電風險。

3. 人身安全

- 保持警覺；在操作電動工具時，請留意所執行的操作並按照一般的程式執行。請勿在疲倦或在受到毒品、酒精或藥品的影響時使用電動工具。操作電動工具時，一時的注意力分散可能會導致嚴重人身傷害。
- 使用個人防護裝置。始終佩戴護目裝置。防護設備（例如在適當條件下使用的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽或聽力保護裝置）可減少人身傷害。
- 避免意外啟動。連接電源及/或電池組、舉抬或搬運電動工具之前，請確定開關處於關閉位置。若搬運電動工具時將手指放在開關上，或者在電動工具開關開啟時將插頭插入電源插座，這兩種行為都會引發事故。
- 啟動電動工具之前，請卸下所有的調整鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉部件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。

- 不要過度伸張雙手。時刻注意腳下與身體的平衡。如此可在意外情況下更好地控制電動工具。
- 適當穿著。請勿穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的頭髮、衣服和手套遠離活動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入活動部件中。
- 若配備用於連接排屑裝置、集塵設備的裝置，請確定正確連接和使用這些裝置。使用集塵設備可減少與粉塵有關的危險。
- 請勿因頻繁使用而對工具特別熟悉，讓你變得自滿而忽略工具的安全原則。粗心操作可以在片刻間造成嚴重傷害。

4. 電動工具的使用與注意事項

- 請勿超負荷使用電動工具。請根據你的應用使用正確的電動工具。若使用的電動工具正確無誤，該工具能以設計額定值更有效、更安全地執行工作。
- 若開關不能開啟或關閉電源，切勿使用該電動工具。若開關無法控制電動工具，則電動工具存在危險，必須予以維修。
- 在執行任何調整、更換配件或儲存工具之前，必須從電源上拔掉插頭及/或卸下電池組。此類防護性安全措施可降低電動工具意外啟動的風險。
- 將閒置的電動工具儲存在兒童無法接觸的地方，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些使用指示不了解的人員操作電動工具。未經訓練的使用者操作電動工具會發生危險。
- 維護電動工具。檢查活動部件是否對準或卡住、是否存在任何破損情況，或任何可能影響電動工具運行的其他情況。若有損毀，必須在使用之前修理電動工具。許多事故都是由於電動工具欠缺維護所導致。
- 保持切割工具鋒利和清潔。妥善維護、刀刃鋒利的刀具卡住的可能性更低，更易於控制。
- 使用電動工具、配件和工具刀頭等時，請遵循這些指示使用，且指示須包含工作環境和所要執行工作的注意事項。若使用電動工具執行與設計用途不相符的操作，會導致危險。
- 手柄和抓握表面都應保持乾燥、清潔及遠離油脂。光滑手柄和抓握表面不便於在意外情況下對工具進行安全處理與控制。

5. 電池工具的使用與注意事項

- 只能使用製造廠商指定的充電器為電池充電。使用僅適合一種電池組的充電器為其他類型的電池組充電會導致火災危險。
- 請使用原廠的電動工具電池組。使用其他非原廠的電池組會導致人身傷害和火災危險。
- 不使用電池組時，請將其遠離如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲以及其他可連通電池兩極的金屬物品。將電池兩極短路會導致灼傷或火災。
- 濫用電池的情況下，液體會從電池中噴出；避免與液體接觸。若不小心接觸液體，請用清水沖洗。若液體噴濺到眼睛上，沖洗之後還應進行治療。從電池噴出的液體會刺激皮膚或造成灼傷。
- 請勿使用已經損壞或改動的電池組或工具。損壞或改動的電池可能表現出不可預計的行為，導致火災、爆炸或傷害風險。
- 請勿讓電池組或工具暴露於火中或過高溫度的環境中。暴露於火中或溫度超過130°C的環境中可能導致爆炸。

- g. 請遵循所有充電說明，請勿在說明中規定的溫度範圍以外的環境對電池組或工具充電。**不當或在指定範圍以外的溫度下充電，可能導致電池損壞並增加火災風險。

6. 檢修

- a. 電動工具之修理，僅可由認證的技術人員執行。請勿交由非STANLEY認證服務中心的技術人員進行修理、維護、調整。若產品經由非STANLEY認證的維修中心拆解、組裝、調整，恕無法適用STANLEY保修條款。為充份發揮其功能，修理、維護、調整請務必使用原廠零件。STANLEY認證服務中心擁有保修條款解釋權。**
- b. 切勿維修損毀的電池組。**電池組的維修應僅由製造商或授權服務提供商執行。

針對線鋸和往復鋸的額外安全警告

- 如果操作中，切削配件或緊固件可能觸及暗線或工具上的電線，則要握住電動工具的絕緣握手面。**切削配件如果接觸到“帶電”導線，電動工具金屬部件表面就會“帶電”，從而讓操作人員觸電。
- 請使用夾具或採取其他可行的方法，把工件牢牢地固定在穩定的平臺上。**手持或用身體頂住工件都是不穩定的，會導致操作失控。
- 請讓雙手遠離切割區域。不要因為任何理由將手伸到工件下方。**不可將手指或大拇指塞到轉動鋸片和鋸片夾的附近區域。不得通過緊握底座來穩定線鋸機。
- 保持鋸片鋒利。**鈍化或受損的鋸片可能會讓線鋸機在壓力下突然轉向或停滯。務必根據工件材料來選用適當的鋸片類型或切割類型。
- 如需切割管道或導管，請確保管中沒有水、電線等。**
- 請勿在運行工具後，用手觸碰工件或鋸片。**它們可能會發燙。
- 在牆面、地板或天花板上切割之前，請檢查電線和管道位置，注意隱藏的危險。**
- 在鬆開開關後，鋸片會一直移動。**務必先關閉工具，等待鋸片完全停止，然後再放下工具。



警告！接觸或吸入切割產生的粉塵可能會危害操作人員和周圍人員的健康。請穿戴專為防護粉塵和煙霧而設計的防塵口罩，同時確保在作業區內或進入作業區的人員同樣得到保護。

- 該說明書介紹了這款工具的目的用途。搭配使用任何配件或附件，或用這款工具進行本說明書中目的用途以外的任何操作，可能存在人員受傷和/或財產損失的風險。

他人的安全

- 本產品不適合體力、感官或智力不足以及缺乏經驗、知識或技能的人員（包括兒童）使用，除非一旁有能為他們的安全負責的監督人員。
- 應看管好兒童，以確保他們不將此設備當做玩具來玩。

剩餘風險

使用本工具時，可能會出現隨附安全警告中所不包括的其他剩餘風險。誤用、長時間使用工具等因素會導致這些風險。

即使遵循相關安全規定並採用安全裝置，仍然無法避免某些剩餘風險。此類風險包括：

- 接觸旋轉/活動部件引起的傷害。
- 變更任何零件、刀片或配件時引起的傷害。

- 長時間使用工具引起的傷害。若長時間使用工具，請確保定期休息。
- 聽力受損。
- 吸入使用工具時產生的粉塵引起的健康危害（譬如：在木材上使用時，尤其是櫟木、山毛櫟和中密度纖維板（MDF））。

工具上的標籤

本工具顯示下列符號和日期碼：

	警告！為降低傷害風險，請用戶在使用前閱讀使用手冊。		
	佩戴安全眼鏡或護目鏡。		
	請佩戴聽力保護器。		
	佩戴防塵口罩。		
V	伏特	---	直流電
A	安培	n_0	空載轉速
Hz	赫茲	\square	II級構造
W	瓦特	\oplus	接地端子
min	分鐘	Δ	安全警示符號
\sim	交流電	/min.	每分鐘轉速

日期碼的位置

包含製造年份的日期，打印在工具外殼上。

示例：

2020 XX JN

製造年份 週數 號碼

針對電池和充電器的額外安全說明

電池

- 不得以任何理由嘗試拆開電池組。
- 請勿讓電池暴露在水中。
- 請勿存放在溫度超過40°C的環境中。
- 僅在溫度10°C到40°C之間的環境中充電。
- 僅用隨工具一同提供的充電器充電。
- 在處理電池時，請遵循“保護環境”部分的說明進行操作。



請勿試圖對損壞的電池充電。

充電器

- 僅用您的STANLEY FATMAX充電器為隨工具一同提供的電池充電。其它電池可能會引起爆裂，並導致人身傷害和損害。
- 不得試圖為不可充電的電池充電。
- 應立即更換有缺陷的電線。

- 請勿讓充電器接觸到水。
- 請勿拆開充電器。



本工具僅供室內使用。



請在使用前請閱讀使用手冊。

電氣安全



您的充電器是雙層絕緣；因此無需接電線。請務必檢查電源電壓是否和銘牌上的電壓一致。不得試圖用常規電源插座替換充電器。

- 如果電線損壞，必須由產商或授權STANLEY FATMAX服務中心負責更換，避免出現危險。

功能部件

本工具包括以下部分或全部功能部件。

1. 變速扳機開關
2. 鎖閉開關
3. 鋸片鎖定杆
4. 鋸片夾
5. 底座板
6. 切割行動按鈕
7. 電池(包裝未附)

使用



警告！讓工具按照自己的節奏運行。請勿超載。

為電池充電 (圖A)

在首次使用前，以及在電池不能提供順利完成工作所需的電力時，需要為電池充電。電池在充電時可能會發熱；這是正常現象，並非出現問題。



警告！請勿在溫度低於10°C或高於40°C的環境中為電池充電。建議充電溫度為：約24°C。

注意：如果電池溫度低於10°C或高於40°C，則充電器不會為電池充電。

應將電池留在充電器中，當電池溫度回升或冷卻後，充電器將自動為電池充電。

注意：為確保實現最高性能，最大限度地延長鋰離子電池的使用壽命，請在初次使用前，先為電池組充滿電量。

- 將充電器(8)插入適當的插座中，然後再插入電池組(7)。
- 綠色充電指示燈(8a)會持續閃爍，表示充電已經開始。
- 綠色充電指示燈(8a)持續常亮，表示充電完成。電池組(7)電量已充滿，可以取出使用，也可以將其留在充電器內(8)。
- 在電池用完電量後，建議馬上充電，鋰電池請勿過度放電，電力過度耗竭會導致鋰電池損壞。如果將電量耗盡的電池存放起來，將會極大縮短電池的壽命。
- 請將電池從機身卸下分開存放，若長時間未使用電池(1年以上)，請每6個月為電池充電一次，以確保電池壽命。
- 當主機突然停止動作，或無法輕鬆完成以往的作業量時，請馬上充電。

充電器的LED模式

	充電中： 綠色LED間歇亮起	
	電量已充滿 綠色LED常亮	
	熱/冷電池組延遲： 綠色LED間歇亮起 紅色LED常亮	

注意：此兼容充電器不能為故障的電池組充電。充電器指示燈不亮時表示電池組有故障。

注意：這也可能意味著充電器有故障。如果充電器提示存在故障，請將充電器和電池組送到授權的服務中心進行測試。

將電池留在充電器中。


可以讓充電器和電池組始終保持聯通，同時LED會常亮。充電器將讓電池組維持電量剛被充滿的狀態。

熱/冷電池組延遲

當充電器檢測到電池過熱或過冷，它就會自動開啟熱/冷電池組延遲，綠色LED(8a)將會閃爍，同時紅色LED(8b)將常亮，充電將會暫停，直到電池恢復到適當溫度為止。然後，充電器將自動切換到電池組充電模式。該特色功能可以最大程度地延長電池組的使用壽命。

電池電量狀態指示燈 (圖B)

電池組含一個電量狀態指示燈，能夠快速確定電池壽命的情況，如圖B所示。按下電量狀態按鈕(7a)，您就能輕鬆看到剩餘電量，如圖B所示。

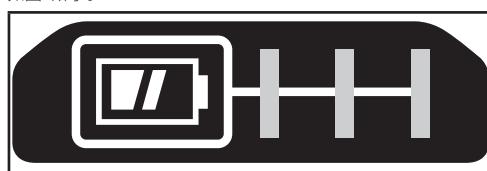

插入或取出工具上的電池組



警告！先確保已按下鎖止按鈕，防止開關啟動，然後再拆除或安裝電池。

如需安裝電池組 (圖C)

- 將電池組插入工具，直至聽見咑噠聲為止，如圖C所示。確保電池組已被牢固安裝並鎖定到位。

如需拆除電池組 (圖C)

- 按下電池釋放按鈕(7b)，如圖C所示，並將電池組從工具中拉出。

皮帶鉤(額外可選物件)(圖D)



警告!為降低造成嚴重人身傷害的風險,在進行任何調整或拆卸/安裝附件或配件前,請關閉工具並拆除電池組。意外啟動可能會導致人身傷害。



警告!為降低造成嚴重人身傷害的風險,請確保固定皮帶鉤的螺絲(10)足夠牢固。

注意:在安裝或更換皮帶鉤(9)時,僅使用產品提供的螺絲(10)。確保緊螺栓。

如無需掛鉤,則可將其從工具上拆下。

如需拆下掛鉤,請擰下固定掛鉤(9)的螺絲(10)。

注意:提供多種不同的軌牆掛鉤和存放設置。

請訪問我們的網站www.stanley.eu/3,瞭解更多信息。

組裝



警告!在組裝前,請先從工具中拆除電池並確保鋸片已停止轉動。用過的電鋸可能會發熱。

安裝和拆除鋸片(圖E)

- 握住鋸片(11),讓鋸齒向前。
- 向下推動鋸片鎖定杆(3)。
- 將鋸片的長柄完全插入鋸片夾(4)中。
- 鬆開鎖定杆。
- 如需拆除鋸片(11),向下推動鋸片鎖定杆(3),並拉出鋸片。



警告!使用後,鋸片的溫度會很高。在拆除鋸片時,務必戴好手套。

開啟和關閉(圖F)

- 向左滑動鎖閉開關(2),拉動並按住變速扳機開關(1),即可打開工具。
- 鬆開扳機開關(1),即可關閉工具。



警告!請勿在負載的情況下打開或關閉工具。



警告!當不使用工具時,務必將鎖閉開關(2)向右滑動到鎖定位置。

變速開關控制

變速開關為您提供多種速度選項,可大大提高工具在各種材料上的切割速度。

- 速度取決於拉動扳機開關(1)的幅度。

斜角切割(圖G、H和I)

可將底座板設置在左側或右側的45°斜角位置。

如需設置斜角:

- 用隨附的內六角扳手鬆開底座固定螺絲(12),從而鬆開底座板(5)。
- 向前滑動底座板(5),將其從0°止動位置上釋放。
- 將底座板轉動到所需的斜角(圖H)。
- 向後滑動底座板,使其與左側或右側的止動裝置接合。

- 用隨附的內六角扳手擰緊底座固定螺絲(12),從而將底座板(5)固定在要求的位置。

注意:底座板可以向左或向右傾斜,並在45°具有止動裝置。

切割行動(圖J)

該線鋸配備有三種切割行動,兩種軌道切,一種直線切割。軌道切割的鋸片行動更加劇烈,被設計用於切割軟質材料,例如木材或塑料。軌道切割速度更快,但材料的切割面不夠平滑。在軌道切割中,鋸片在切割衝程中進行上下移動的同時,還會向前移動。



警告!不得用軌道切割的方式鋸切金屬或硬木。

- 在三個切割位置之間滑動切割行動按鈕(6):0,1和2。
- 位置0用於直切。
- 位置1和2用於軌道切割。
- 在將操縱杆從1調到2時,切割的劇烈程度也會隨之增加,其中2是最劇烈的切割。

鋸切

- 務必用雙手握持該工具。
- 先讓鋸片空轉幾秒鐘,然後再開始切割。
- 在切割時,向工具稍稍施加適當壓力。
- 如果可能,將底座板(5)抵住工件進行作業。這將提升對工具的控制,減少振動,並防止鋸片受損。

最佳使用提示

一般情況

- 用高速切割木材,用中速切割鋁和PVC,用低速切割鋁以外的金屬。

鋸切層壓板

當鋸片在向上衝程中切割時,離底座板最近的表面可能會產生碎屑。

- 使用細齒鋸片。
- 從工件的背面開始鋸切。
- 為儘量減少碎屑,請將一塊廢木料或硬板夾在工件兩側,然後切開這個夾層。

鋸切金屬

注意,鋸切金屬的耗時要長於鋸切木材。

- 使用適合鋸切金屬的鋸片。用細齒鋸片鋸切黑色金屬,用粗鋸片鋸切有色金屬。
- 在鋸切薄金屬片時,先將一塊木頭夾在工件背面,然後切開這個夾層。
- 沿著預定的切割線塗一層油膜。

配件

警告!除了由STANLEY提供的配件外,其他附件均未接受過本產品的測試,因此與該工具搭配使用這些配件可能會導致風險。為降低人身傷害風險,本產品只可使用STANLEY推薦的配件。

該工具同時適用U形柄和T形柄的鋸片。

維護

您的工具設計精良，可以長期使用，僅需極少維護。如需持續獲得令人滿意的工作效果，需要進行合適的工具維護和定期清潔。



警告！在進行任何保養前，請先關閉工具並拔下插頭。

- 用軟刷或乾布定期清潔您工具和充電器的通風槽。
- 定期使用濕布清潔電機外殼。請勿使用任何研磨性或溶劑型清潔劑。
- 偶爾向鋸片支重輪輪軸中添加少許潤滑油。

保護環境



分類回收由此符號標記的產品和電池不得與普通家庭垃圾一起處理。

產品和電池組合可恢復或回收的材料，從而降低對原材料的需求。

請根據當地規定回收電子產品和電池。更多信息，請訪問

www.2helpU.com。

技術參數

		SCJ600
電壓	V _{dc}	18V (20V MAX)
空載轉速	min ⁻¹	0 - 2 500
衝程長度	mm	19
最大切割深度		
木材	mm	55
鋼材	mm	8
鋁	mm	20
重量	kg	2.62

維修信息

STANLEY FATMAX提供完整的公司隸屬和授權的維修點網絡。所有STANLEY FATMAX服務中心均擁有經過訓練的人員，為您提供高效可靠的電動工具服務。如需瞭解有關我們授權維修中心的更多信息，而且如需獲得技術建議、維修或原廠更換部件，請聯繫距離您最近的STANLEY FATMAX，或訪問我們的網站

www.stanleytools.com。

總 經 銷 商： 永安實業股份有限公司

地 址： 新北市三重區新北大道二段137號

電 話： 02-2999-4633

進口/委製廠商： 新加坡商百得電動工具(股)公司台灣分公司

地 址： 台北市士林區德行西路33號2樓

電 話： 02-2834-1741

용도

STANLEY FATMAX SCJ600 직쏘는 목재, 플라스틱 및 판금 절단 용으로 설계되었습니다. 이 공구는 전문가 및 개인, 비전문 사용자를 위한 것입니다.

안전 지침

일반 안전 경고



경고: 이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전

경고와 지시사항, 설명 및 사양을 읽으십시오. 아래 설명한 모든 지시 사항을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

향후 참고할 수 있도록 모든 경고 및 지시 사항을 보관해두십시오. 경고에서 사용된 “전동 공구”라는 용어는 주 공급 전원에 의해 전기가 공급되는(유선) 전동 공구 또는 충전식(무선) 전동 공구를 의미합니다.

1. 작업장 안전

- 작업장을 항상 청결하고 밝게 유지하십시오.**, 훈집하거나 어두운 작업장에서는 사고가 발생하기 쉽습니다.
- 기연성 액체, 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발성 대기에서 전동 공구를 사용하지 마십시오.**, 전동 공구에서 먼지나 가스를 발화시킬 수 있는 불꽃이 떨 수 있습니다.
- 전동 공구로 작업하는 동안에는 어린이와 주변 사람들이 작업 영역에 가까이 들어오지 못하도록 하십시오.**, 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수 있습니다.

2. 전기 안전

- 동공구의 플러그는 콘센트와 형식이 일치해야 하며, 플러그를 어떤 형태로든 개조하지 마십시오. 또한 접지된 전동공구에 다른 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.**, 개조되지 않은 플러그 및 형식이 일치하는 콘센트를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- 파이프 관, 라디에이터, 렌지, 냉장고 등의 접지 표면에 물이 닿지 않도록 하십시오.**, 물에 닿을 경우 감전이 될 위험이 높아집니다.
- 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도록 주의하십시오.**, 전동 공구에 물이 들어가면 감전 위험이 높아집니다.
- 코드를 함부로 다루지 마십시오.**, 코드를 사용하여 전동공구를 운반하거나, 코드를 과도하게 잡아당겨서 플러그를 뽑지 않도록 주의하십시오. 전열코드가 열기 또는 오일과 접촉되는 것을 피하고, 날카로운 모서리 또는 기기의 기둥 부위에 닿지 않도록 주의 하십시오. 코드가 손상되거나 얹혀 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- 전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오.**, 실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- 전동공구를 습한 공간에서 사용할 경우, 반드시 누전 차단기를 사용하십시오.**, 누전 차단기 (RCD) 를 사용하면 감전의 위험성이 줄어듭니다. RCD 를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

3. 신체 안전 사항

- 전동 공구로 작업할 때는 방심하지 말고 작업에 주의하면서 상식에 따르십시오.**, 피곤한 상태이거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하다 잠깐만 한 눈을 팔아도 심각한 부상을 당할 수 있습니다.
 - 신체 보호 장비를 착용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오.**, 적합한 상황에서 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등의 보호 장비를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어듭니다.
 - 의도하지 않은 장비 가동 방지. 전원 및/또는 배터리 팩에 연결한 상태로 공구를 선택 또는 운반할 때는 사전에 스위치가 꺼짐 위치에 있는지 반드시 확인하십시오.**, 스위치가 커짐 위치에 있는 상태에서 스위치에 손가락이 닿은 상태로 전동 공구를 운반하거나 전동 공구에 전원을 공급하면 사고가 발생합니다.
 - 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 키 또는 렌치를 제거하십시오.**, 전동 공구의 회전 부품에 렌치나 키가 부착되어 있으면 부상을 당할 수 있습니다.
 - 무리하게 팔을 뻗지 마십시오. 항상 올바른 자세로 서서 균형을 유지하십시오.**, 안정된 자세로 작업을 할 경우 전동 공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
 - 절한 의복을 착용하십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오.**, 머리카락과 옷이 움직이는 부품에 닿지 않도록 유의하십시오. 헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 걸 수 있습니다.
 - 먼지 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공된 경우, 이를 장치가 연결되어 적절히 사용되고 있는지 반드시 확인하십시오.**, 집진 장치를 사용하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
 - 장치를 자주 사용함으로써 생긴 익숙함으로 인해 현실에 안주하거나 공구 안전 원칙을 무지하지 않도록 하십시오.**, 부주의한 작동은 순식간에 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.
- ### 4. 전동 공구 사용 및 관리
- 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오.**, 해당 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구를 사용해야 설계된 속도로 작업을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
 - 커지지 않거나 꺼지지 않는 경우 전동 공구를 사용하지 마십시오.**, 스위치로 제어되지 않는 전동 공구는 위험하므로 수리해야 합니다.
 - 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 보관하기 전에 전동 공구에서 분리되는 경우 전원에서 플러그를 뽑거나 또는 배터리 팩을 분리하십시오.**, 이러한 예방적 안전 조치를 따라야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.
 - 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시 사항에 익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 절대 사용하지 못하게 하십시오.**, 전동 공구는 끝려면 받지 않은 사용자가 다루면 위험합니다.
 - 전동 공구 및 액세서리 유지 보수.**, 움직이는 부품의 잘못된 정렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 모든 상태를 확인하십시오. 손상된

부분이 있는 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오.

많은 사고는 전동 공구를 제대로 유지 보수하지 않아 발생합니다.

- f. **공구를 깨끗한 상태로 유지하십시오.** 절삭 가장자리를 예리하게 잘 유지하면 절삭기를 사용할 때 바인딩이 적고 다루기가 용이합니다.

- g. **작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 본 지시 사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 툴 비트 등을 사용하십시오.** 본 사용 설명서의 내용과 다른 용도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

- h. **핸들과 잡는 표면은 건조하고 깨끗한 상태를 유지하고 오일/기름이 묻지 않도록 하십시오.** 미끄러운 핸들과 잡는 면은 예기치 못한 상황에서 안전한 취급과 공구 관리를 보장하지 않습니다.

5. 배터리 공구 사용 및 주의 사항

- a. **다시 충전할 때는 제조업체에서 지정한 충전기만 사용하십시오.** 하나님의 배터리 팩 유형에 적합한 충전기를 다른 배터리 팩과 함께 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.

- b. **전동 공구를 사용할 때는 구체적으로 지정되어 있는 배터리 팩만 사용하십시오.** 다른 배터리 팩을 사용하면 부상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.

- c. **배터리 팩을 사용하지 않을 때에는 클립, 동전, 키, 끈, 나사 등의 금속 물체나, 단자 간에 연결할 수 있는 작은 금속 물체가 달지 않도록 멀리 두십시오.** 배터리 단자가 단락되면 화상을 입거나 화재의 위험이 있습니다.

- d. **배터리를 과다 사용하면 액체가 배터리에서 흘러 나올 수 있으므로, 접촉을 피하십시오.** 실수로 접촉한 경우에는 물로 씻으십시오. 액체가 눈에 들어간 경우 치료를 받으십시오. 배터리에서 나온 액체는 통증을 유발하거나 화상을 입힐 수 있습니다.

- e. **손상되거나 변형된 배터리 팩 또는 공구를 사용하지 마십시오.** 손상되거나 개조된 배터리는 예측할 수 없는 작용을 보여, 화재, 폭발 또는 부상 위험을 야기할 수 있습니다.

- f. **배터리 팩 또는 공구를 불이나 과도한 온도에 노출하지 마십시오.** 불 또는 130 °C 이상의 온도에 노출되면 폭발할 수 있습니다.

- g. **모든 충전 치퍼를 따르고 배터리 팩 또는 공구를 설명서에 지정된 범위 밖의 온도에서 충전하지 마십시오.** 적절하지 않게 충전하거나 지정된 범위 밖의 온도에서 충전하면 배터리가 손상되어 화재 위험이 증가될 수 있습니다.

6. 정비

- a. **자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하여 정비 작업을 수행해야 합니다.** 그래야 전동 공구의 안전이 보장됩니다.
- b. **손상된 배터리 팩을 정비하지 마십시오.** 배터리 팩은 제조업체 또는 공인 서비스 공급업체를 통해서만 점검을 받아야 합니다.

직쏘 및 왕복 툴에 대한 추가 안전 경고

- 절단 액세서리가 숨겨진 배선과 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 절연 그립 표면으로 전동 공구를 잡으십시오. "전기가 통하는" 전선과 접촉하는 절단 액세서리는 전동 공구의 노출 된 금속 부분을 "통전" 시켜 작업자가 감전될 수 있습니다.

- 클램프 또는 다른 실용적인 방법을 사용하여 공작물을 안정화 플랫폼에 고정하고 지지하십시오. 공작물을 손으로 잡거나 몸에 대고 있으면 작업이 불안정해지고 통제력을 상실 할 수 있습니다.
- 절단 영역에서 손을 멀리하십시오. 어떤 이유로 든 공작물 아래에 절대로 접근하지 마십시오. 왕복 블레이드 및 블레이드 클램프 근처에 손가락이나 엄지 손가락을 넣지 마십시오. 쏘를 잡고 톱을 고정하지 마십시오.
- 날을 날카롭게 유지하십시오. 무디거나 손상된 날은 톱이 입력을 받으면 휘거나 멈출 수 있습니다. 항상 공작물 자료 및 절단 유형에 적합한 유형의 톱날을 사용하십시오.
- 파이프 또는 도관을 절단할 때 물, 전기 배선 등이 있는지 확인하십시오.
- 공구를 작동한 직후에 공작물이나 날을 만지지 마십시오. 매우 뜨거워질 수 있습니다.
- 숨겨진 위험에 주의하고 벽, 바닥 또는 천장을 절단하기 전에 배선 및 파이프의 위치를 확인하십시오.
- 블레이드는 스위치를 놓은 후에도 계속 움직입니다. 공구를 내려 놓기 전에 항상 공구를 끄고 톱날이 완전히 멈출때까지 기다리십시오.



경고: 절단 작업에서 발생하는 먼지와 접촉하거나 흡입하면 작업자와 주변 사람의 건강이 위험해질 수 있습니다. 먼지와 연기로부터 보호하기 위해 특별히 고안된 방진 마스크를 착용하고 작업 영역에 들어가거나 작업 영역에 들어오는 사람도 보호되도록 하십시오.

- 사용 목적은 이 사용 설명서에 설명되어 있습니다. 이 사용 설명서에서 권장하는 것 이외의 액세서리나 부착물을 사용하거나 이 공구로 작업을 수행하면 부상 및/또는 재산 피해의 위험이 있습니다.

타인의 안전

- 이 기기는 안전을 책임지는 사람이 기기 사용에 대해 감독하거나 지시하지 않는 한 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용하도록 설계되지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

기타 발생 가능한 위험

기기를 사용할 때 등장된 안전 경고에 포함되어 있지 않은 기타 발생 가능한 위험들을 발생할 수 있습니다. 이러한 위험은 오용, 장시간 사용 등으로 인해 발생할 수 있습니다.

관련된 안전 규정을 준수하고 안전 장치를 사용한다고 해도 어떤 위험들은 피하지 못할 수도 있습니다. 이러한 위험으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

- 회전 부품이나 작동 부품을 만져 발생하는 부상.
- 부품, 툴 또는 액세서리 변경으로 인한 부상.
- 장시간에 걸친 기기 사용으로 인한 부상. 어떤 기기이든 장시간에 걸쳐 사용할 때는 반드시 정기적인 휴식을 취하십시오.
- 청력 손상.
- 기기 사용 중에 발생하는 먼지를 호흡하여 유발되는 건강 위험성 (예: 목재, 특히 오크, 너도밤나무 및 MDF 가공 작업).

공구 라벨

공구에 장착된 라벨에 다음 기호가 사용됩니다.

	경고! 부상 위험을 줄이려면 사용자는 사용 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다.		
	항상 보호 안경 또는 고글을 착용하십시오.		
	귀 보호 장구를 착용하십시오.		
	방진 마스크를 착용하십시오.		
V	볼트	---	직류
A	암페어	A_0	평가 속도
Hz	헤르츠		클래스 II 건설 산업용
W	와트		접지 단자
min	분		안전 경고 기호
	교류 전류	/min.	분당 회전 또는 왕복 수

데이터 코드 위치

날짜 코드에는 제조년도도 포함되며 케이스에 인쇄되어 있습니다.
예:

2020 XX JN
제조년도

배터리 및 충전기에 대한 추가 안전 지침

배터리

- 어떤 이유로 든 열지 마십시오.
- 배터리를 물에 노출시키지 마십시오.
- 온도가 40 °C를 초과할 수 있는 장소에 보관하지 마십시오.
- 주변 온도가 10 °C ~ 40 °C인 경우에만 충전하십시오.
- 공구와 함께 제공된 충전기 만 사용하여 충전하십시오.
- 배터리를 폐기할 때는 "환경 보호"섹션의 지침을 따르십시오.



손상된 배터리를 충전하지 마십시오

충전기

- STANLEY FATMAX 충전기는 제공된 도구로 배터리를 충전하는 데만 사용하십시오. 다른 배터리는 파열되어 부상을 입거나 손상될 수 있습니다.
- 비 충전식 배터리를 충전하지 마십시오.
- 결함이 있는 코드는 즉시 교체하십시오.
- 충전기를 물에 노출시키지 마십시오.
- 충전기를 열지 마십시오.
- 충전기를 조사하지 마십시오.



충전기는 실내 전용입니다.



사용하기 전에 사용 설명서를 읽으십시오.

전기 안전



충전기는 특정 전압에 맞게 설계되었습니다.
전원 전압이 명판의 전압과 일치하는지 항상 확인하십시오. 충전기를 일반 전원 플러그로 교체하지 마십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체 또는 공인 된 STANLEY FATMAX 서비스 센터에서 교체해야 합니다.

기능

이 공구에는 다음 기능 중 일부 또는 모두가 포함되어 있습니다.

1. 가변 속도 트리거 스위치
2. 잠금 해제 버튼
3. 톱날 잠금 레버
4. 블레이드 클램프
5. 슈 플레이트
6. 오비탈 조절버튼
7. 배터리

사용



경고! 공구가 자체 속도로 작동하도록 하십시오.
과부하하지 마십시오.

배터리 충전 (그림 A)

배터리는 처음 사용하기 전과 이전에 쉽게 수행했던 작업에서 충분한 전력을 공급하지 못할 때마다 충전해야 합니다. 충전하는 동안 배터리가 따뜻해질 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상이며 문제를 나타내는 것이 아닙니다.



참고: 배터리 온도가 약 10 °C 이하이거나 40 °C 이상이면 충전기가 배터리를 충전하지 않습니다.

배터리는 충전기에 그대로 두어야 하며 셀 온도가 예열되거나 냉각되면 충전기가 자동으로 충전되기 시작합니다.

참고: 리튬 이온 배터리 팩의 최대 성능과 수명을 보장하려면 처음 사용하기 전에 배터리 팩을 완전히 충전하십시오.

- 배터리 팩 (8)을 삽입하기 전에 충전기 (7)를 적절한 콘센트에 꽂으십시오.
- 녹색 충전 표시등 (8a)이 계속 깜박이면 충전 프로세스가 시작되었음을 나타냅니다.
- 충전이 완료되면 녹색 충전 표시등 (8a)이 계속 켜져 있습니다. 배터리 팩 (7)은 완전히 충전되었으며 이때 분리하여 사용하거나 충전기 (8)에 그대로 둘 수 있습니다.
- 방전 된 배터리는 1주일 이내에 충전하십시오. 방전 된 상태로 보관하면 배터리 수명이 크게 줄어듭니다.

충전기 LED 모드

	충전 중: 녹색 LED 깜빡임	
	완전 충전: 녹색 LED 커짐	
	핫 / 콜드 팩 지연: 녹색 LED 깜빡임 빨간색 LED 켜짐	

참고: 호환되는 충전기는 결함이 있는 배터리 팩을 충전하지 않습니다. 충전기는 점등되 지 않음으로써 배터리 팩에 결함이 있음을 나타냅니다.

참고: 이것은 또한 충전기 문제를 의미할 수도 있습니다. 충전기에 문제가 있는 것으로 나타나면 충전기와 배터리 팩을 가지고 공인 서비스 센터에서 테스트를 받으십시오.

충전기에 배터리 보관

충전기와 배터리 팩은 LED 표시등이 점등된 상태로 연결되어 있을 수 있습니다. 충전기는 배터리 팩을 완전히 충전 된 상태로 유지합니다.

핫 / 콜드 팩 딜레이

충전기가 배터리가 너무 뜨겁거나 너무 차가움을 감지하면 자동으로 핫 / 콜드 팩 딜레이를 시작하고 녹색 LED (8a) 표시등이 간헐적으로 깜빡이고 빨간색 LED (8b) 표시등이 계속 켜져 있습니다. 그러면 충전기가 자동으로 팩 충전 모드로 전환됩니다. 이 기능은 최대 배터리 수명을 보장합니다.

배터리 충전 상태 표시기 (그림 B)

배터리에는 그림 B와 같이 배터리 수명 범위를 빠르게 확인할 수 있는 충전 상태 표시기가 포함되어 있습니다. 충전 상태 버튼(7a)을 누르면 그림 B와 같이 배터리 잔량을 쉽게 확인할 수 있습니다.



공구에서 배터리 팩 설치 및 제거

경고! 배터리를 제거하거나 설치하기 전에 스위치 작동을 방지하기 위해 잠금 해제 버튼이 잠겨 있는지 확인하십시오.

배터리 팩을 설치하려면 (그림 C)

- 그림 C와 같이 떨깍 소리가 날 때까지 배터리 팩을 공구에 단단히 삽입하십시오. 배터리 팩이 완전히 장착되고 제자리에 완전히 고정되었는지 확인하십시오.

배터리 팩을 제거하려면 (그림 C)

- 그림 D와 같이 배터리 해제 버튼(7b)을 누르고 배터리 팩을 공구에서 빼냅니다.

벨트 후크[미포함, 유럽형 옵션] (그림 D)

경고! 심각한 부상의 위험을 줄이려면 전진 / 후진 버튼을 잠금 해제 위치에 두거나 도구를 고고 부착물 또는 액세서리를 제거 / 설치하기 전에 배터리 팩을 분리하십시오. 실수로 작동하면 부상을 입을 수 있습니다.

경고! 심각한 부상의 위험을 줄이려면 벨트 후크를 고정하는 나사 (10)가 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

참고: 벨트 후크 (9)를 부착하거나 교체할 때는 제공된 나사 (10)만 사용하십시오. 나사를 단단히 조이십시오. 후크가 전혀 필요하지 않은 경우 공구에서 제거할 수 있습니다. 보관 고리를 이동하려면 보관 고리 (9)를 제자리에 고정하는 나사 (10)를 제거하십시오.

어셈블리

경고! 조립하기 전에 공구에서 배터리를 제거하고 톱날이 멈췄는지 확인하십시오. 사용한 톱날은 또거울 수 있습니다.

톱날 장착 및 제거 (그림 E)

- 톱니가 입을 향하도록 톱날 (11)을 잡습니다.
- 톱날 잠금 레버 (3)를 아래쪽으로 밀니다.
- 날의 생크를 날 클램프 (4)에 끝까지 완전히 삽입합니다.
- 레버를 놓습니다.
- 톱날 (11)을 제거하려면 톱날 잠금 레버 (3)를 아래로 누르고 날을 당겨 빼내십시오.

경고! 사용 후 날이 뜨거워 질 수 있습니다. 블레이드를 제거할 때는 항상 장갑을 착용하십시오.

커기/끄기 스위칭 (그림 F)

- 전원을 켜려면 잠금 해제 스위치 (2)를 왼쪽으로 밀고 가변 속도 트리거 스위치 (1)를 길게 당깁니다.
- 끄려면 트리거 스위치 (1)를 놓습니다.

경고! 부하가 걸린 상태에서 공구를 켜거나 고지 마십시오.

경고! 공구를 사용하지 않을 때는 항상 잠금 해제 스위치 (2)를 오른쪽, 잠금 위치로 미십시오.

가변 속도 제어

가변 속도 켜기 / 고기 스위치는 다양한 재료에서 절단 속도를 크게 향상시키기 위한 속도 선택을 제공합니다.

- 속도는 트리거 스위치 (1)를 당기는 정도에 따라 결정됩니다.

베벨 절단 (그림 G, H & I)

슈 플레이트는 45°의 원쪽 또는 오른쪽 베벨 각도로 설정할 수 있습니다.

베벨 각도를 설정하려면 :

- 제공된 육각 키로 슈 고정 볼트 (12)를 풀어 슈 플레이트 (5)의 잠금을 해제합니다.
- 슈 플레이트 (5)를 앞으로 밀어 0° 멈춤 쇠에서 분리합니다.
- 슈 플레이트를 원하는 경사각으로 회전합니다 (그림 H).
- 슈 플레이트를 뒤로 밀어 왼쪽 또는 오른쪽 멈춤 쇠에 맞달립니다.
- 제공된 육각 키로 슈 고정 볼트 (12)를 조여 필요한 위치에 슈 플레이트 (5)를 잡습니다.

참고: 슈는 왼쪽이나 오른쪽으로 경사 질 수 있으며 45°에 멈춤 쇠가 있습니다.

절단 동작 (그림 J)

이 직조에는 3 개의 절단 동작, 2 개의 궤도 및 1 개의 직선이 장착되어 있습니다. 궤도 동작은 보다 공격적인 블레이드 동작을 가지며 목재 또는 플라스틱과 같은 부드러운 재료를 절단하도록 설계되었습니다. 궤도 동작은 더 빠른 절단을 제공하지만 재료 전체를 덜 부드럽게 절단합니다. 궤도 동작에서 블레이드는 위쪽 및 아래쪽 동작과 함께 절단 스트로크 중에 앞으로 이동합니다.



경고! 금속 또는 활엽수는 궤도 동작으로 절단해서는 안됩니다.

- 오비탈 조절버튼 (6)을 세 가지 절단 위치 사이로입니다. 0, 1 및 2.
- 위치 0은 직선 절단 용입니다.
- 위치 1과 2는 궤도 절단 용입니다.
- 레버를 1단에서 2단으로 조정하면 절단의 강도가 증가하며 2 단이 가장 공격적인 절단입니다.

톱질

- 항상 양손으로 공구를 잡으십시오.
 - 절단을 시작하기 전에 칼날이 몇 초 동안 자유롭게 움직입니다.
 - 절단을 수행하는 동안 공구에 약간의 압력 만 가하십시오.
 - 기능하면 슈 플레이트 (5)를 공작물에 대고 작업하십시오.
- 이렇게 하면 공구 제어가 향상되고 공구 진동이 감소할뿐만 아니라 블레이드가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

최적의 사용을 위한 힌트**일반사항**

- 목재에는 고속을, 알루미늄과 PVC에는 중속을, 알루미늄 이외의 금속에는 저속을 사용하십시오.

라미네이트 톱질

톱날이 상향 스트로크에서 절단되면 슈 플레이트에 가장 가까운 표면에 쪼개짐이 발생할 수 있습니다.

- 가는 톱날을 사용하십시오.
- 공작물의 뒷면에서 톱질합니다.
- 쪼개짐을 최소화하려면 스크랩 나무 또는 하드 보드 조각을 공작물의 양쪽에 고정하고 이 샌드위치를 통해 톱질하십시오.

금속 톱질

금속 톱질은 목재 톱질보다 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다.

- 금속 톱질에 적합한 톱날을 사용하십시오. 철 금속에는 가는 톱날을 사용하고 비철금속에는 거친 톱날을 사용하십시오.

- 얇은 판금을 절단할 때 고철 조각을 작업 물의 뒷면에 끼우고 이 샌드위치를 절단하십시오.
- 원하는 절단 선을 따라 오일 막을 펴십시오.

액세서리

공구의 성능은 사용 된 액세서리에 따라 달립니다. STANLEY FATMAX 액세서리는 고품질 표준에 따라 설계되었으며 공구 성능을 향상 시키도록 설계되었습니다. 이러한 액세서리를 사용하면 공구에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
이 공구는 U-생크 및 T-생크 톱날 모두에 적합합니다.

유지 보수

공구는 최소한의 유지 보수로 장기간 작동하도록 설계되었습니다. 만족스러운 연속 작동은 적절한 공구 관리와 정기적인 청소에 따라 그 성능이 달라질 수 있습니다.



경고! 유지 관리를 수행하기 전에 공구를 고고 플러그를 뽑으십시오.

- 제품 / 공구 / 충전기의 환기 슬롯을 부드러운 솔이나 미른 천으로 정기적으로 청소하십시오.
- 젖은 천을 사용하여 모터 하우징을 정기적으로 청소하고 연마제나 솔벤트 기반 세제를 사용하지 마십시오
- 때때로 블레이드지지 룰러의 죽에 오일 한 방울을 바릅니다.

환경 보호

분리 수거. 이 기호가 표시된 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 처리하면 안됩니다.

제품과 배터리에는 재용되거나 재활용하고 고철 자원에 대한 수요를 줄일 수 있는 자재가 포함되어 있습니다. 지역 규정에 따라 전기 제품을 재활용하십시오.

기술 데이터

		SCJ600
전압	V _{dc}	18V (20V MAX)
무부하 속도	min ⁻¹	0 - 2 500
스트로크 길이	mm	19
최대 절삭 깊이		
목재	mm	55
강철	mm	8
알루미늄	mm	20
무게	kg	2.62
충전기		SC125 SC200 SC400 SC401
입력 전압	V _{AC}	220-240 220-240 220-240
출력 전압	V _{DC}	18V (20V MAX) 18V (20V MAX) 18V (20V MAX)
전류	A	1.25 2 4

배터리		SB201	SB202	SB204	SB206
전압	V_{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
용량	Ah	1.5	2.0	4.0	6.0
유형		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

서비스 정보

STANLEY 고객들에게 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위하여 훈련된 직원들로 센터를 구성하고 있습니다. 사용자의 안전 및 제품의 신뢰성을 보장하기 위하여 제품의 정비, 유지 보수 및 수리는 반드시 공인된 서비스센터에서 수행 해야 합니다. 자격이 없는 곳으로부터 받은 제품의 정비 및 수리는 사용자의 부상 위험 및 불이익을 초래할 수 있습니다. 당사의 공인 서비스 센터에 대한 자세한 정보와 기술 상담, 수리 또는 정품 교체 부품이 필요한 경우 가까운 STANLEY 대리점에 문의하거나 www.stanleytools.co.kr을 방문하십시오.

Tujuan penggunaan

Gergaji ukir STANLEY FATMAX SCJ600 anda sudah didesain untuk menggergaji kayu, plastik dan lembaran logam. Perangkat ini hanya dimaksudkan untuk pengguna bukan ahli, profesional dan pribadi.

Petunjuk keselamatan

Peringatan umum untuk keselamatan perkakas listrik



PERINGATAN: Baca semua peringatan keamanan, instruksi, ilustrasi, dan spesifikasi yang disertakan bersama perkakas listrik ini. Kegagalan mengikuti seluruh instruksi yang tercantum di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera berat

Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk referensi di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan merujuk pada perkakas listrik beroperasi listrik induk (berkabel) atau perkakas listrik beroperasi baterai (nirkabel).

1. Keselamatan area kerja

- Jaga agar area kerja tetap bersih dan terang. Area yang berantakan atau gelap berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
- Jangan mengoperasikan perkakas listrik ini di lingkungan yang mudah menimbulkan bahaya ledakan, seperti di tempat yang terdapat cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar. Perkakas listrik menimbulkan percikan api yang dapat menyulut debu atau uap.
- Jauhkan anak-anak dan orang-orang di sekitar Anda saat mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan dapat menyebabkan Anda kehilangan kendali.

2. Keselamatan kelistrikan

- Steker perkakas listrik harus sesuai dengan soketnya. Jangan pernah memodifikasi steker dengan cara apa pun. Jangan gunakan steker adaptor apa pun dengan perkakas listrik yang dibumikan (diardekan). Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang sesuai akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Hindari kontak badan dengan permukaan yang dibumikan (grounded), seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik dapat meningkat jika tubuh Anda bersentuhan dengan permukaan yang dibumikan.
- Jangan sampai perkakas listrik ini terkena hujan atau terpapar di kondisi yang basah. Air yang masuk ke perkakas listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas,

minyak, tepi tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel yang rusak atau terbelit meningkatkan risiko sengatan listrik.

- Bila mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Menggunakan kabel yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika penggunaan perkakas listrik di lokasi yang lembap tidak dapat dihindari, gunakan suplai yang terlindung oleh perangkat arus sisa (RCD). Penggunaan RCD akan mengurangi risiko sengatan listrik.

3. Keselamatan diri

- Tetap waspada, perhatikan apa yang Anda kerjakan dan gunakan dalam keadaan sehat saat mengoperasikan perkakas listrik. Jangan mengoperasikan perkakas listrik bila Anda sedang lelah, atau berada di bawah pengaruh obat, alkohol, atau pengobatan. Kelengahan sesaat saat mengoperasikan perkakas listrik dapat mengakibatkan cedera diri serius.
- Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan alat pelindung mata. Peralatan pelindung, seperti masker debu, sepatu keselamatan antiselip, helm proyek, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- Hindarkan menjalankan alat tanpa disengaja. Pastikan bahwa saklar sudah dalam posisi mati sebelum menghubungkannya ke sumber listrik dan/atau baterai, mengambil, atau membawa alat. Membawa perkakas listrik dengan jari Anda masih menempel pada tombol atau menghidupkan perkakas listrik yang tombolnya masih menyala akan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
- Lepaskan semua kunci setelan atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik. Kunci pas atau kunci yang dibiarakan terpasang pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera diri.
- Jangan melampaui batas penggunaan. Selalu jaga pijakan dan keseimbangan yang baik. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengendalikan perkakas listrik secara lebih baik dalam situasi yang tidak terduga.
- Kenakan pakaian yang sesuai. Jangan mengenakan pakaian longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut, pakaian dan sarung tangan dari komponen yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan atau rambut panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika disediakan perangkat untuk sambungan fasilitas pengeluaran dan pengumpulan debu, pastikan perangkat ini dihubungkan dan digunakan dengan sesuai. Penggunaan alat pengumpul debu dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh debu.

- h. Jangan biarkan karena keseringan menggunakan alat membuat Anda berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan alat.** Tindakan ceroboh dapat menyebabkan cedera parah dalam hitungan sepersekian detik.
- 4. Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik**
- Jangan menggunakan perkakas listrik dengan sembarang. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk aplikasi Anda. Perkakas listrik yang tepat akan bekerja lebih baik dan aman pada tingkatan kerja yang telah dirancang untuk alat itu.
 - Jangan gunakan perkakas listrik ini jika tombol tidak dapat menghidupkan dan mematikan alat. Perkakas listrik apa pun yang tidak dapat dikendalikan dengan tombol adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
 - Lepaskan stopkontak dari sumber listrik dan/atau baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan penyelatan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik. Tindakan pencegahan untuk keselamatan seperti itu akan mengurangi risiko menyalakan perkakas listrik secara tidak disengaja.
 - Simpan perkakas listrik yang tidak digunakan jauh dari jangkauan anak-anak, dan jangan membolehkan orang yang tidak memahami perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikannya. Perkakas listrik dapat berbahaya bila digunakan oleh pengguna yang tidak terlatih.
 - Rawat perkakas listrik.** Lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada komponen bergerak yang tidak sejajar atau bengkok, komponen yang patah, dan kondisi lainnya yang dapat memengaruhi pengoperasian perkakas listrik. Jika rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Banyak terjadi kecelakaan akibat perkakas listrik yang tidak terawat dengan baik.
 - Jaga ketajaman dan kebersihan alat pemotong.** Alat pemotong yang terawat dengan baik dengan mata potong yang tajam akan kecil kemungkinannya untuk macet serta lebih mudah untuk dikendalikan.
 - Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan mata bor, dsb., sesuai petunjuk ini, dengan memperhitungkan persyaratan kerja dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk pengoperasian yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dapat mengakibatkan situasi yang berbahaya.
 - Jaga agar pegangan dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Pegangan dan permukaan pegangan yang licin tidak memungkinkan untuk melakukan penanganan dan pengendalian alat dengan aman saat dalam situasi tak terduga..
- 5. Penggunaan dan pemeliharaan perkakas bertenaga baterai**
- Isi ulang daya hanya menggunakan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan. Pengisi daya yang cocok untuk satu tipe baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran jika digunakan pada baterai lainnya.
 - Gunakan perkakas hanya dengan baterai yang ditujukan secara khusus. Penggunaan baterai lainnya dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
 - Pada saat baterai tidak digunakan, jauhkan baterai dari benda logam seperti klip penjepit kertas, koin, kunci, untu, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat hubungan dari satu terminal dengan terminal lainnya. Menghubungkan kedua terminal baterai dengan kabel secara tidak semestinya dapat mengakibatkan luka bakar atau kebakaran.
 - Pemakaian yang salah bisa menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. Jika tidak sengaja tersentuh, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, carilah juga bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
 - Jangan gunakan baterai atau alat yang rusak atau telah dimodifikasi. Baterai yang rusak atau telah dimodifikasi dapat menunjukkan sifat yang tidak dapat diprediksi yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan atau risiko cedera.
 - Jangan dekatkan baterai atau perkakas ke api atau suhu berlebihan. Paparan pada api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.
 - Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan isi baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditetapkan dalam petunjuk. Mengisi daya tidak semestinya atau pada suhu di luar rentang yang ditetapkan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
- 6. Servis**
- Perkakas listrik sebaiknya diservis oleh teknisi yang berkualifikasi dan hanya menggunakan komponen pengganti yang persis sama. Hal ini akan membuat keamanan perkakas listrik selalu terjaga.
 - Jangan pernah melakukan servis baterai yang rusak. Servis baterai hanya dapat dilakukan oleh produsen atau penyedia layanan resmi.
- Peringatan keamanan tambahan untuk gergaji ukir dan gergaji bolak-balik**
- Pegang perkakas listrik pada permukaan pegangan berinsulasi saat melakukan tindakan karena aksesoris pemotong dapat mengenai kabel yang tersembunyi atau kabelnya sendiri. Aksesoris pemotong yang bersentuhan dengan kabel bertegangan listrik dapat mengalirkan arus listrik pada komponen logam perkakas listrik dan mengakibatkan sengatan listrik pada pengguna.

- Gunakan penjepit atau cara praktis lain untuk mengamankan dan menyangga benda yang dikerjakan pada permukaan yang stabil.** Memegang benda yang dikerjakan dengan tangan atau disandarkan pada tubuh Anda akan membuatnya tidak stabil dan dapat mengakibatkan hilangnya kendali.
- Jauhkan tangan dari area pemotongan. Jangan pernah menjangkau bagian bawah material yang dikerjakan dengan alasan apa pun.** Jangan memasukkan jari atau jempol di dekat mata pisau dan penjepit mata pisau. Jangan menstabilkan gergaji dengan memegang bantalan gergaji.
- Jaga agar pisau gergaji tetap tajam.** Mata pisau yang tumpul atau rusak dapat menyebabkan gergaji berbelok atau tertahan di bawah tekanan. Selalu gunakan jenis mata pisau gergaji yang sesuai untuk bahan yang sedang dikerjakan dan jenis pemotongannya.
- Saat memotong pipa atau saluran, pastikan bahwa pipa atau saluran itu bebas dari air, kabel listrik dll.
- Jangan sentuh benda kerja yang sedang dikerjakan atau pisau gergaji setelah mengoperasikan perkakas.** Bagian-bagian ini bisa jadi sangat panas.
- Ketahuilah bahaya yang dapat terjadi sebelum memotong dinding, lantai, atau plafon, periksa lokasi kabel dan pipa.**
- Kemungkinan pisau gergaji masih terus bergerak setelah sakelar dilepas akan terus bergerak setelah sakelar dilepas.**

Selalu matikan sakelar perkakas dan tunggu pisau gergaji sampai benar-benar berhenti sebelum menyimpan perkakas demi keselamatan kelistrikan.



Peringatan! Kontak atau inhalasi serbuk yang muncul dari pemotongan bisa membahayakan kesehatan operator dan orang-orang disekitarnya. Pakailah masker debu yang didesain secara khusus untuk perlindungan melawan serbuk dan asap serta pastikan orang-orang di dalam atau yang memasuki area kerja juga terlindungi.

- Maksud penggunaan dijelaskan dalam manual instruksi. Penggunaan aksesoris atau alat tambahan atau pelaksanaan operasional apapun dengan alat ini selain yang direkomendasikan dalam manual instruksi bisa menyebabkan risiko cedera pada diri dan/atau kerusakan harta benda.

Keselamatan orang lain

- Peralatan ini tidak ditujukan untuk pengguna (termasuk anak-anak) yang menderita kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan

pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diarahkan dalam penggunaan peralatan ini oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.

Risiko-risiko lain

Risiko-risiko lain dapat timbul saat menggunakan alat, yang mungkin tidak tercantum dalam peringatan keselamatan yang disertakan. Risiko-risiko ini dapat diakibatkan oleh penyalaian, penggunaan yang terlalu lama, dsb. Sekalipun peraturan keselamatan terkait sudah diterapkan dan peralatan pengaman sudah digunakan, risiko residual tertentu tidak dapat dihindari. Ini meliputi:

- Cedera yang diakibatkan karena menyentuh komponen apa pun yang berputar/bergerak.
- Cedera yang terjadi saat mengganti komponen, pemotong, atau aksesoris.
- Cedera yang diakibatkan karena penggunaan alat untuk waktu lama. Jika menggunakan alat apa pun untuk waktu yang lama, pastikan Anda mengistirahatkannya secara berkala.
- Kerusakan indra pendengaran.
- Bahaya kesehatan yang disebabkan oleh menghirup debu yang ditimbulkan oleh penggunaan alat (contoh: mengampelas kayu, khususnya kayu oak, beech, dan MDF)

LABEL PADA ALAT

Label pada alat Anda dapat memuat simbol-simbol berikut ini.

	PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko cedera, pengguna harus membaca buku petunjuk sebelum digunakan.		
	Kenakan kacamata pengaman atau pelindung.		
	Gunakan pelindung telinga.		
	Kenakanlah masker debu.		
V	Voltase	---	Arus Langsung (DC)
A	Ampere	n_0	Kecepatan nominal
Hz	Hertz		Konstruksi Kelas II
W	Watts		Terminal Arde (Pantanahan)
min	menit		Simbol Waspada Keselamatan

	Arus Bolak-Balik (AC)	/min.	Putaran atau putaran bolak-balik per menit
--	-----------------------	-------	--

Posisi kode tanggal

Kode Tanggal, yang juga mencantumkan tahun produksi, dicetak pada kerangka alat.

Contoh:

2020 XX JN
Tahun pembuatan

Petunjuk keselamatan tambahan untuk baterai dan pengisi daya

Baterai

- Jangan pernah membuka baterai dengan maksud apa pun.
- Jangan biarkan baterai terkena air.
- Jangan simpan di lokasi yang suhunya melebihi 40 °C.
- Lakukan pengisian daya hanya pada suhu lingkungan antara 10 °C hingga 40 °C.
- Hanya mengisi daya menggunakan alat pengisi daya yang disediakan bersama alat.
- Saat membuang baterai, ikuti petunjuk yang diberikan dalam bagian "Melindungi Lingkungan".



Jangan pernah mengisi ulang daya baterai rusak.

Pengisi daya

- Gunakan pengisi daya STanley FATMAX hanya untuk mengisi daya baterai dalam peralatan/alat yang diberikan bersama pengisi daya. Baterai lain dapat meledak, mengakibatkan cedera badan dan kerusakan
- Jangan coba mengisi daya baterai yang tidak dapat diisi ulang.
- Segara ganti kabel yang rusak.
- Jauhkan pengisi daya dari air.
- Jangan buka pengisi daya.
- Jangan tusuk pengisi daya.



Pengisi daya ini hanya ditujukan untuk penggunaan di dalam ruangan.



Bacalah buku petunjuk sebelum menggunakan.

Keselamatan kelistrikan



Pengisi daya Anda diisolasi secara ganda; karenanya tidak memerlukan kawat tanah. Selalu pastikan bahwa tegangan daya sesuai dengan tegangan pada pelat nilai arus. Jangan coba mengganti unit pengisi daya dengan konektor daya biasa

- Kabel daya yang rusak harus diganti oleh produsen atau Pusat Layanan resmi FatMax Service untuk menghindari bahaya.

Fitur-fitur

Alat ini meliputi beberapa atau semua fitur-fitur berikut.

1. Saklar pemicu kecepatan variatif
2. Tombol pengunci
3. Tuas pengunci pisau gergaji
4. Penjepit pisau
5. Plat alas gergaji
6. Tombol gerak pemotongan
7. Baterai

Gunakan



Peringatan! Biarkan alat bekerja dalam kecepatannya sendiri. Jangan berikan muatan berlebih.

Pengisi daya baterai (Gbr. A)

Daya baterai perlu diisi sebelum digunakan pertama kalinya dan kapanpun saat alat gagal menghasilkan daya yang cukup untuk pekerjaan yang dengan mudah dilakukan sebelumnya. Baterai bisa menjadi hangat saat pengisian daya; hal ini normal dan tidak menandakan adanya masalah.



Peringatan! Jangan mengisi daya baterai pada suhu ruangan di bawah 10°C atau di atas 40°C. Suhu pengisian daya yang direkomendasikan: sekitar 24°C.

Catatan: Pengisi daya tidak akan mengisi daya baterai bila suhu sel di bawah kurang lebih 10°C atau di atas 40°C. Baterai harus ditinggalkan dalam pengisi daya dan pengisi daya akan mulai mengisi secara otomatis saat suhu sel mulai menghangat atau mendingin.

Catatan: Untuk memastikan performa maksimal dan masa hidup unit baterai litium-ion, isi daya unit baterai sampai penuh sebelum penggunaan pertama.

- Masukkan kabel pengisi daya (8) ke dalam outlet soket yang sesuai sebelum memasukkan unit baterai (7).
- Cahaya pengisi daya hijau (8a) akan berkedip terus-menerus yang menandakan bahwa proses pengisian daya sudah dimulai.
- Penyelesaian pengisian daya akan ditandai dengan lampu hijau pengisi daya (8a) yang terus MENYALA tanpa henti. Daya unit baterai (7) sudah terisi penuh dan bisa dilepaskan serta digunakan saat ini atau ditinggalkan dalam pengisi daya (8).
- Isi daya baterai yang habis dalam 1 minggu. Masa hidup baterai akan sangat berkurang bila disimpan dalam keadaan daya yang habis.

Mode LED Pengisi daya

	Mengisi daya: LED Hijau berkedip berulang kali	
	Daya Terisi Penuh: LED Hijau Terang	
	Penundaan Unit Panas/Dingin: LED Hijau berkedip berulang kali LED Merah Terang	

Catatan: Pengisi daya yang sesuai tidak akan mengisi daya unit baterai yang rusak. Pengisi daya akan menandakan bahwa unit baterai rusak dengan tidak menyala lampu.

Catatan: Hal ini juga bisa menandakan adanya masalah dengan pengisi daya. Bila pengisi daya memberi tanda adanya masalah, ambil pengisi daya dan unit baterai untuk diperiksa pada pusat layanan resmi.

Tinggalkan baterai dalam pengisi daya


Pengisi daya dan unit baterai bisa ditinggalkan terhubung dengan LED yang menyala terang tanpa batas waktu. Pengisi daya akan menjaga unit baterai tetap baru dengan daya terisi penuh. Perangkat ini hanya dimaksudkan untuk penggunaan pribadi, profesional dan non-profesional

Pengaturan Unit Panas/Dingin

Saat pengisi daya menemukan bahwa baterai terlalu panas atau terlalu dingin, alat akan secara otomatis menyala lampu Pengaturan Unit Panas/Dingin, LED hijau (8a) akan berkedip secara berulang kali, sembari LED merah (8b) akan menyala terus-menerus, menunda pengisian daya sampai baterai sudah mencapai suhu yang sesuai. Pengisi daya akan secara otomatis berganti mode menjadi mode pengisian unit. Fitur ini memastikan agar masa hidup baterai maksimal.

Indikator keadaan pengisian daya baterai (Gbr. B)

Baterai memiliki indikator keadaan pengisian daya untuk menentukan dengan cepat lamanya masa hidup baterai seperti yang diperlihatkan gambar B. Dengan menekan tombol keadaan pengisian daya (7a) anda bisa melihat dengan mudah sisa pengisian daya seperti yang diilustrasikan gambar B.

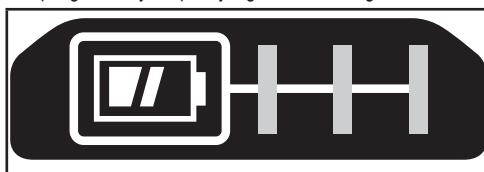

Memasang dan Melepaskan Unit Baterai dari alat



Peringatan! Pastikan tombol pengunci sudah terkunci untuk mencegah aktuasi saklar sebelum melepas atau memasang baterai.

Untuk memasang unit baterai (Gbr. C)

- Masukkan unit baterai dengan kuat ke dalam alat sampai terdengar bunyi klik yang diperlihatkan gambar C. Pastikan unit baterai terduduk sepenuhnya dan terkunci seluruhnya ke dalam posisi.

Untuk melepas unit baterai (Gbr. C)

- Tekan tombol pelepas baterai (7b) seperti yang diperlihatkan gambar C dan tarik unit baterai keluar alat.

Kait sabuk (Tambahkan aksesoris) (Gbr. D)



Peringatan! Untuk mengurangi risiko terjadinya cedera serius pada diri, tempatkan tombol maju/mundur dalam posisi terkunci atau matikan alat dan putuskan koneksi unit baterai sebelum membuat perubahan apapun atau sebelum melepas/memasang alat atau aksesoris tambahan. Penyalaan alat yang tidak disengaja bisa menyebabkan cedera.



Peringatan! Untuk mengurangi risiko terjadinya cedera pribadi yang serius, pastikan baut (10) yang menahan kait sabuk sudah kencang.

Catatan: Saat memasang atau mengganti kait sabuk (9), hanya gunakan baut (10) yang sudah disediakan. Pastikan untuk mengencangkan baut dengan ketat.

Bila pengait rasanya tidak diperlukan, pengait bisa dilepas dari alat.

Untuk menggerakkan kait ruang penyimpanan, lepaskan baut (10) yang menahan kait ruang penyimpanan (9) pada tempatnya.

Catatan: Tersedia beragam kait gantungan dinding dan susunan ruang penyimpanan.

Mohon kunjungi situs kami www.stanley.eu/3 untuk informasi lebih lanjut.

Pemasangan produk



Peringatan! Sebelum menyusun, lepaskan baterai dari alat dan pastikan agar pisau gergaji sudah berhenti. Pisau gergaji yang sudah digunakan mungkin terasa panas.

Pemasangan dan pelepasan pisau gergaji (Gbr. E)

- Pegang pisau gergaji (11) dengan giginya menghadap ke depan.
- Dorong tuas pengunci pisau gergaji (3) ke bawah.

- Masukkan batang pisau sepenuhnya ke dalam penjepit pisau (4) sejauh mungkin.
- Lepaskan tuas.
- Untuk mengeluarkan pisau gergaji (11), dorong tuas pengunci pisau gergaji (3) ke bawah dan tarik pisau keluar.



Peringatan! Pisau bisa menjadi panas setelah digunakan. Selalu pakai sarung tangan saat mengeluarkan pisau.

Mengganti on dan off (Gbr. F)

- Untuk menyalakan alat, geser saklar pengunci (2) ke sisi kiri lalu tarik dan tahan saklar pemicu kecepatan variatif (1).
- Untuk mematikan alat, lepaskan saklar pemicu (1).



Peringatan! Jangan menyalakan atau mematikan alat selama berada di bawah muatan.



Peringatan! Selalu geser saklar pengunci (2) ke sisi kanan, posisi terkunci saat alat sedang tidak digunakan.

Kendali kecepatan variatif

Saklar on/off dari kecepatan variatif menawarkan pilihan kecepatan untuk tingkat pemotongan yang sudah jauh meningkat pada berbagai bahan.

- Kecepatan ditentukan oleh seberapa banyak tarikan saklar pemicu (1).

Potongan kemiringan (Gbr. G, H & I)

Plat alas gergaji bisa diatur sudut kemiringannya ke kiri atau kanan sebesar 45°.

Untuk mengatur sudut kemiringan:

- Longgarkan baut penahan alas (12) dengan kunci hex yang disediakan untuk membuka kunci plat alas (5).
- Geser plat alas (5) ke depan untuk membebaskannya dari penahanan 0°.
- Rotasikan plat alas ke sudut kemiringan yang diinginkan (Gam.H).
- Geser plat alas ke belakang untuk menggunakan penahanan kiri atau kanan.
- Kencangkan baut penahan alas (12) dengan kunci hex yang disediakan untuk mengunci plat alas (5) dalam posisi yang diperlukan.

Catatan: Alas bisa dimiringkan ke kiri atau ke kanan dan memiliki penahanan pada 45°.

Gerak pemotongan (Gbr. J)

Gergaji ulir ini dilengkapi dengan tiga aksi pemotongan, dua secara orbital dan satu secara lurus. Gerakan orbital memiliki gerakan pisau yang lebih agresif dan didesain untuk memotong bahan-bahan lunak seperti kayu atau plastik.

Gerakan orbital memberikan potongan yang lebih cepat, tetapi dengan potongan yang kurang halus pada bahan. Pada gerakan orbital, pisau bergerak ke depan selama goresan pemotongan ditambah dengan gerakan ke atas dan ke bawah.



Peringatan! Logam dan kayu keras tidak boleh dipotong secara orbital.

- Geser tombol gerak potongan (6) antara tiga posisi pemotongan: 0, 1 dan 2.
- Posisi 0 adalah untuk potongan lurus.
- Posisi 1 dan 2 adalah untuk potongan orbital.
- Agresivitas potongan meningkat sejalan dengan tuas yang disesuaikan dari satu ke dua, dengan dua adalah potongan yang paling agresif.

Menggergaji

Selalu pegang alat dengan kedua tangan.

- Biarkan pisau berjalan dengan bebas selama beberapa detik sebelum memulai pemotongan.
- Hanya berikan tekanan yang lembut pada alat selama memotong.
- Bila mungkin, bekerjalah dengan plat alas (5) yang ditekan pada alat kerja. Hal ini akan meningkatkan kendali alat dan mengurangi getaran pada alat, juga mencegah kerusakan pada pisau.

Petunjuk untuk penggunaan optimal

Umum

- Gunakan kecepatan tinggi pada kayu, kecepatan sedang pada aluminium dan PVC serta kecepatan rendah untuk logam selain aluminium.

Menggergaji laminasi

Saat pisau gergaji memotong dengan goresan ke atas, bisa muncul serpihan pada permukaan yang paling dekat dengan plat alas.

- Gunakan pisau gergaji dengan gerigi berkualitas tinggi.
- Gergaji dari permukaan belakang alat kerja.
- Untuk meminimalisir adanya serpihan, jepit sepotong kayu atau hardboard pada kedua sisi alat kerja dan gergajilah melewati bagian ini.

Menggergaji logam

Berhati-hatilah bahwa menggergaji logam bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan saat menggergaji kayu.

- Gunakan pisau gergaji yang cocok untuk menggergaji logam. Gunakan pisau gergaji dengan gerigi berkualitas tinggi untuk logam besi dan pisau gergaji berkikir untuk logam bukan besi.

- Saat memotong selembar tipis logam, jepit sepotong kayu pada permukaan belakang alat kerja dan potonglah melewati bagian ini.
- Bentangkan secarik film minyak sepanjang garis potongan yang dimaksudkan.

Aksesoris

Performa perangkat anda bergantung pada aksesoris yang digunakan. Aksesoris STANLEY FATMAX dirancang dengan standar berkualitas tinggi dan didesain untuk meningkatkan performa perangkat anda. Dengan menggunakan aksesoris ini anda akan mendapatkan performa terbaik dari alat anda. Alat ini cocok untuk pisau gergaji badan-U dan badan-T.

Pemeliharaan

Alat anda sudah didesain untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama dengan pemeliharaan minimal. Operasional terus-menerus yang memuaskan bergantung pada perawatan alat yang tepat dan pembersihan secara teratur.



Peringatan! Sebelum melakukan pemeliharaan apapun, matikan dan cabut kabel alat.

- Bersihkan lubang angin di perangkat Anda secara teratur menggunakan sikat lembut atau kain kering.
- Bersihkan kerangka motor secara teratur dengan menggunakan kain bersih yang lembap. Jangan gunakan bahan pembersih abrasif atau pembersih berbahana dasar larutan apa pun.
- Sesekali berikan setetes minyak pada gandar rol penyanga pisau.

Melindungi lingkungan



Pembuangan terpisah. Produk dan baterai yang ditandai dengan simbol ini tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa.

Produk dan baterai berisi bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang yang mengurangi permintaan kebutuhan bahan baku. Harap mendaur ulang produk listrik dan baterai sesuai dengan ketentuan setempat. Informasi selengkapnya tersedia di www.2helpU.com.

Data teknis

		SCJ600
Voltase	V_{dc}	18V (20V MAX)
Kecepatan tanpa beban	min^{-1}	0 - 2 500
Panjang goresan	mm	19
Kedalaman potongan maksimal		
Kayu	mm	55
Baja	mm	8
Aluminium	mm	20
Berat	kg	2.62

Pengisian daya		SC125	SC200	SC400 SC401
Voltase Input	V_{AC}	220-240	220-240	220-240
Tegangan keluaran	V_{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
Arus	A	1.25	2	4

Baterai		SB201	SB202	SB204	SB206
Voltase	V_{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
Kapasitas	Ah	1.5	2.0	4.0	6.0
Tipe		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

INFORMASI LAYANAN

STANLEY FATMAX menawarkan sebuah jaringan penuh milik perusahaan dan berada di tempat layanan resmi. Semua Pusat Layanan STANLEY FATMAX diisi oleh petugas terlahir untuk memberikan

Layanan perkakas listrik yang efisien dan bisa diandalkan pada pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pusat layanan resmi kami dan bila anda memerlukan saran teknis, perbaikan atau penggantian bagian alat asli dari pabrik, hubungi lokasi STANLEY FATMAX terdekat anda atau kunjungi kami pada www.stanleytools.com.

Mục đích sử dụng

Máy cưa lọng pin STANLEY FATMAX SCJ600 của bạn đã được thiết kế để cưa gỗ, nhựa và kim loại tấm. Công cụ này dành cho người dùng chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và cá nhân.

Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo chung về an toàn cho máy điện cầm tay



CÀNH BÁO! Vui lòng đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình minh họa và thông số kỹ thuật kèm theo dụng cụ điện cầm tay này.

Việc không tuân thủ tất cả các hướng dẫn liệt kê bên dưới có thể dẫn đến điện giật, cháy và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Lưu giữ mọi cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này

Thuật ngữ "máy điện cầm tay" trong phần cảnh báo chỉ thiết bị chạy bằng điện nguồn (có dây điện) hoặc thiết bị chạy bằng pin (không có dây điện).

1. An toàn tại nơi làm việc

- Khu vực làm việc phải sạch sẽ và đủ ánh sáng. Những khu vực bừa bộn hoặc thiếu ánh sáng dễ gây tai nạn.
- Không vận hành máy điện cầm tay trong các môi trường dễ cháy nổ, như các môi trường có chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Máy điện cầm tay tạo ra các tia lửa điện có thể gây cháy bụi hoặc bốc khói.
- Không cho trẻ em và những người quan sát lại gần khi đang vận hành máy điện cầm tay.** Những lúc xao lảng có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2. An toàn điện

- Phích cắm của máy điện cầm tay phải vừa với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng các loại phích cắm nối cho máy điện cầm tay có nối đất. Phích cắm nguyên trạng và ổ cắm phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ bị điện giật.
- Tránh tiếp xúc với các bề mặt được nối đất như đường ống, lò sưởi, bếp nướng và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ cao hơn nếu cơ thể bạn nối đất.
- Không để các máy điện cầm tay ngoài trời mưa hoặc ở nơi ẩm ướt.** Nước vào trong máy điện cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Không dùng dây điện cho các mục đích khác.** Tuyệt đối không sử dụng dây điện để mang, kéo hoặc rút phích cắm máy điện cầm tay. Đè dây điện cách xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, các cạnh sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây điện bị hỏng hoặc bị vướng sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Khi vận hành máy điện cầm tay ngoài trời, hãy sử dụng dây nối dài phù hợp để sử dụng ngoài trời.**

Sử dụng dây điện phù hợp để sử dụng ngoài trời sẽ giúp giảm nguy cơ bị điện giật.

- Nếu bắt buộc phải vận hành máy điện cầm tay ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn điện được bảo vệ bởi thiết bị ngắt mạch tự động (RCD).** Sử dụng RCD giúp giảm nguy cơ bị điện giật.

3. An toàn cá nhân

- Hãy tập trung, chú ý vào những gì bạn đang làm và tinh táo khi vận hành máy điện cầm tay.** Không sử dụng máy điện cầm tay khi bạn đang mệt hoặc chịu ảnh hưởng của rượu bia, ma túy hoặc chất kích thích. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung trong khi vận hành máy điện cầm tay cũng có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo kính bảo hộ. Thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày chống trượt, mũ cứng hoặc thiết bị bảo vệ tai, được sử dụng ở những điều kiện phù hợp, sẽ giúp giảm các chấn thương cá nhân.
- Tránh vô tình bật máy.** Đảm bảo rằng công tắc ở vị trí tắt trước khi nối với nguồn điện và/hoặc pin, khi cầm hoặc mang máy. Việc cầm máy điện cầm tay khi ngón tay đặt vào công tắc hoặc sạc pin cho máy điện cầm tay khi công tắc đang bật có thể gây tai nạn.
- Hãy tháo hết khóa điều chỉnh hoặc cờ lê trước khi bật máy điện cầm tay.** Cờ lê hoặc khóa vẫn để ở bộ phận quay của máy điện cầm tay có thể dẫn đến chấn thương cá nhân.
- Không được với tay.** Hãy đứng ở tư thế thích hợp và luôn giữ thẳng lưng. Điều đó giúp kiểm soát máy điện cầm tay tốt hơn trong các tình huống bất ngờ.
- Mặc quần áo phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hoặc đeo đồ trang sức. Giữ cho tóc và quần áo tránh xa các bộ phận di động. Quần áo rộng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị mắc vào các bộ phận di động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để nối các phương tiện hút và gom bụi, hãy đảm bảo những thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách.** Sử dụng thiết bị gom bụi có thể giảm các nguy cơ liên quan đến bụi.
- Không nên tự mãn vì đã dùng thành thạo máy mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn của máy.** Một hành động bất cẩn cũng có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong tích tắc.

4. Sử dụng và bảo quản máy điện cầm tay

- Sử dụng máy điện cầm tay phù hợp.** Sử dụng máy điện cầm tay phù hợp với mục đích của bạn. Máy phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả và an toàn hơn theo đúng tốc độ được thiết kế.

- h. อาย่าให้ความเดย์ชินจากการใช้งานทำให้คุณ ประมาทและละเลยการปฏิบัติตามหลักการเพื่อ ความปลอดภัย การใช้งานโดยไม่ระวังอาจทำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสได้ภัยในเวลาเพียงเล็กวันวานที่
- 4. การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า**
- ห้ามฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องมือ ไฟฟ้าที่ถูกต้องคงกับลักษณะการใช้งานของ คุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องย่อมทำงานได้ดีกว่าและ ปลอดภัยกว่า เมื่อใช้งานตามพิธีก็ที่เครื่องมือได้รับ การออกแบบมา
 - ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าไม่สามารถควบคุมผ่าน สวิตซ์ได้ ถ้าไม่มีมือจับด้วยแล้วต้องส่งชื่อน
 - ทดสอบลักษณะเครื่องมือไฟฟ้าออกจากแหล่ง จ่ายไฟ และ หรือหากพบแบบเดื่อี้ได้ ให้ ทดสอบแบบเดื่อี้แล้วก่อนนำ回去ใช้ เปลี่ยน อุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า นาตรการเพื่อความปลอดภัยเชิงการป้องกันที่จะช่วย ลดความเสี่ยงในการผลอเปิดเครื่องไฟฟ้าให้ทำงาน โดยไม่ได้ดังใจ
 - เก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานไว้ให้พ้นมือเด็ก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่อง มือไฟฟ้านำรือค่าแนะนำเหล่านี้เป็นผู้ใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายหากอยู่ในมือทุกๆที่ไม่มี ความชำนาญ
 - บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ตรวจสอบว่าขึ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้มีการงานไม่ตรง แนวหรือติดขัดหรือไม่ มีขึ้นส่วนที่แตกหัก และ สภาพพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่อง มือไฟฟ้าหรือไม่ หากชำรุดเสียหาย ให้นำเครื่อง มือไปส่งซ่อมก่อนนำมาใช้อีกต่อไปจวนนานมากเกิด จากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าไม่ดีพอ
 - เครื่องมือตัดต้องคมและสะอาดอยู่เสมอ เครื่องมือ ตัดที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและมีข้อมูลตัด คม จะมีปัญหาติดขัดน้อย และควบคุมได้ง่ายกว่า
 - ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และทดสอบว่า ของเครื่องมือ เป็นต้น ให้ตรงตามข้อปฏิบัติเหล่า นี้ โดยพิจารณาถึงสภาพการทำงานและงานที่ทำ เป็นสำคัญ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอื่นนอก เหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตรายได้
 - ต้องอุณหภูมิในมือจับและพื้นผิวที่จับนั้นแห้ง สะอาด ปราศจากน้ำมันและสารมี มือจับและพื้นผิวสัมผัสที่ลื่น อาจทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่ปลอดภัยและทำให้ไม่ สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง ถูกต้อง

5. การใช้และการดูแลรักษาแบบเดื่อี้

- ชาร์จแบบเดื่อี้ด้วยเครื่องชาร์จที่หุ้มพลิดแบบนำ เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมกับแบบเดื่อี้แบบหนึ่ง อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้เมื่อนำมาใช้กับแบบเดื่อี้อีก แบบหนึ่ง

- b. ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับก้อนแบตเตอรี่ที่ ออกแบบมาเป็นพิเศษเท่านั้น การใช้แบบเดื่อี้แบบ อื่นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดไฟไหม้ได้
- c. เมื่อไฟได้ใช้ก้อนแบตเตอรี่ ให้เก็บออกห่างจาก วัสดุอื่นๆ ที่เป็นโลหะ เช่น คลิปปืนกระดาษ เหรียญ กุญแจ เชือก สกรูหรือวัสดุขนาดเล็ก อื่นๆ ที่มาจากโลหะที่อาจทำให้เกิดการเขื่อนตัว จากข้าวหนึ่งไปอีกข้าวหนึ่ง การสั่นง่วงจะเริ่มขึ้น แบบเดื่อี้ร้าวอาจทำให้เกิดรอยไฟไหม้หรือไฟไหม้ได้
- d. เมื่อยุ่ง玩耍ให้สภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจมี ของเหลวลื่นลอกจากแหล่งไฟ หากบังเอิญสัมผัสโดย ไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก หาก ของเหลวกระเด็นข้าว้า ควรนำไปพับแพที่ ของเหลวที่ ออกมาระบบเดื่อี้อาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง หรือรอยไฟไหม้ได้
- e. ห้ามใช้แบบเดื่อี้หรือเครื่องมือที่มีการชำรุดเสียหาย หายหรือได้รับการดัดแปลง แบบเดื่อี้ที่ชำรุดเสียหาย หรือได้รับการดัดแปลงอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ คาดคิด เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสี่ยงอันก่อให้ เกิดการบาดเจ็บได้
- f. อาย่าให้แบบเดื่อี้หรือเครื่องมือถูกไฟไหม้หรืออุ่น ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป หากแบบเดื่อี้ถูกไฟไหม้ หรืออุ่นในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 130°C อาจทำให้เกิด การระเบิดได้
- g. ปฏิบัติตามคำแนะนำการชาร์จทุกขั้นตอนและไม่ ชาร์จแบบเดื่อี้หรือเครื่องมือในอุณหภูมิที่เกิน จำกที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ การชาร์จที่ไม่ถูกต้อง หรือในอุณหภูมิที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้ แบบเดื่อี้เสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้
- 6. การบริการ**
- ให้ช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อมเครื่อง มือไฟฟ้า และใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ ให้มันใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้ายังมีความปลอดภัยอยู่
 - ห้ามซ่อมแบบเดื่อี้ที่ชำรุด ควรให้ผู้ผลิตหรือไฟฟ้า ให้บริการที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ซ่อมแบบเดื่อี้เท่านั้น.
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ เลือยจี๊กชัวร์และเลือยชักใน**
- จับเครื่องมือไฟฟ้าคงพื้นผิวส่วนที่ใช้จับซึ่งมี จำนวนป้องกันเท่านั้นเมื่อต้องใช้งานเครื่องใน บริเวณที่อุปกรณ์เสริมส่านหัวการตัด ซึ่งอาจ สัมผัสถูกสายไฟที่ชื่อน้อยได้ อุปกรณ์เสริมส่านหัว งานตัดที่สัมผัสถูกสายไฟ “ที่มีไฟฟ้า” อาจทำให้ส่วน ที่เป็นโลหะของเครื่องถูกสัมผัส “มีไฟฟ้า” และทำให้ ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้าช็อกได้
 - ใช้ตัวยึดจับชิ้นงานหรืออีชื่อ อี ที่ได้ผลเพื่อยึด และหนุนชิ้นงานบนแท่นที่มั่นคง การใช้มือจับ หรือให้ชิ้นงานพิงกับล่างตัวจะไม่มั่นคงและอาจทำให้ สูญเสียการควบคุมได้

- อย่างไรก็ตามมือเข้าไปได้ชั้นงานในทุกรถ ห้ามแหย่น้ำ มือหรือน้ำว้าแม่มือเข้าไปในใบเสื่อและอุปกรณ์เจ็บในเลือยที่กำลังทำงานอยู่ ห้ามทำให้เลือยอยู่กับที่ โดยการจับยึดปลอกเลือย
- ดูแลในเลือยให้คุมอยู่เสมอ ในเลือยที่ไม่คุมหรือเสียหายอาจทำให้เลือยเปลี่ยนทิศทางหรือสูญเสีย การทรงตัวเนื่องจากเลือยได้แรงกดได้ ใช้ประเภทของใบเสื่อที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ใช้ท้าชั้นงานและประเภทของการตัดอยู่เสมอ
- เมื่อตัดห่อหรือห่อร้อยสาย คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ห่อหรือห่อร้อยสายดึงกล่าวไม่มีน้ำสายไฟฯลฯ
- ห้ามสัมผัสชั้นงานหรือใบเสื่อในทันทีหลังจากใช้เครื่องมือ เนื่องจากชั้นงานหรือใบเสื่อยังคงล้ำ จะร้อนจัด
- พึงควรหักถึงอันตรายที่ช่อนอยู่ก่อนที่จะตัดเข้าไปในผนัง พื้นหรือเพดาน และตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของสายไฟและห่อ
- ใบเสื่อยังปั้งคงเคลื่อนไหวอยู่หลังจากที่กัดปล๊อบสวิตซ์แล้ว ปิดสวิตซ์เครื่องมือแล้วรอจนกระทั่งใบเสื่อยหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะวางเครื่องมือลง ความปลอดภัยทางไฟฟ้า



คำเตือน! การสัมผัสหัวและการสุดดมฝุ่นผง ที่เกิดจากการใช้งานที่เป็นการตัดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ยืนดูอยู่ได้ รวมหน้ากากกันฝุ่นซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการป้องกันฝุ่นและควัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลที่อยู่ภายใต้อุบัติเหตุที่เข้ามาในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานจะได้รับการป้องกันเช่นกัน

- การใช้งานโดยเดาขนาดเครื่องมือที่ได้รับการระบุว่า "ไว้ในครั้งมือการใช้งานฉบับนี้" การใช้งานฉบับนี้ หรือส่วนพวงหรือการใช้งานเครื่องมือนั้นก่อนหน้าไปจาก การใช้งานที่แนะนำไว้ในครั้งมือการใช้งานฉบับนี้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ความปลอดภัยของบุคคลอื่น

- เครื่องมือนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (ซึ่งรวมถึงผู้เยาว์) ที่มีความสามารถพิเศษทางกายภาพ ทางการรับรู้ หรือความสามารถทางสมองบกพร่อง หรือบุคคลซึ่งขาดประสาทสัมผัสและความรู้ เว้นเสียแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือค่านแนะนำการใช้งานเครื่องมือจากผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องมือนั้น ๆ

ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ยังมีอยู่

ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในค่าเตือนเพื่อความปลอดภัยนี้ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องมือ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานเป็นเวลานาน เป็นต้น

เมื่อว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและใช้อุปกรณ์นิรภัยแล้ว แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ยังมีอยู่บ้างอย่างได้

ความเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่:

- การบาดเจ็บที่เกิดจากการสัมผัสชั้นส่วนที่หมุนหรือเคลื่อนที่
- การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนชั้นส่วน ใบมีด หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
- การบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้เครื่องมือเป็นเวลานาน เมื่อใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลา ต้องแน่ใจว่าคุณได้หยุดพักเบี่ยงเบ็ด
- ความบกพร่องในการได้ยินเสียง
- อันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นจากการใช้เครื่องมือ (ดัวอย่างเช่น การทำงานกับไม้ โดยเฉพาะไม้โอ๊ค ไม้บีช และไม้ MDF)

สัญลักษณ์บนเครื่องมือ

แผนภูมิรูปภาพพร้อมรหัสวันที่ดังต่อไปนี้จะได้รับการแสดงอยู่บนเครื่องมือ:

	คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ผู้ใช้ต้องอ่านคู่มือการใช้งานเล่นนี้ ก่อนใช้เครื่อง		
	สวมหมวกนิรภัยหรือแวนครอบตา		
	สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง		
	สวมหน้ากากกันฝุ่น		
V	โวลต์	---	ไฟกระแสตรง
A	แอมป์	Α	ความเร็วรอบ
Hz	ເມືອຣ໌	□	ໂຄຮງສ້າງຄລາສ II
W	ວັດຕີ	⊕	ສາຍດິນ
min	นาທີ	▲	ສัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย
~	ไฟกระแสสัมบັບ	/min.	รอบการหมุนหรือรอบการทำงานต่อนาທີ

ตำแหน่งของรหัสวันที่
รหัสวันที่ ชี้รวมถึงปีที่ผลิต จะพิมพ์อยู่บนด้าวเครื่อง
ด้าวยางเข็น:

2020 XX JN
ปีที่ผลิต

อปภีบัดเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ แบบเตอร์รี่และที่ชาร์จ

แบบเตอร์รี่

- ห้ามพยายามเปิดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- ห้ามໃgnแบบเตอร์รี่โดยน้ำ
- ห้ามจัดเก็บแบบเตอร์รี่ไว้ในที่ซึ่งอุณหภูมิอาจสูงเกิน 40°C
- ชาร์จแบบเตอร์รี่ที่อุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 10°C ถึง 40°C เท่านั้น
- ชาร์จโดยใช้เฉพาะที่ชาร์จซึ่งจัดหมายให้พร้อมเครื่องมือเท่านั้น
- ในการกำจัดแบบเตอร์รี่ ให้อปภีบัดตามข้ออปภีบัดซึ่งระบุไว้ในหัวขอ "การปกป้องสิ่งแวดล้อม"



ห้ามพยายามชาร์จแบบเตอร์รี่ที่ชาร์ดเสียหาย

เครื่องชาร์จ

- ใช้เครื่องชาร์จ STANLEY FATMAX เพื่อชาร์จแบบเตอร์รี่ในเครื่องที่ให้มาพร้อมกันเท่านั้น การชาร์จแบบเตอร์รี่นี้ดีอ่อนๆ อาจทำให้แบบเตอร์รี่เบี้ยวและเกิดกระบวนการเด้งและความเสียหายได้
- ห้ามชาร์จแบบเตอร์รี่นี้ด้วยชาร์จข้างๆ ไม่ได้
- รีบบลี่ย์สายไฟที่ชาร์ดเสียหายทันที
- อย่าใช้เครื่องชาร์จสัมผัสน้ำ
- ห้ามแกะปิดเครื่องชาร์จ
- ห้ามใช้สิ่งใดแหยบข้าไปในตัวเครื่องชาร์จ



ฐานเครื่องชาร์จนี้มีรัศกุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในห้องนั้น



อ่านคู่มือการใช้งานก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า



ที่ชาร์จของคุณหันจนวนสองขั้น ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีการเดินสายดิน ต้องตรวจสอบไฟฟ้าให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าบ้านแผ่นและดึงพิภก็ เสมอ ห้ามเปลี่ยนสายปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จเป็นสายปลั๊กไฟธรรมดายโดยเด็ดขาด

- ถ้าสายไฟของด้าวเครื่องชาร์ดเสียหาย ต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือศูนย์บริการของ Stanley FatMax ที่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ส่วนประกอบสำคัญ

เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนดังต่อไปนี้:

- สวิตซ์เปรเซ็นต์ความเร็วตามการกด
- ปุ่มล็อก
- คันโยกล็อกใบเลื่อย
- ที่จับยืดใบเลื่อย
- ฐานรองตัด
- สวิตซ์ปั๊บการเด้งใน
- แบบเตอร์รี่

การใช้งาน

⚠️ คำเตือน! ปล่อยให้เครื่องมือทำงานตามสั่งของตัวเอง ห้ามโถวรอทดสอบ

การชาร์จแบบเตอร์รี่ (รูป A)

คุณต้องชาร์จแบบเตอร์รี่ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกและเมื่อได้ก็ตามที่แบบเตอร์รี่ไม่สามารถให้พลังงานที่เพียงพอแก่การทำงานต่างๆ ที่เคยทำได้ถาวรฯ มาก่อน แบบเตอร์รี่อาจอุ่นได้ในขณะที่กำลังชาร์จซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด

⚠️ คำเตือน! ห้ามชาร์จแบบเตอร์รี่ที่อุณหภูมิโดยร้อนต่ำกว่า 10°C หรือสูงกว่า 40°C อุณหภูมิส่วนหัวการชาร์จที่แนะนำ: ประมาณ 24°C

หมายเหตุ: ที่ชาร์จจะไม่ชาร์จแบบเตอร์รี่หากอุณหภูมิของแบบเตอร์รี่ต่ำกว่า ประมาณ 10°C หรือสูงกว่า 40°C

คุณควรทิ้งแบบเตอร์รี่ไว้ในที่ชาร์จ และที่ชาร์จจะเริ่มชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของแบบเตอร์รี่สูงขึ้นหรือเป็นวัวลัง

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจได้ถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงสุดของชุดแบบเตอร์รี่ลีเรียมไอโอน คุณต้องชาร์จแบบเตอร์รี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้งานครั้งแรก

- เสียบที่ชาร์จ (8) เข้าไปในเต้ารับที่เหมาะสมก่อนที่จะใส่ชุดแบบเตอร์รี่ (7)
- ไฟชาร์จสีเขียว (8a) จะกะพริบต่อเนื่องแสดงว่ากระบวนการชาร์จได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
- การชาร์จเต็มแล้วจะได้รับการบังชี้โดยไฟชาร์จสีเขียว (8a) ที่บังคับสว่างอย่างต่อเนื่อง ชุดแบบเตอร์รี่ (7) ได้รับการชาร์จเต็มแล้ว คุณสามารถถอนแบบเตอร์รี่ออกและใช้งานเลย หรือทิ้งแบบเตอร์รี่ไว้ในที่ชาร์จ (8) ต่อ
- ชาร์จแบบเตอร์รี่ที่หงุดแล้วภายใน 1 สัปดาห์ อย่างไร ใช้งานของแบบเตอร์รี่จะลดลงเป็นอย่างมากหากเก็บแบบเตอร์รี่ไว้หงุดที่แบบเตอร์รี่หงุด

โหมดไฟ LED ของที่ชาร์จ

	กำลังชาร์จ: ไฟ LED สีเขียวจะพริบเป็นช่วงๆ	
	ชาร์จเต็มแล้ว: ไฟ LED สีเขียวหยุดนิ่ง	
	ความล่าช้าที่เกิดจากชุด แบตเตอรี่ที่ร้อน/เย็น: ไฟ LED สีเขียวจะพริบเป็นช่วงๆ ไฟ LED สีแดงหยุดนิ่ง	

หมายเหตุ: ที่ชาร์จที่สามารถเข้ากันได้จะไม่ชาร์จชุด
แบตเตอรี่ที่ชารุด ที่ชาร์จจะระบุชุดแบตเตอรี่ที่ชารุดโดย
จะไม่มีไฟสว่าง

หมายเหตุ: สิ่งนี้จะหมายความว่ามีปัญหากับที่ชาร์จ
หากที่ชาร์จแสดงถึงปัญหา ให้คุณนำที่ชาร์จและชุด
แบตเตอรี่ของคุณไปทำการทดสอบที่ศูนย์บริการที่ได้รับ^{การอนุญาต}


การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ชาร์จ

คุณสามารถทิ้งที่ชาร์จและชุดแบตเตอรี่เอาไว้ได้โดยที่
ไฟ LED จะสว่างอย่างต่อเนื่อง ที่ชาร์จจะคงสภาพของชุด
แบตเตอรี่ และจะชาร์จชุดแบตเตอรี่จนเต็ม

ความล่าช้าที่เกิดจากชุดแบตเตอรี่ที่ร้อน/เย็น
เมื่อที่ชาร์จตรวจพบว่า แบตเตอรี่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป ที่ชาร์จจะเริ่มต้นความล่าช้าที่เกิดจากชุดแบตเตอรี่ที่ร้อนโดยอัตโนมัติ ไฟ LED สีเขียว (8a) จะสว่างเป็นช่วงๆ ในขณะที่ไฟ LED สีแดง (8b) จะยังคงสว่างอย่างต่อเนื่อง การชาร์จจะหยุดลงชั่วคราวจนกระทั่งแบตเตอรี่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม จานวนที่ชาร์จจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดการชาร์จชุดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ถึงอายุการใช้งานสูงสุดของแบตเตอรี่

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (รูป B)

แบตเตอรี่จะไฟแสดงสถานะการชาร์จเพื่อให้สามารถ
ระบุอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วตามที่แสดงในรูป B เมื่อคุณดูสถานะการชาร์จ (7a) คุณจะสามารถดูการชาร์จที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดายตามที่แสดงในรูป B

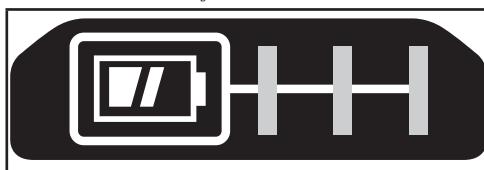

การใส่และการถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

คำเตือน! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดูปุ่มล็อกแล้ว
เพื่อบังคับการทำงานรีเซ็ตตันทำงานโดยไม่เจตนา
ก่อนที่จะทำการถอดหรือการใส่แบตเตอรี่

การใส่ชุดแบตเตอรี่ (รูป C)

- ใส่ชุดแบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องมือให้สอดตรงกระแท็ก
ได้ยืนเสียงดังกริ๊กตามที่แสดงในรูป C ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชุดแบตเตอรี่อยู่กับที่และอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา

การถอดชุดแบตเตอรี่ (รูป C)

- กดปุ่มปล่อยแบตเตอรี่ (7b) ตามที่แสดงในรูป C
และดึงชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ

ตะขอสายรัด (ตัวเลือกพิเศษ) (รูป D)

คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลร้ายแรง คุณจะต้องวางแผนป้องกันที่จะห้ามการปรับหรือการถอด/การใส่อุปกรณ์โดยติดหรืออุปกรณ์เสริม การเริ่มต้นทำงานโดยไม่เจตนาอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

คำเตือน! เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลร้ายแรง คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า สกรู (10) ที่ยึดตะขอสายรัดแน่นและปลอดภัย

หมายเหตุ: เมื่อทำการเปลี่ยนตะขอสายรัด (9) คุณจะต้องใช้เจพะสกรู (10) ที่ให้มาเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณซื้อสกรูนั้น หากไม่ต้องการใช้ตะขอ คุณสามารถถอดตะขอออกจากเครื่องมือได้

ในการถอดตะขอแขวน ให้คุณถอดสกรู (10) ที่ยึดตะขอแขวน (9) ออก

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตะขอผนังและการปรับแต่งการจัดเก็บต่างๆ ได้ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของเราที่ www.stanley.eu/3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การประกอบ

คำเตือน! ก่อนที่จะทำการประกอบ
หมายเหตุ: เมื่อทำการใส่หรือการเปลี่ยน
ตะขอสายรัด (7) คุณจะต้องใช้เจพะสกรู (8)
ที่ให้มาเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณซื้อสกรูนั้น

การใส่และการถอดในเลือย (รูป E)

- ถือในเลือย (11) โดยให้ฟันของในเลือยหันไปข้างหน้า
- ดันดันโยกล็อกในเลือย (3) ลง
- ใส่ก้านของในเลือยเข้าไปในที่วัณยิดในเลือย (4) จนสุดให้ใกล้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ปล่อยดันโยก
- หากต้องการถอดในเลือย (11) คุณจะต้องดันดันโยกล็อกในเลือย (3) ลง และถึงในเลือยออกมา

⚠️ คำเตือน! ในเลือยอาจจะร้อนได้หลังจากใช้งาน สวยงามมือทุกครั้งเมื่อทำการถอดในเลือย

การปิดและการเปิดเครื่อง (รูป F)

- หากต้องการเปิดเครื่อง คุณจะต้องเลื่อนสวิตช์ล็อก (2) ไปทางซ้าย จากนั้นให้คุณเดินสวิตช์แพร์สัน ความเร็วตามการครก (1) ค้างไว้
- หากต้องการปิดเครื่อง ให้คุณปล่อยสวิตช์สั้นๆ งาน (1)

⚠️ คำเตือน! ห้ามเปิดเครื่องมือหรือปิดเครื่องมือในขณะที่เครื่องยังอยู่ในภาวะโหลด

⚠️ คำเตือน! เลื่อนสวิตช์ล็อก (2) ไปทางขวา ซึ่งถือเป็นตำแหน่งล็อกเมื่อไม่ได้ใช้งาน เครื่องมืออยู่เสมอ

การควบคุมความเร็วรอบ

สวิตช์ปิด/ปิดความเร็วรอบจะให้ด้าเลือกของความเร็ว ต่างๆ สำหรับอัตราการตัดที่ดีที่สุดในวัสดุต่างๆ

- ความเร็วจะได้รับการกำหนดโดยจำนวนครั้งที่มีการเดินสวิตช์สั้นๆ งาน (1)

การตัดมุมเฉียง (รูป G, H & I)

คุณสามารถตั้งค่าฐานรองตัดให้อยู่ในมุมเฉียงทางซ้าย หรือทางขวาที่ 45 องศาได้

การตัดค่ามุมเฉียง:

- คลายลักษณะปลอก (12) โดยใช้กัญแจกรหกเหลี่ยมเพื่อปลดล็อกฐานรองตัด (5)
 - เลื่อนฐานรองตัด (5) ไปข้างหน้าเพื่อปล่อยฐานรองตัดจากที่ 0 องศา
 - หมุนฐานรองตัดไปบังมุมเฉียงที่ต้องการ (รูป H)
 - เลื่อนฐานรองตัดกลับไปให้อยู่ในทางซ้ายหรือทางขวา
 - ขันลักษณะปลอก (12) ด้วยกัญแจกรหกเหลี่ยมที่จัดทำมาให้เพื่อล็อกฐานรองตัด (5) ในตำแหน่งที่ต้องการ
- หมายเหตุ:** คุณสามารถเปลี่ยนปลอกไปทางซ้ายหรือไปทางขวาและทำมุมที่ 45 องศา.

การตัด (รูป J)

เลือยก้าววันี้มีการตัดในสามรูปแบบซึ่งได้แก่การตัด เป็นวงรอบสองแบบและการตัดตรงหนึ่งแบบ การตัดเป็น

วงรอบจะมีการเคลื่อนไหวของใบเลือยที่รุนแรงมากกว่า และได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดวัสดุที่ไม่แข็งมาก เช่น ไม้หรือพลาสติก การตัดเป็นวงรอบจะให้การตัดที่รวดเร็วกว่า แต่การตัดวัสดุจะมีความเรียบเนียนน้อยกว่าในการตัดเป็นวงรอบนั้น ในเลือยจะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าในระหว่างซึ่งชักของการตัดนกหวนเนื่องไปจากการเคลื่อนไหวขึ้นและลง

⚠️ คำเตือน! ห้ามใช้การตัดเป็นวงรอบในการตัดโลหะหรือไม้เนื้อแข็งโดยเด็ดขาด

- เลื่อนสวิตช์ปรับการเดิน (6) ไปทางขวาตำแหน่งการตัดหันสามตำแหน่ง: 0, 1 และ 2
- ตำแหน่ง 0 สำหรับการตัดตรง
- ตำแหน่ง 1 และ 2 สำหรับการตัดแบบเดิน
- ความรุนแรงของการตัดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณปรับคันโยกจากหนึ่งไปเป็นสองโดยที่สองจะเป็นการตัดที่รุนแรงมากที่สุด

การเลือย

- ถือเครื่องมือด้วยมือทั้งสองข้างอยู่เสมอ
- ปล่อยให้ใบเลือยเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระประมาณสองสามวินาทีก่อนที่จะเริ่มต้นการตัด
- ใช้เฉพาะแรงเบาๆ กับเครื่องมือเท่านั้นในระหว่างที่ทำการตัด
- หากเป็นไปได้ คัดแครหางานโดยกดฐานรองตัด (5) ลงกับชิ้นงาน การทำเช่นนี้จะช่วยให้การควบคุมเครื่องมือดีขึ้น ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องมือ และป้องกันไม่ให้ใบเลือยชำรุดเสียหาย

ตำแหน่งนำไปเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด

ท้าไป

- ใช้ความเร็วสูงกับไม้ ใช้ความเร็วปานกลางกับอลูมิเนียมและ PVC และใช้ความเร็วต่ำกับโลหะต่างๆ ที่ไม่ใช้อลูมิเนียม

การเลือย lamevinet

เพียงจ้างใบเลือยจะตัดด้วยช่วงชักแบบขั้นบันบัน การเกิดเสียงเงาอาจเกิดขึ้นบนผิวน้ำที่อยู่ใกล้ฐานรองตัดมากที่สุดได้

- ใช้ใบเลือยแบบฟันละเอียด
- เลื่อนจากผิวน้ำด้านหลังของชิ้นงาน
- เพื่อลดการเกิดเสียง ให้คุณยืดชิ้นของเศษไม้หรือสายรัดบอร์ดเข้ากับทั้งสองด้านของชิ้นงาน และเลือยผ่านการประบกดังกล่าว

การเลือยโลหะ

พึงระวังว่า การเลือยโลหะจะใช้เวลานานกว่าการเลือยไม้ • ใช้ใบเลือยที่เหมาะสมสำหรับการเลือยโลหะ ใช้ใบเลือยแบบฟันละเอียดกับโลหะกลมเหล็กและใบเลือยที่ฟันหยาบกว่ากับโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ

- เมื่อทำการตัดโลหะแผ่นบาง ให้คุณยึดชั้นของเศษไม้เข้ากับผู้หน้าด้านหลังของชิ้นงาน และตัดผ่านการประบกดังกล่าว
- หากฟลิปน้ำมันในตามแนวของการตัดที่ต้องการ

อุปกรณ์เสริม

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณใช้ อุปกรณ์เสริมของ STANLEY FATMAX ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง รวมถึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของเครื่องมือของคุณ เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมตั้งกล่อง คุณจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเครื่องมือของคุณ เครื่องมือเน้นหมายสำหรับในเลื่อยแบบก้าน U และก้าน T

การบำรุงรักษา

อุปกรณ์ไร้สาย STANLEY FATMAX ของคุณໄດ้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานเป็นเวลากว่าโดยมีการบำรุงรักษาขั้นต่ำ การใช้งานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จะขึ้นอยู่กับการดูแลและการทำความสะอาดเครื่องมืออยู่เป็นประจำ



คำเตือน! ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาใด ก็ตาม คุณจะต้องปิดเครื่องและถอดปลั๊กของเครื่องมือก่อน

- ทำความสะอาดด้วยกระหนบในอุปกรณ์/ที่ชาร์จของคุณ อย่างสໍาเร็จโดยใช้แปรงขนนุ่มหรือผ้าแห้ง
- ทำความสะอาดด้วยเรือนยอดเยื่อสีขาวอย่างสໍาเร็จโดยใช้ผ้าหมวด ห้ามใช้สารทารกความสะอาดที่เป็นสารทารกเคมีหรืออุบัติภัยที่กดกร่อน
- หยดน้ำมันลงบนช่วงของฐานรองรับในเลื่อยเป็นครั้งคราวไป

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ทึ้งแยกต่างหาก ห้ามน้ำผลิตภัณฑ์และ แบตเตอรี่ที่มีสัญลักษณ์นี้ไปทิ้งรวมกับของเสีย ในบ้านตามปกติ

ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่มีวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เพื่อเป็นการลดความต้องการด้านวัตถุนิยม โปรดรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ตามข้อบังคับในท้องถิ่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.2helpU.com

ข้อมูลด้านเทคนิค

		SCJ600
แรงดันไฟฟ้า	V _{dc}	18V (20V MAX)
ความเริ่มออมสูงสุด	min ⁻¹	0 - 2 500
ความยาวช่วงซัก	mm	19
ความลึกสูงสุดของการตัด		
น้ำ	mm	55
เหล็ก	mm	8
อลูมิเนียม	mm	20
น้ำหนัก	kg	2.62

สายชาร์จ		SC125	SC200	SC400 SC401
แรงดันไฟฟ้า ขาเข้า	V _{AC}	220-240	220-240	220-240
แรงดันไฟฟ้า ขาออก	V _{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
กระแสไฟฟ้า	A	1.25	2	4

แบตเตอรี่	SB201	SB202	SB204	SB206
แรงดัน ไฟฟ้า	V _{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
ความจุ	Ah	1.5	2.0	4.0
ประเภท		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

STANLEY FATMAX มีเครือข่ายศูนย์บริการซึ่งเป็นของบริษัทและที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท ศูนย์บริการทุกแห่งของ STANLEY FATMAX มีบุคลากรซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีสำหรับ

ลูกค้าในเรื่องของการให้บริการเครื่องมือไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการที่ได้รับการอนุญาตของเรา และหากคุณต้องการค่าแนะนำเชิงเทคนิค การซ่อมแซม หรืออะไรล่ะของแท้จากโรงงาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการ the STANLEY FATMAX ที่ใกล้คุณที่สุดหรือไปที่ www.stanleytools.com.

Mục đích sử dụng

Máy cưa lọng pin STANLEY FATMAX SCJ600 của bạn đã được thiết kế để cưa gỗ, nhựa và kim loại tấm. Công cụ này dành cho người dùng chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và cá nhân.

Hướng dẫn an toàn

Cảnh báo chung về an toàn cho máy điện cầm tay



CÀNH BÁO! Vui lòng đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình minh họa và thông số kỹ thuật kèm theo dụng cụ điện cầm tay này.

Việc không tuân thủ tất cả các hướng dẫn liệt kê bên dưới có thể dẫn đến điện giật, cháy và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Lưu giữ mọi cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này

Thuật ngữ "máy điện cầm tay" trong phần cảnh báo chỉ thiết bị chạy bằng điện nguồn (có dây điện) hoặc thiết bị chạy bằng pin (không có dây điện).

1. An toàn tại nơi làm việc

- Khu vực làm việc phải sạch sẽ và đủ ánh sáng. Những khu vực bừa bộn hoặc thiếu ánh sáng dễ gây tai nạn.
- Không vận hành máy điện cầm tay trong các môi trường dễ cháy nổ, như các môi trường có chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Máy điện cầm tay tạo ra các tia lửa điện có thể gây cháy bụi hoặc bốc khói.
- Không cho trẻ em và những người quan sát lại gần khi đang vận hành máy điện cầm tay.** Những lúc xao lảng có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2. An toàn điện

- Phích cắm của máy điện cầm tay phải vừa với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng các loại phích cắm nối cho máy điện cầm tay có nối đất. Phích cắm nguyên trạng và ổ cắm phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ bị điện giật.
- Tránh tiếp xúc với các bề mặt được nối đất như đường ống, lò sưởi, bếp nướng và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ cao hơn nếu cơ thể bạn nối đất.
- Không để các máy điện cầm tay ngoài trời mưa hoặc ở nơi ẩm ướt.** Nước vào trong máy điện cầm tay sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Không dùng dây điện cho các mục đích khác.** Tuyệt đối không sử dụng dây điện để mang, kéo hoặc rút phích cắm máy điện cầm tay. Đè dây điện cách xa nguồn nhiệt, dầu mỡ, các cạnh sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây điện bị hỏng hoặc bị vướng sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Khi vận hành máy điện cầm tay ngoài trời, hãy sử dụng dây nối dài phù hợp để sử dụng ngoài trời.**

Sử dụng dây điện phù hợp để sử dụng ngoài trời sẽ giúp giảm nguy cơ bị điện giật.

- Nếu bắt buộc phải vận hành máy điện cầm tay ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn điện được bảo vệ bởi thiết bị ngắt mạch tự động (RCD).** Sử dụng RCD giúp giảm nguy cơ bị điện giật.

3. An toàn cá nhân

- Hãy tập trung, chú ý vào những gì bạn đang làm và tinh táo khi vận hành máy điện cầm tay.** Không sử dụng máy điện cầm tay khi bạn đang mệt hoặc chịu ảnh hưởng của rượu bia, ma túy hoặc chất kích thích. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung trong khi vận hành máy điện cầm tay cũng có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo kính bảo hộ. Thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày chống trượt, mũ cứng hoặc thiết bị bảo vệ tai, được sử dụng ở những điều kiện phù hợp, sẽ giúp giảm các chấn thương cá nhân.
- Tránh vô tình bật máy.** Đảm bảo rằng công tắc ở vị trí tắt trước khi nối với nguồn điện và/hoặc pin, khi cầm hoặc mang máy. Việc cầm máy điện cầm tay khi ngón tay đặt vào công tắc hoặc sạc pin cho máy điện cầm tay khi công tắc đang bật có thể gây tai nạn.
- Hãy tháo hết khóa điều chỉnh hoặc cờ lê trước khi bật máy điện cầm tay.** Cờ lê hoặc khóa vẫn để ở bộ phận quay của máy điện cầm tay có thể dẫn đến chấn thương cá nhân.
- Không được với tay.** Hãy đứng ở tư thế thích hợp và luôn giữ thẳng lưng. Điều đó giúp kiểm soát máy điện cầm tay tốt hơn trong các tình huống bất ngờ.
- Mặc quần áo phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hoặc đeo đồ trang sức. Giữ cho tóc và quần áo tránh xa các bộ phận di động. Quần áo rộng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị mắc vào các bộ phận di động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để nối các phương tiện hút và gom bụi, hãy đảm bảo những thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách.** Sử dụng thiết bị gom bụi có thể giảm các nguy cơ liên quan đến bụi.
- Không nên tự mãn vì đã dùng thành thạo máy mà bỏ qua các nguyên tắc an toàn của máy.** Một hành động bất cẩn cũng có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong tích tắc.

4. Sử dụng và bảo quản máy điện cầm tay

- Sử dụng máy điện cầm tay phù hợp.** Sử dụng máy điện cầm tay phù hợp với mục đích của bạn. Máy phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả và an toàn hơn theo đúng tốc độ được thiết kế.

- b. Không sử dụng máy điện cầm tay nếu công tắc không bật và tắt được.** Những máy điện cầm tay không điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần phải được sửa chữa.
- c. Rút phích cắm khỏi nguồn điện và/hoặc tháo pin ra nếu có thể tháo rời khỏi máy điện cầm tay, trước khi thực hiện các điều chỉnh, thay đổi phụ kiện hoặc cắt giữ máy điện cầm tay.** Các biện pháp an toàn phòng ngừa đó giúp giảm nguy cơ khởi động máy điện cầm tay một cách tình cờ.
- d. Bảo quản các máy điện cầm tay không sử dụng xa tầm tay trẻ em và không cho phép những người không quen với máy điện cầm tay hoặc những hướng dẫn này vận hành máy điện cầm tay.** Máy điện cầm tay sẽ rất nguy hiểm khi được sử dụng bởi những người chưa được huấn luyện.
- e. Bảo trì các phụ kiện và máy điện cầm tay.** Kiểm tra các bộ phận chuyên động xem có bị lắp lệch hoặc kẹt không, các bộ phận có bị vỡ không và bất kỳ tình trạng nào khác có thể ảnh hưởng đến việc vận hành máy điện cầm tay. Nếu máy điện cầm tay bị hỏng, hãy sửa chữa trước khi sử dụng. Rất nhiều tai nạn xảy ra do công tác bảo trì các máy điện cầm tay kém.
- f. Đảm bảo các thiết bị cắt luôn sắc và sạch sẽ.** Các dụng cụ cắt được bảo trì đúng cách với các cạnh cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- g. Sử dụng máy điện cầm tay, các phụ kiện và mũi khoan, v.v.. theo hướng dẫn này, chú ý đến các điều kiện làm việc và công việc cần thực hiện.** Sử dụng máy điện cầm tay sai mục đích có thể gây nguy hiểm.
- h. Giữ các tay cầm và bề mặt cầm nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Các tay cầm và bề mặt cầm nắm trơn trượt không cho phép xử lý và kiểm soát máy an toàn trong những tình huống bất ngờ.
- 5. Sử dụng và bảo quản máy chạy bằng pin**
- Chi sạc lại pin bằng bộ sạc do nhà sản xuất quy định. Bộ sạc chỉ thích hợp cho một loại pin.** Nếu sử dụng với loại pin khác, có thể tạo nguy cơ hỏa hoạn.
 - Không sử dụng máy điện cầm tay với các loại pin được chỉ định cụ thể.** Sử dụng loại pin khác có thể tạo nguy cơ bị chấn thương và hỏa hoạn.
 - Khi không sử dụng pin, để pin tránh xa các vật dụng kim loại như kẹp giấy, tiền đồng, chìa khóa, đinh, vít, hay các vật dụng kim loại nhỏ khác có thể tạo kết nối từ cực này sang cực khác.** Khi các cực của pin tiếp xúc với nhau có thể gây bong hoặc hỏa hoạn.
 - Nếu lạm dụng pin, dung dịch có thể chảy ra từ pin; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình tiếp xúc, hãy rửa bằng nước. Nếu chất lỏng dính vào mắt, hãy điều trị y tế ngay. Chất lỏng chảy ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bong da.
 - Không sử dụng pin hoặc máy khi bị hỏng hoặc đã bị chỉnh sửa.** Pin hỏng hoặc đã bị chỉnh sửa có thể gây ra những phản ứng khó lường, dẫn đến cháy nổ hoặc có nguy cơ gây chấn thương.
 - Không để pin hoặc máy gần khu vực có lửa hoặc nhiệt độ quá cao.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây nổ.
 - Tuân theo mọi hướng dẫn về sạc pin và không được sạc máy quá phạm vi nhiệt độ được ghi trong hướng dẫn.** Sạc pin không đúng cách hoặc ở các mức nhiệt độ nằm ngoài phạm vi chỉ định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
- 6. Bảo dưỡng**
- Hãy để nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn tiến hành bảo dưỡng máy điện cầm tay cho bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế chính hãng.** Điều này giúp đảm bảo độ an toàn của máy điện cầm tay đó.
 - Tuyệt đối không bảo dưỡng pin đã hỏng.** Việc bảo dưỡng pin phải được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng được ủy quyền
- Cảnh báo an toàn bổ sung cho máy cưa soi và máy cưa lắc**
- **Giữ công cụ điện bằng các bề mặt kẹp cách điện, khi thực hiện thao tác trong đó phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với dây ẩn.** Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây “trần” có thể làm cho các bộ phận kim loại tiếp xúc của công cụ điện “trần” và có thể khiến người vận hành bị điện giật.
 - **Sử dụng kẹp hoặc các phương thức thực tế khác để bảo vệ và đỡ chi tiết gia công đến một nền tảng ổn định.** Giữ chi tiết gia công bằng tay hoặc kéo ngược lại với cơ thể của bạn khiến nó không ổn định và có thể dẫn đến mất kiểm soát.
 - **Giữ tay tránh xa khu vực cắt.** Không bao giờ tiếp cận bên dưới chi tiết gia công vì bất kỳ lý do gì. Không đưa ngón tay hoặc ngón tay cái vào vùng xung quanh của lưỡi dao đang chuyển động và kẹp lưỡi dao. Không ổn định cưa bằng cách kẹp dưới giày.
 - **Giữ cho lưỡi luôn sắc bén.** Lưỡi xin màu hoặc bị hỏng có thể làm cho cưa bị lệch hoặc bị đơ khi chịu áp lực. Luôn sử dụng loại lưỡi cưa thích hợp với vật liệu gia công và kiểu cắt.
 - **Khi cắt ống hoặc ống dẫn, phải đảm bảo rằng chúng không bị dính nước, dây điện, v.v.**
 - **Không chạm vào chi tiết gia công hoặc lưỡi dao ngay sau khi vận hành công cụ.** Chúng có thể rất nóng.
 - **Phải nhận thức được các nguy cơ tiềm ẩn, trước khi cắt vào tường, sàn hoặc trần nhà, hãy kiểm tra vị trí của hệ thống dây điện và đường ống.**
 - **Lưỡi dao sẽ tiếp tục di chuyển sau khi nhà công tắc.**

- Luôn tắt công cụ và đợi cho lưỡi cưa hoàn toàn dừng trước khi đặt công cụ xuống.



Cảnh Báo! Tiếp xúc hoặc hít phải bụi sinh ra từ các ứng dụng cắt có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người vận hành và những người xung quanh. Đeo mặt nạ chống bụi được thiết kế đặc biệt để bảo vệ chống bụi và khói và phải đảm bảo rằng những người trong hoặc ra vào khu vực làm việc cũng được bảo vệ.

- Mục đích sử dụng được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Việc sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận đi kèm hoặc thực hiện các hoạt động với công cụ này khác với những gì được khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng này có thể gây ra nguy cơ gây thương tích cá nhân và/hoặc hư hỏng tài sản.

An toàn của người khác

- Công cụ này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với công cụ này.

Các nguy cơ khác

Các nguy cơ khác có thể phát sinh khi sử dụng công cụ này có thể không được đưa vào cảnh báo an toàn kèm theo. Các nguy cơ này có thể phát sinh do sử dụng sai mục đích, sử dụng trong khoảng thời gian dài, v.v. Kể cả việc áp dụng các quy tắc an toàn liên quan và sử dụng các thiết bị an toàn cũng không thể tránh được một số nguy cơ khác. Những nguy cơ này bao gồm:

- Chấn thương do đụng vào các bộ phận quay/chuyển động.
- Chấn thương gây ra khi thay đổi các bộ phận, lưỡi dao hoặc phụ kiện.
- Chấn thương do sử dụng kéo dài một công cụ. Khi sử dụng bất kỳ công cụ nào trong thời gian dài, phải đảm bảo thời gian nghỉ thường xuyên.
- Suy giảm thính lực.
- Các mối nguy hiểm tới sức khỏe do hít phải bụi khi sử dụng công cụ của bạn (ví dụ: - làm việc với gỗ, đặc biệt là gỗ sồi, gỗ dẽ và gỗ công nghiệp.)

Nhân trên công cụ

Các biểu tượng sau cùng với mã ngày được hiển thị trên công cụ:



CẢNH BÁO! Để giảm nguy cơ chấn thương, người dùng phải đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.

	Đeo kính bảo hộ.		
	Đeo thiết bị bảo vệ tai.		
	Đeo mặt nạ chống bụi.		
V	Vôn	---	Dòng một chiều
A	Ampe	n_0	Tốc độ định mức
Hz	Hertz	\square	Thiết kế cách điện kép
W	Watt	\oplus	Dây nối đất
min	phút		Biểu tượng cảnh báo an toàn
\sim	Dòng xoay chiều	/min.	Số vòng quay hoặc Số lần qua lại trong một phút

Vị trí mã ngày

Mã ngày, bao gồm cả năm sản xuất, được in trên vỏ máy. Ví dụ:

2020 XX JN

Năm sản xuất

Hướng dẫn an toàn bỏ sung cho pin và bộ sạc

Pin

- Không bao giờ thử tháo ra vì bất kỳ lý do.
- Không để pin tiếp xúc với nước.
- Không lưu trữ ở những nơi có nhiệt độ có thể vượt quá 40 °C.
- Chỉ sạc ở nhiệt độ môi trường từ 10 °C đến 40 °C.
- Chỉ sạc bằng bộ sạc đi kèm với công cụ.
- Khi vứt bỏ pin, hãy làm theo các hướng dẫn được đưa ra trong phần "Bảo vệ môi trường".



Không cố sạc pin đã bị hỏng.

Bộ sạc

- Chỉ sử dụng bộ sạc STANLEY FATMAX để sạc pin đi kèm với thiết bị/dụng cụ. Các pin khác có thể cháy nổ, gây thương tích cá nhân và hư hỏng.
- Tuyệt đối không cố sạc pin dùng một lần.
- Dây bị lỗi được thay thế ngay lập tức.
- Không để bộ sạc tiếp xúc với nước.
- Không mở bộ sạc ra.
- Không chọc que vào bộ sạc.



Đèn sạc chỉ được thiết kế để sử dụng trong nhà.



Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.

An toàn điện



Bộ sạc của bạn được bọc cách điện kép; do đó không cần phải nối đất. Luôn kiểm tra xem điện áp nguồn có tương ứng với điện áp trên nhãn thông số định mức của bộ sạc. Tuyệt đối không tìm cách thay bộ sạc bằng phích cắm điện thông thường.

- Nếu dây điện bị hư hỏng, phải thay thế ngay phụ tùng chính hãng tại Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền Stanley FatMax để tránh tai nạn nguy hiểm.

Đặc điểm

Công cụ này bao gồm một số hoặc tất cả các tính năng sau:

- Công tắc nút khởi động tốc độ thay đổi
- Nút tắt khóa
- Cần khóa lưỡi cưa
- Kẹp lưỡi
- Táp chén đế
- Nút thao tác cắt
- Pin

Sử dụng



Cảnh Báo! Hãy để công cụ hoạt động theo tốc độ của riêng nó. Đừng quá tải.

Sạc pin (Hình A)

Pin cần được sạc trước khi sử dụng lần đầu tiên và bắt cứ khi nào đó không tạo ra đủ năng lượng cho các công việc được thực hiện dễ dàng như trước đây.

Pin có thể nóng lên khi đang sạc; điều này là bình thường và không phải là một vấn đề.



Cảnh Báo! Không sạc pin ở nhiệt độ môi trường xung quanh dưới 10 °C hoặc trên 40 °C. Nhiệt độ sạc đề xuất: xấp xỉ 24 °C.

Lưu ý: Bộ sạc sẽ không sạc pin nếu nhiệt độ của pin dưới khoảng 10 °C hoặc trên 40 °C.

Nên pin được để trong bộ sạc và bộ sạc sẽ bắt đầu sạc tự động khi nhiệt độ pin ấm lên hoặc nguội đi.

Lưu ý: Để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ tối đa của bộ pin lithium-ion, hãy sạc đầy bộ pin trước khi sử dụng lần đầu.

- Cắm bộ sạc (8) vào ổ cắm thích hợp trước khi lắp pin (7).

- Đèn sạc màu xanh lá (8a) sẽ nhấp nháy liên tục cho biết quá trình sạc đã bắt đầu.
- Việc hoàn tất quá trình sạc sẽ được chỉ báo bằng đèn sạc màu xanh lá (8a) vẫn BẤT liên tục. Bộ pin (7) đã được sạc đầy và có thể được tháo ra và sử dụng tại thời điểm này hoặc để lại trong bộ sạc (8).
- Sạc pin đã xả trong vòng 1 tuần. Tuổi thọ của pin sẽ giảm đi rất nhiều nếu để ở trạng thái xả.

Chế độ đèn LED sạc

	Đang sạc: Đèn LED xanh lá ngắt quãng	
	Đã sạc đầy: Đèn LED xanh lá thuần nhất	
	Độ trễ Bộ nguồn Nóng/Lạnh: Đèn LED xanh lá ngắt quãng Đèn LED màu đỏ thuần nhất	

Lưu ý: (Các) bộ sạc tương thích sẽ không sạc được bộ pin bị lỗi. Bộ sạc sẽ chỉ ra một bộ pin bị lỗi bằng cách không sáng.

Lưu ý: Điều này cũng có thể là sự cố với bộ sạc. Nếu bộ sạc có vấn đề, hãy mang bộ sạc và pin đi kiểm tra tại trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

Để pin trong bộ sạc


Bộ sạc và bộ pin có thể được kết nối với đèn LED phát sáng vô thời hạn. Bộ sạc sẽ giữ cho bộ pin luôn mới và được sạc đầy.

Độ trễ Bộ nguồn Nóng/Lạnh

Khi bộ sạc phát hiện thấy pin quá nóng hoặc quá lạnh, nó sẽ tự động khởi động Độ trễ Bộ nguồn Nóng/Lạnh, đèn LED màu xanh lá (8a) sẽ nhấp nháy liên tục, tạm ngừng sạc cho đến khi pin đã đạt đến nhiệt độ thích hợp. Sau đó, bộ sạc sẽ tự động chuyển sang chế độ sạc bộ nguồn. Tính năng này đảm bảo tuổi thọ pin tối đa.

Trạng thái pin của đèn chỉ báo sạc (Hình B)

Pin bao gồm đèn chỉ báo trạng thái sạc để nhanh chóng xác định mức độ tuổi thọ của pin như trong hình B. Bằng cách nhấn nút trạng thái sạc (7a), bạn có thể dễ dàng xem lượng điện còn lại trong pin như minh họa trong hình B.

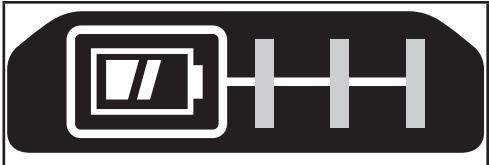

Lắp đặt và tháo bộ pin ra khỏi công cụ



Cảnh Báo! Đảm bảo rằng nút khóa tắt đã được đặt để ngăn việc kích hoạt công tắc trước khi tháo hoặc lắp pin.

Lắp bộ pin (hình C)

- Gắn chặt bộ pin vào công cụ cho đến khi nghe thấy tiếng tích như thể hiện trong hình C. Đảm bảo rằng bộ pin được đặt khớp hoàn toàn và được chốt hoàn toàn vào vị trí.

Tháo bộ pin (Hình C)

- Nhấn nút tháo pin (7b) như thể hiện trong hình C và kéo mạnh bộ pin ra khỏi công cụ.

Móc treo (Tùy chọn thêm) (Hình D)



Cảnh Báo! Để giảm nguy cơ gây thương tích cá nhân nghiêm trọng, hãy đặt nút tiến/lùi ở vị trí khóa hoặc tắt công cụ và ngắt kết nối bộ pin trước khi thực hiện các điều chỉnh hoặc tháo/lắp các bộ phận hoặc phụ kiện.

Việc khởi động không cẩn thận có thể gây ra chấn thương.



Cảnh báo! Để giảm nguy cơ gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng, hãy đảm bảo rằng vít (10) giữ móc treo được gắn chắc chắn.

Lưu ý: Khi gắn hoặc thay thế móc treo (9), chỉ sử dụng loại vít (10) được cung cấp kèm. Đảm bảo vặn chặt vít an toàn.

Nếu không muốn cái móc nào cả, có thể tháo chúng khỏi công cụ.

Để di chuyển móc chứa đồ, hãy tháo vít (10) giữ móc chứa đồ (9) tại chỗ.

Lưu ý: Có nhiều cấu hình lưu trữ và đường móc tường khác nhau.

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.stanley.eu/3 để biết thêm thông tin.

Lắp ráp



Cảnh Báo! Trước khi lắp ráp, tháo pin ra khỏi công cụ và chắc chắn rằng lưỡi cưa đã dừng. Các lưỡi cưa vừa sử dụng có thể bị nóng.

Lắp và tháo lưỡi cưa (Hình. E)

- Giữ lưỡi cưa (11) với các răng hướng về phía trước.
- Đẩy cần khóa lưỡi cưa (3) xuống dưới.
- Lắp chuôi của lưỡi hoàn toàn vào kẹp lưỡi (4) đến mức nó sẽ đặt.
- Nhả cần gạt.
- Để tháo lưỡi cưa (11), đẩy cần khóa lưỡi cưa (3) xuống dưới và kéo lưỡi cưa ra.



Cảnh Báo! Lưỡi có thể bị nóng sau khi sử dụng. Luôn đeo găng tay khi tháo lưỡi dao.

Bật và tắt (Hình. F)

Để bật, trượt công tắc tắt khóa (2) sang trái, sau đó kéo và giữ công tắc nút khởi động tốc độ thay đổi (1).

- Để tắt, hãy nhả công tắc kích hoạt (1).



Cảnh Báo! Không bật hoặc tắt công cụ khi đang nạp tần.



Cảnh Báo! Luôn trượt công tắc tắt khóa (2) sang bên phải, vị trí khóa khi không sử dụng công cụ.

Kiểm soát tốc độ thay đổi

Công tắc bật/tắt tốc độ thay đổi mang đến sự lựa chọn tốc độ để cải thiện đáng kể tốc độ cắt trên các vật liệu khác nhau.

- Tốc độ được xác định bởi mức độ công tắc khởi động (1) được kéo.

Cắt vát (Hình. G, H & I)

Tấm chân để có thể được đặt thành góc vát trái hoặc phải là 45°.

Để đặt góc vát:

- Nới lỏng chốt giữ tấm chân để (12) bằng chìa lục giác được cung cấp để mở khóa tấm chân để (5).
- Trượt tấm chân để (5) về phía trước để thả nó khỏi mặt nghiêng 0°.
- Xoay tấm chân để đến góc mong muốn (Hình. H).
- Trượt tấm chân để về phía sau để chạm vào chốt hãm trái hoặc phải.
- Vặn chặt chốt giữ tấm chân để (12) bằng chìa lục giác được cung cấp để khóa tấm chân để (5) ở vị trí cần thiết.

Lưu ý: Tâm chân để có thể được vát sang trái hoặc sang phải và có rãnh ở 45°.

Kiểu cắt (Hình J)

Máy cưa soi này được trang bị với ba kiểu cắt, hai quỹ đạo và một thẳng. Kiểu cắt theo quỹ đạo có chuyển động lưỡi mạnh hơn và được thiết kế để cắt các vật liệu mềm như gỗ hoặc nhựa. Kiểu cắt theo quỹ đạo có đường cắt nhanh hơn, nhưng đường cắt trên vật liệu kém mịn hơn. Trong kiểu cắt theo quỹ đạo, lưỡi dao di chuyển về phía trước trong hành trình cắt cùng với chuyển động lên và xuống.



Cảnh Báo! Kiểu cắt theo quỹ đạo không bao giờ được dùng để cắt kim loại hoặc gỗ cứng.

- Trượt nút kiểu cắt (6) giữa ba vị trí cắt: 0, 1 và 2.
- Vị trí 0 dành cho cắt thẳng.
- Vị trí 1 và 2 dùng để cắt theo quỹ đạo.
- Độ mạnh của việc cắt tăng lên khi cần điều chỉnh từ một thành hai, với mức hai là vết cắt mạnh nhất.

Cưa

- Luôn giữ công cụ bằng cả hai tay.
- Để lưỡi cưa chạy tự do trong vài giây trước khi bắt đầu cắt.
- Chỉ nhấn nhẹ lên công cụ trong khi cắt.
- Nếu có thể, hãy làm việc với tám chân đế (5) được ép vào phôi. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng kiểm soát công cụ và giảm độ rung của công cụ, cũng như ngăn lưỡi dao bị hỏng.

Các gợi ý để sử dụng tối ưu

Tổng thể

- Sử dụng tốc độ cao cho gỗ, tốc độ trung bình cho nhôm và PVC và tốc độ thấp cho kim loại không phải nhôm.

Cưa tám formica

Khi lưỡi cưa cắt theo hành trình hướng lên, có thể tạo ra mảnh vụn trên bề mặt gần tám chân đế nhất.

- Sử dụng một lưỡi cưa răng mịn.
- Cưa từ bề mặt sau của chi tiết gia công.
- Để giảm thiểu mảnh vụn, hãy kẹp một mảnh gỗ vụn hoặc tấm cứng vào cả hai phía của chi tiết gia công và cưa qua kết cấu ba lớp này.

Cưa kim loại

Cần biết rằng việc cưa kim loại tốn nhiều thời gian hơn cưa gỗ.

- Phải sử dụng lưỡi cưa phù hợp để cưa kim loại. Sử dụng một lưỡi cưa răng nhỏ cho kim loại đen và một lưỡi cưa to hơn cho kim loại màu.
- Khi cắt kim loại tẩm mỏng, hãy kẹp một miếng gỗ vụn vào bề mặt sau của chi tiết gia công và cắt qua kết cấu hai lớp này.
- Phết một lớp dầu dọc theo đường cắt đã định.

Phụ kiện

Hiệu suất công cụ của bạn phụ thuộc vào phụ kiện được sử dụng. Các phụ kiện STANLEY FATMAX được thiết kế theo các tiêu chuẩn chất lượng cao và được thiết kế để nâng cao hiệu suất công cụ của bạn. Sử dụng những phụ kiện này giúp bạn sẽ có được hiệu suất tốt nhất từ công cụ của mình.

Công cụ này phù hợp với cả lưỡi cưa U-shank và T-shank.

Bảo trì

Công cụ của bạn đã được thiết kế để hoạt động trong một thời gian dài với sự bảo dưỡng tối thiểu. Việc công cụ vận hành liên tục trọn trai đạt yêu cầu phụ thuộc vào việc bảo dưỡng cụ thích hợp và làm sạch thường xuyên.



Cảnh Báo! Trước khi thực hiện bất kỳ sự bảo trì nào, hãy tắt và rút phích cắm của công cụ.

- Thường xuyên lau chùi các khe thông gió trong thiết bị/bộ sạc bằng chổi mềm hoặc khăn khô.
- Thường xuyên lau chùi vỏ động cơ bằng khăn ẩm. Không dùng chất tẩy rửa có chất mài mòn hay có chứa dung môi
- Thỉnh thoảng nhổ một giọt dầu vào trực của con lăn đỡ lưỡi cắt.

Bảo vệ môi trường



Thu gom riêng. Không được vứt bỏ các sản phẩm và pin có ký hiệu này cùng với rác thải sinh hoạt thông thường.

Các sản phẩm và pin chứa vật liệu có thể được thu hồi hoặc tái chế nhằm giảm nhu cầu về vật liệu thô. Vui lòng tái chế sản phẩm điện và pin theo các quy định tại địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.2helpU.com

Thông số kỹ thuật

		SCJ600
Điện áp	V _{dc}	18V (20V MAX)
Tốc độ không tải	min ⁻¹	0 - 2 500
Chiều dài hành trình	mm	19
Độ sâu cắt tối đa		
Gỗ	mm	55
Thép	mm	8
Nhôm	mm	20
Trọng lượng	kg	2.62

Bộ sạc	SC125	SC200	SC400 SC401
Điện áp đầu vào	V _{AC}	220-240	220-240
Điện áp đầu ra	V _{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
Dòng điện	A	1.25	2
			4

Pin		SB201	SB202	SB204	SB206
Điện áp	V_{DC}	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)	18V (20V MAX)
Công suất	Ah	1.5	2.0	4.0	6.0
Loại		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

THÔNG TIN DỊCH VỤ

STANLEY FATMAX cung cấp mạng lưới đầy đủ các địa điểm dịch vụ do công ty sở hữu và ủy quyền. Tất cả các Trung tâm Dịch vụ của STANLEY FATMAX đều có đội ngũ nhân viên được đào tạo để cung cấp cho khách hàng dịch vụ công cụ điện hiệu quả và đáng tin cậy. Để biết thêm thông tin về các trung tâm dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi và nếu bạn cần tư vấn kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận chính hãng của nhà máy, hãy liên hệ với địa điểm STANLEY FATMAX gần bạn nhất hoặc ghé thăm chúng tôi tại www.stanleytools.com.

N926594

04/2021