



DEWALT

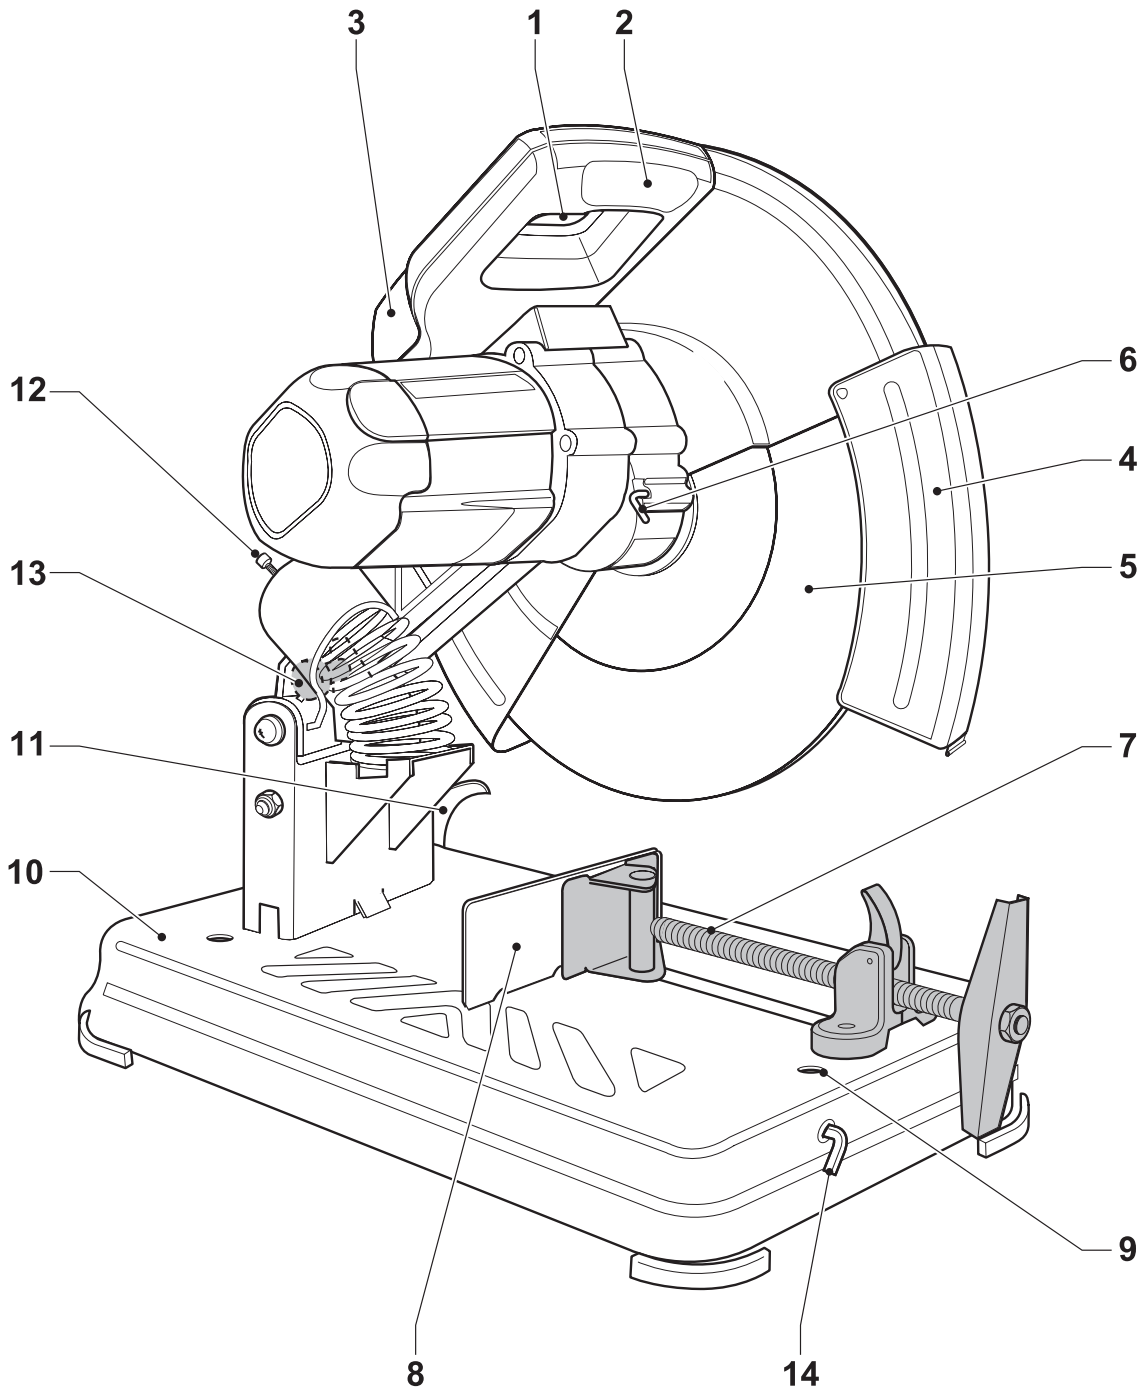


A

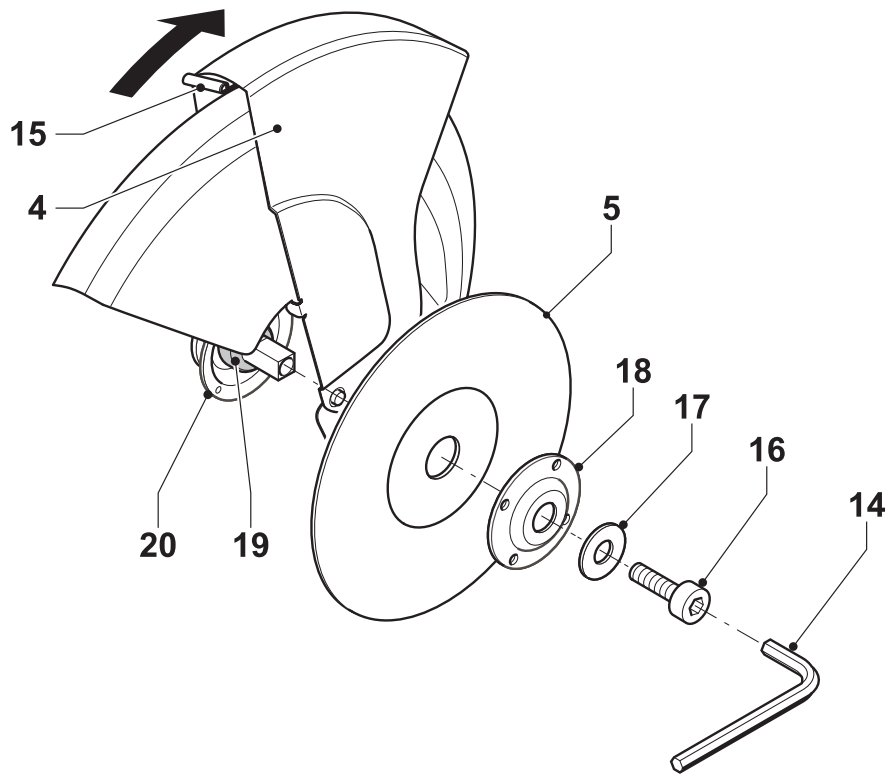


B1

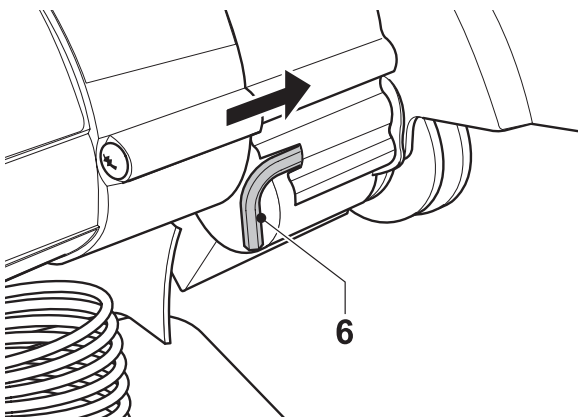


B2

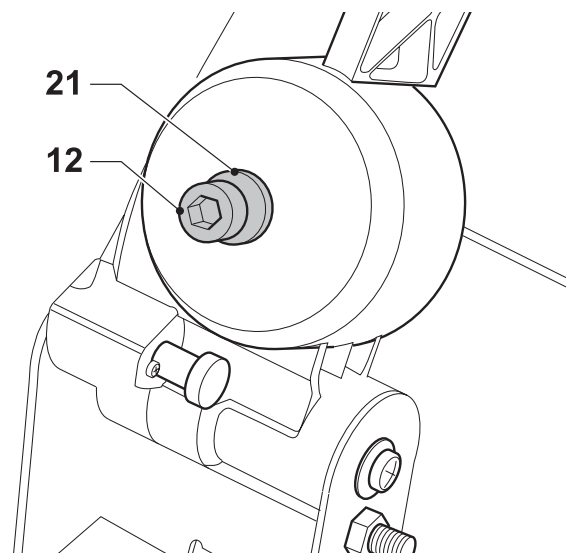


B3

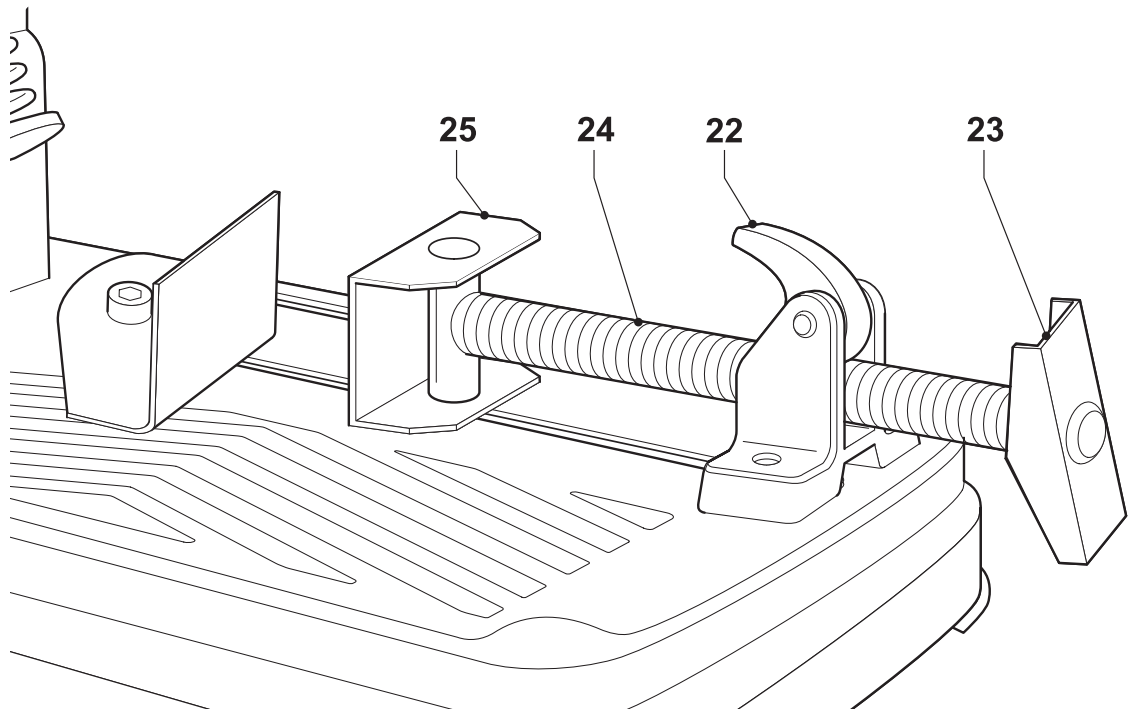


C1

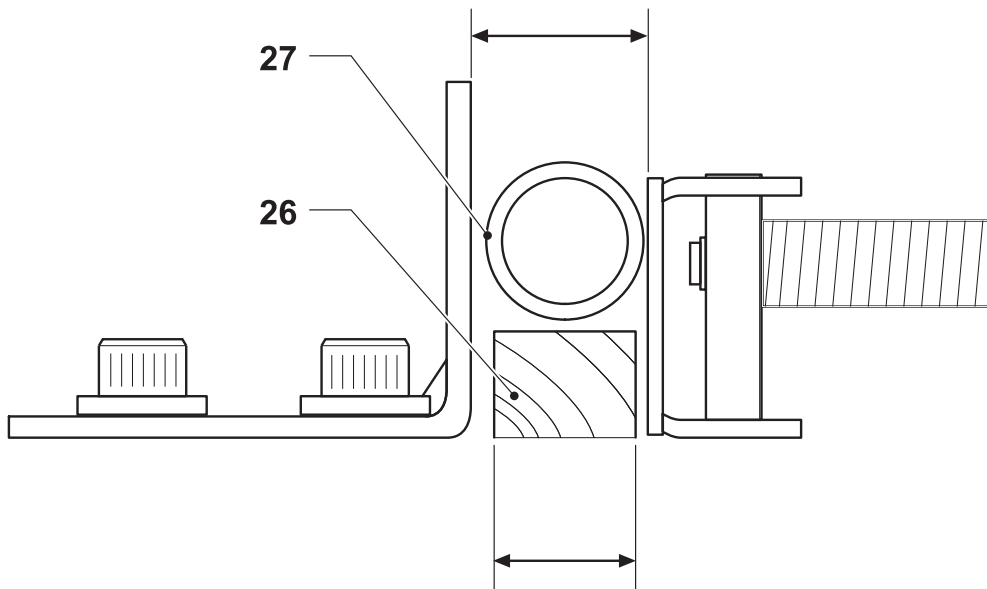


C2

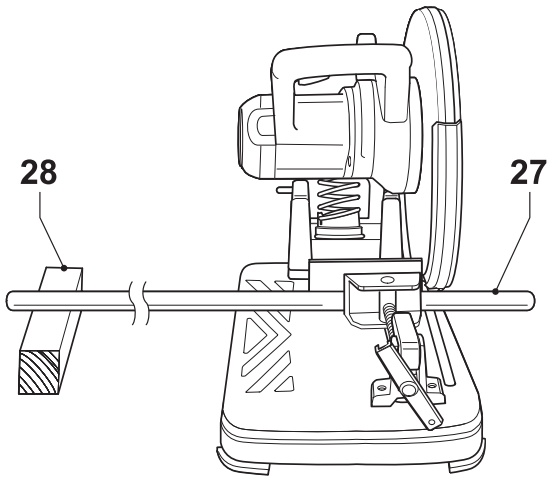


C3

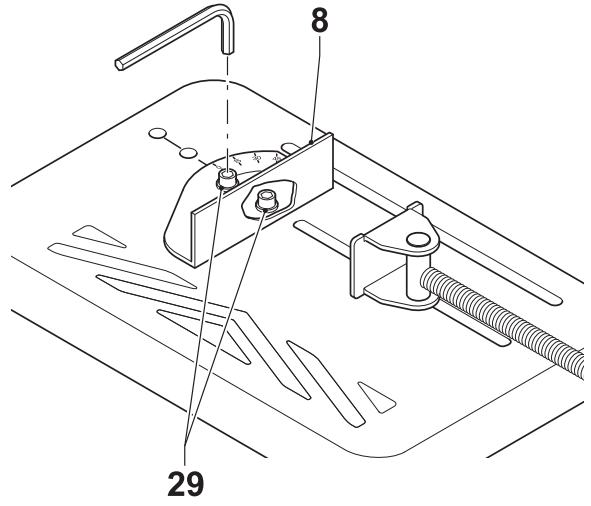

C4

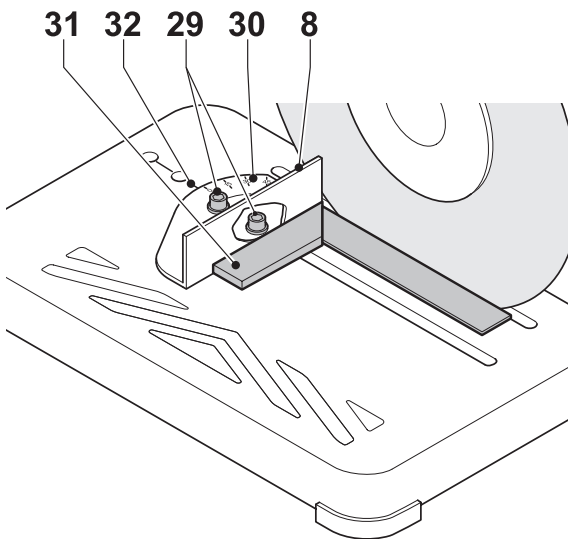

D

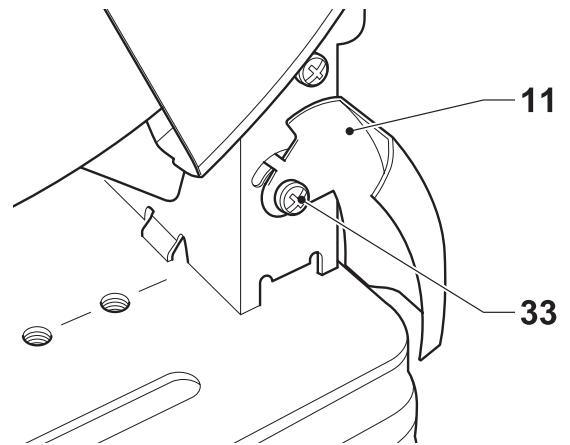

E

Blažujeme vám!

Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		D28700
Napätie zdroja	V	230
Príkon	W	2200
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	3800
Minimálna obvodová		
rýchlosť kotúča	m/s	80
Priemer kotúča	mm	355
Otvor kotúča	mm	25,4
Šírka rezného kotúča	mm	2,66
Typ kotúča		rovný, bez ozubenia
Maximálny prierez pri 90°		
kruhový	mm	115
štvorcový	mm	119 x 119
obdĺžnikový	mm	115 x 130
uhlový	mm	137 x 137
Maximálny prierez pri 45°		
kruhový	mm	98
štvorcový	mm	98 x 98
obdĺžnikový	mm	115 x 98
uhlový	mm	98 x 98
Hmotnosť		18 kg

Poistky

náradie 230 V 10 A v napájacej sieti

V tomto návode sú použité nasledovné symboly:



Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.



Nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Pílu na kov
- 1 Rezný kotúč

- 1 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
- 1 Návod na obsluhu
- 1 Výkresovú dokumentáciu
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred zahájením pracovných operácií venujte dostatok času starostlivému prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Vaša píla na kov D28700 je určená na rezanie oceľových materiálov rôzneho tvaru.

- 1 Hlavný vypínač
- 2 Manipulačná rukoväť
- 3 Prepravná rukoväť
- 4 Ochranný kryt
- 5 Rezný kotúč
- 6 Aretačné tlačidlo
- 7 Upínanie materiálu
- 8 Vodiaca lišta
- 9 Montážne otvory
- 10 Rezná doska
- 11 Odchyľovač isker
- 12 Híbkový doraz
- 13 Tlačidlo poistky
- 14 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.



Vaša píla DEWALT je vybavená dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 61029; preto nie je potrebný zemiaci kábel.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².

Pripojenie zariadenia k elektrickej sieti

Napájanie tohto náradia zo siete musí byť vybavené vypínacím elektrickým ističom 16 A s časovým posunom.

Poklesy napätia

Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. Pri nepriaznivom priebehu napätia môže byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.

Ak je hodnota systémového odporu napätia priemerne nižšia než $0,25 \Omega$, nie je pravdepodobné, že by dochádzalo k problémom.

Montáž a nastavenie



Skôr než začnete montáž alebo nastavovanie, vždy odpojte náradie od siete.

Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. A)

Montážne otvory (9) sú určené na uľahčenie montáže náradia k pracovnému stolu.

Vybratie a nasadenie rezného kotúča (obr. B1 - B3)

- Keď je rameno píly v pokojovej polohe presuňte pomocou úchytky na okraji krytu (15) ochranný kryt (4) späť. Ochranný kryt ponechajte stiahnutý (obr. B1).
- Stlačte a podržte stlačené aretačné tlačidlo (6) (obr. B2).
- Otáčajte rezným kotúčom (5) až pokým nezapadne do svojej polohy.
- Pomocou kľúča (14) vyskrutkujte otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek skrutku (16) a potom vyberte plochú podložku (17) a prídržnú prírubu (18) (obr. B2).
- Skontrolujte, či je vymedzovacia vložka (19) umiestnená oproti prírubu (20).
- Vymeňte rezný kotúč (5). Uistite sa, či je nový rezný kotúč umiestnený na vymedzovacej vložke (19) v správnom smere otáčania.
- Kotúč zaistite prídržnou prírubou (18), plochou podložkou (17) a skrutkou (16).
- Ochranný kryt sklopte späť nadol a uvoľnite aretačné tlačidlo (6).
- Podľa potreby upravte hĺbku rezu (obr. B3).

Nastavenie hĺbky rezu (obr. B3)

Hĺbku rezu je možné upraviť tak, aby vyhovovala použitému reznému kotúču.

- Vykonajte s vypnutou pílou chod naprázdno a skontrolujte si vôľu.

- Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
- Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu (21).
- Hĺbkový doraz (12) nastavte podľa požadovanej hĺbky rezu.
- Pritiahnite poistnú maticu (21).



Pri výmene rezného kotúča vždy vráťte hĺbkový doraz do východiskovej polohy.

Upevnenie obrobku (obr. A & C1 - C4)

Náradie je vybavené svorkou (6) (obr. A).

- Povyťahnite páku (22) smerom k rukoväti (23) (obr. C1).
- Zasuňte hriadeľ svorky (24) dopredu tak, aby sa čelusť (25) takmer dotýkala obrobku.
- Pritlačte páčku (22) smerom k čelusti (25) tak, aby zapadla k hriadeľu svorky (24).
- Otáčajte rukoväťou (23) v smere pohybu hodinových ručičiek a obrobok riadne upnite.
- Obrobok uvoľníte otáčaním rukoväte (23) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.



- Hĺbku rezu zvýšite umiestnením dištančného telesa (26) pod obrobok (27). Dištančné teleso by malo byť o niečo užšie ako obrobok (obr. C2).
- Dlhšie obrobky podprite kúskom dreva (28) (obr. C3). Rezaný koniec (27) neupínajte.

Funkcia rýchleho posuvu (obr. C1)

Svorka má schopnosť rýchleho posuvu.

- Svorku uvoľníte otočením rukoväte (23) o jednu alebo dve otáčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek a povytiahnutím páčky (22) smerom k rukoväti (23).

Nastavenie upínacej polohy (obr. C4)

Polohu upnutia je možné nastaviť tak, aby zodpovedala použitému reznému kotúču.

- Pomocou dodaného kľúča pre skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (14) uvoľníte skrutky dorazu.
- Doraz (8) presuňte podľa potreby.
- Naskrutkujte späť skrutky dorazu (29) a dotiahnite ich tak, aby bol doraz (8) zaistený.

Nastavenie uhla rezu (obr. D)

Náradie je možné použiť na pokosové rezy až do uhla 45°.

- Povoľte skrutky dorazu (29) tak, aby bol doraz (8) uvoľnený.
- Doraz (8) nastavte na požadovaný uhol rezu. Uhol je možné odčítať na mierke (30).
- Utiahnite skrutky dorazu (29) tak, aby bol doraz (8) zaistený.

Kontrola a nastavenie mierky uhlov (obr. A & D)

- Povoľte skrutky dorazu (29) tak, aby bol doraz (8) uvoľnený (obr. D).
- Stiahnite rameno nadol a zaistite ho v tejto polohe zasunutím tlačidla poistky (13) (obr. A).
- Priložte k dorazu (8) uhlomer (31) a ľavou stranu rezného kotúča vytvorte presný uhol 90° (obr. D). Skontrolujte, či je vyznačená hodnota 0° na mierke (30) zarovnaná so značkou na stole (31).
- Utiahnite skrutky dorazu (29) tak, aby bol doraz (8) zaistený.
- Vytiahnite von tlačidlo poistky (13) a rameno vráťte do jeho hornej pokojovej polohy (obr. A).

Nastavenie odchyľovača iskier (obr. E)

- Povoľte skrutku (32).
- Odchyľovač iskier (11) vhodne nastavte.
- Pritiahnite skrutku (32).

Pokyny na obsluhu



- Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a príslušné nariadenia.
- Na náradie príliš netlačte.
- Vyvarujte sa preťažovaniu náradia. Pokiaľ sa náradie prehreje, nechajte ho pár minút bežať naprázdno.

Pred zahájením prevádzky:

- Upevnite vhodný rezný kotúč. Nepoužívajte nadmerne opotrebované rezné kotúče. Maximálne otáčky píly nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky rezného kotúča.
- Uistite sa, či sa rezný kotúč otáča v smere šípok vyznačených na náradí a na príslušenstve.
- Obrobok si upnite.
- Odchyľovač iskier vždy správne nastavte.

Vykonanie rezu (obr. A)

- Rezaný materiál priložte k dorazu (8) a upnite ho pomocou svorky (7).
- Zapnite náradie a stiahnite nadol manipulačnú rukoväť (2) na vykonanie rezu. Pred zahájením rezania počkajte, pokiaľ motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
- Dbajte na to, aby pílový kotúč vždy rezal voľne. Na náradie príliš netlačte.
- Po dokončení rezu náradie vypnite a rameno vráťte do hornej pokojovej polohy.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

Hlavný vypínač (1) je umiestnený na manipulačnej rukoväti (2).

- Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
- Hlavný vypínač držte počas rezania stlačený.
- Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.



Nevypínajte ani nezapínajte náradie v zábere.



Nerežte materiály z horčíka.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate u svojho značkového predajcu.

Preprava (obr. A)

Náradie je vybavené poistným tlačidlom (13), ktoré zaistuje náradie v spodnej uzavretej polohe na prenášanie.

- Spustíte ochranný kryt (4) až k reznej doske (10) a v tejto polohe náradie zaistíte stlačením poistného tlačidla (13).
- Náradie prenášajte uchopením za transportnú rukoväť (3).
- Náradie odistíte ľahkým stlačením manipulačnej rukoväte a povytiahnutím poistného tlačidla (13).

Údržba

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Udržujte vetracie drážky čisté a pravidelne čistite kryt motora mäkkou handričkou.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukolvek autorizovanému servisnému stredisku.

Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: **www.2helpU.com**

Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy a nariadenia: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 55014-2, EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu.

L_{pA} (akustický tlak)	98,5 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon)	107 dB(A)
Meraná veľkosť vibrácií	4,3 m/s ²
K_{pA} (nepresnosť akustického tlaku)	2,8 dB(A)
K_{WA} (nepresnosť akustického výkonu)	2,8 dB(A)

Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného poranenia. Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte celý návod. Tento návod uložte pre ďalšie použitie.

Všeobecné

- 1 Udržujte čistotu v pracovnom priestore**
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor, môže byť príčinou úrazu.
- 2 Berte ohľad na okolie pracovnej plochy**
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy (250 - 300 luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
- 3 Udržujte deti mimo dosahu**
Nenechávajte deti, cudzie osoby ani zvieratá pohybovať sa v blízkosti pracovnej plochy alebo sa dotýkať priamo náradia alebo napájacieho kábla.
- 4 Vhodne sa obliekajte**
Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože by mohli byť zachytené pohyblivými časťami náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú ochranu hlavy. Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno pracovné rukavice a nekĺzavú obuv.
- 5 Prvky osobnej ochrany**
Používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo respirátor. Ak sú tieto čiastočky horúce, používajte tiež vhodnú pracovnú zásteru. Používajte vždy vhodnú ochranu sluchu. Vždy noste ochrannú prilbu.
- 6 Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom**
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložením izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).

- 7 Nenakláňajte sa**
Pri práci stále udržiavajte vhodný a pevný postoj.
- 8 Zostaňte stále pozorní**
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou. Pokiaľ ste unavení, prácu prerušte.
- 9 Upnite si riadne obrobok**
Na pripevnenie polotovaru používajte svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to manipuláciu s náradím oboma rukami.
- 10 Pripojte si zariadenie na zachytávanie prachu**
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie.
- 11 Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov**
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
- 12 Predlžovacie káble**
Pred použitím predlžovací kábel vždy skontrolujte a ak je poškodený, vymeňte ho. Ak používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto označený.
- 13 Používajte vhodné náradie**
Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príliš slabé násady alebo prídavné zariadenia pri práci s výkonným náradím v ťažkých podmienkach. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané v takom výkonnostnom rozsahu, na aký bolo určené. Na náradie príliš netlačte.
Pozor! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než je odporúčané v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
- 14 Kontrola poškodených častí**
Pred každým použitím náradie a prívodný kábel starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujuúcich sa častí, opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie ochranných krytov a spínačov a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Uistite sa, či bude náradie riadne pracovať a či bude riadne vykonávať určenú funkciu. Pokiaľ je akákoľvek časť náradia chybná alebo poškodená, náradie

nepoužívajte. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Zničené alebo inak poškodené diely nechajte vymeniť v značkovom servise DEWALT. Nikdy neprevádzajte neodborné opravy sami.

15 Vypínajte náradie

Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou častí náradia, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy odpojte napájací kábel.

16 Zabráňte neúmyselnému zapnutiu

Neprenášajte náradie s prstom na hlavom vypínači. Pred pripojením prírodného kábla k sieti sa uistite, či je náradie vypnuté.

17 Zamedzte poškodeniu napájacieho kábla

Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za napájací kábel. Nešklbte a neťahajte za kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Vedzte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.

18 Uskladnenie nepoužívaného náradia

Ak nie je náradie používané, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.

19 Starostlivosť o náradie

Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržiavajte náradie v čistom a bezchybnom technickom stave. Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Udržiavajte všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.

20 Opravy

Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom značkového servisu DEWALT. Opravy by mali byť vykonávané kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielcov; v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa pílu na kov

- Pri práci so strojom vždy používajte vhodné pracovné rukavice.
- Ruky držte mimo dosahu rezného kotúča. Nikdy nerežte obrobky vyžadujúce

manipuláciu rukami bližšie ako 15 cm od rotujúceho rezného kotúča.

- S dodaným kotúčom nerežte obrobky s hrúbkou menšou ako 1,2 mm.
- Nepracujte s týmto strojom bez nasadených ochranných krytov.
- Žiadnu operáciu neprevádzajte voľnými rukami. Obrobok si poriadne upevnite pomocou svoriek.
- Nikdy nedávajte ruky do priestoru za rezný kotúč.
- Náradie vždy kladte na dobre prístupnú rovnú a stabilnú plochu, zbavenú zbytkov materiálu, ako sú piliny a odrezky.
- Pred použitím skontrolujte, či nie je rezný kotúč naštiepený alebo či nemá praskliny. Pokiaľ sú trhliny alebo praskliny viditeľné, poškodený rezný kotúč zlikvidujte.
- Uistite sa pred zapnutím stroja, či sa rezný kotúč nedotýka obrobku.
- Počas práce zabráňte kmitaniu rezného kotúča a taktiež s rezným kotúčom nemanipulujte násilne. Pokiaľ začne rezný kotúč počas prevádzky píly kmitať, zastavte náradie a rezný kotúč skontrolujte.
- Nepoužívajte toto náradie, pokiaľ stojíte v jednej rovine s kotúčom. Držte okolité osoby mimo dosahu pracovného priestoru.
- Pozor na odlietajúce úlomky rezaného materiálu. Tieto môžu byť ostré a horúce. Pred akoukoľvek manipuláciou ponechajte odrezané časti vychladnúť.
- Počas chodu môže byť odchyľovač iskier horúci. Vyvarujte sa dotyku alebo úpravy odchyľovača iskier ihneď po skončení práce.
- Pred posunom obrobku alebo pred úpravou nastavení stroj vypnite a počkajte, až sa rezný kotúč celkom zastaví.
- Po vypnutí sa nepokúšajte rotujúci kotúč zastaviť tlakom na bočnú stranu kotúča.
- Nepoužívajte rezné kvapaliny. Tieto kvapaliny sa môžu vznietiť alebo môžu spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či je obrobok správne zaistený.
- Používajte iba rezné kotúče odporučené výrobcom. Nikdy nepoužívajte kotúče určené pre okružné píly alebo iné typy kotúčov s ozubením.
- Maximálna dovolená rýchlosť rezného kotúča musí byť vždy rovnaká alebo väčšia ako otáčky naprázdno špecifikované na štítku náradia.

- Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú rozmerom uvedeným v technických údajoch.
- Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč správne nasadený.
- Nechajte náradie bežať v bezpečnej polohe 30 sekúnd naprázdno. Pokiaľ si všimnete nejaké vibrácie alebo vzniknú iné poruchy, náradie zastavte, skontrolujte ho a vyhľadajte príčinu.
- Rezné kotúče nepoužívajte na bočné brúsenie.
- Nerežte betón, tehly, dlaždice alebo keramické materiály.
- Nerežte drevo, plasty alebo syntetické materiály.
- Nerežte materiály z liatiny.
- Nikdy nerežte materiály z hořčíka.
- Nerežte elektrické káble pod napätím.
- Toto náradie používajte v dobre vetraných priestoroch. Nepracujte s touto brúskou v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachov. Iskry a horúce častice vznikajúce pri rezaní a pri chode elektrických motorov môžu spôsobiť vznietenie horľavých materiálov.
- Pri práci v prašnom prostredí pravidelne čistite vetracie štrbiny. Pokiaľ je nutné vetracie štrbiny vyčistiť, nezabudnite najprv náradie odpojiť od elektrického prúdu.
- Rezné kotúče ukladajte vždy na dobre chránenom suchom mieste mimo dosahu detí.
- **Varovanie!** Použitie tohto náradia môže vytvárať prach obsahujúci chemikálie, ktoré spôsobujú rakovinu, poškodenie plodu alebo iné reprodukčné poškodenia. Používajte vhodný ochranný respirátor.

Nasledujúce faktory ovplyvňujú hladinu hlučnosti:

- materiál rezaného obrobku
- typ rezného kotúča
- posuvná sila



Preved'te príslušné merania týkajúce sa ochrany sluchu.

Ostatné riziká

Pri práci s týmto strojom vznikajú nasledovné riziká:

- poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi
- poranenia spôsobené roztrhnutím rezného kotúča

Tieto riziká sú najpravdepodobnejšie:

- v pracovnej oblasti
- v dosahu rotujúcich častí stroja

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a že sa používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami otáčajúceho sa pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.

Politika našich služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálnej alebo výrobnnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

zst00046784 - 28-06-2007

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácií je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER


Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559

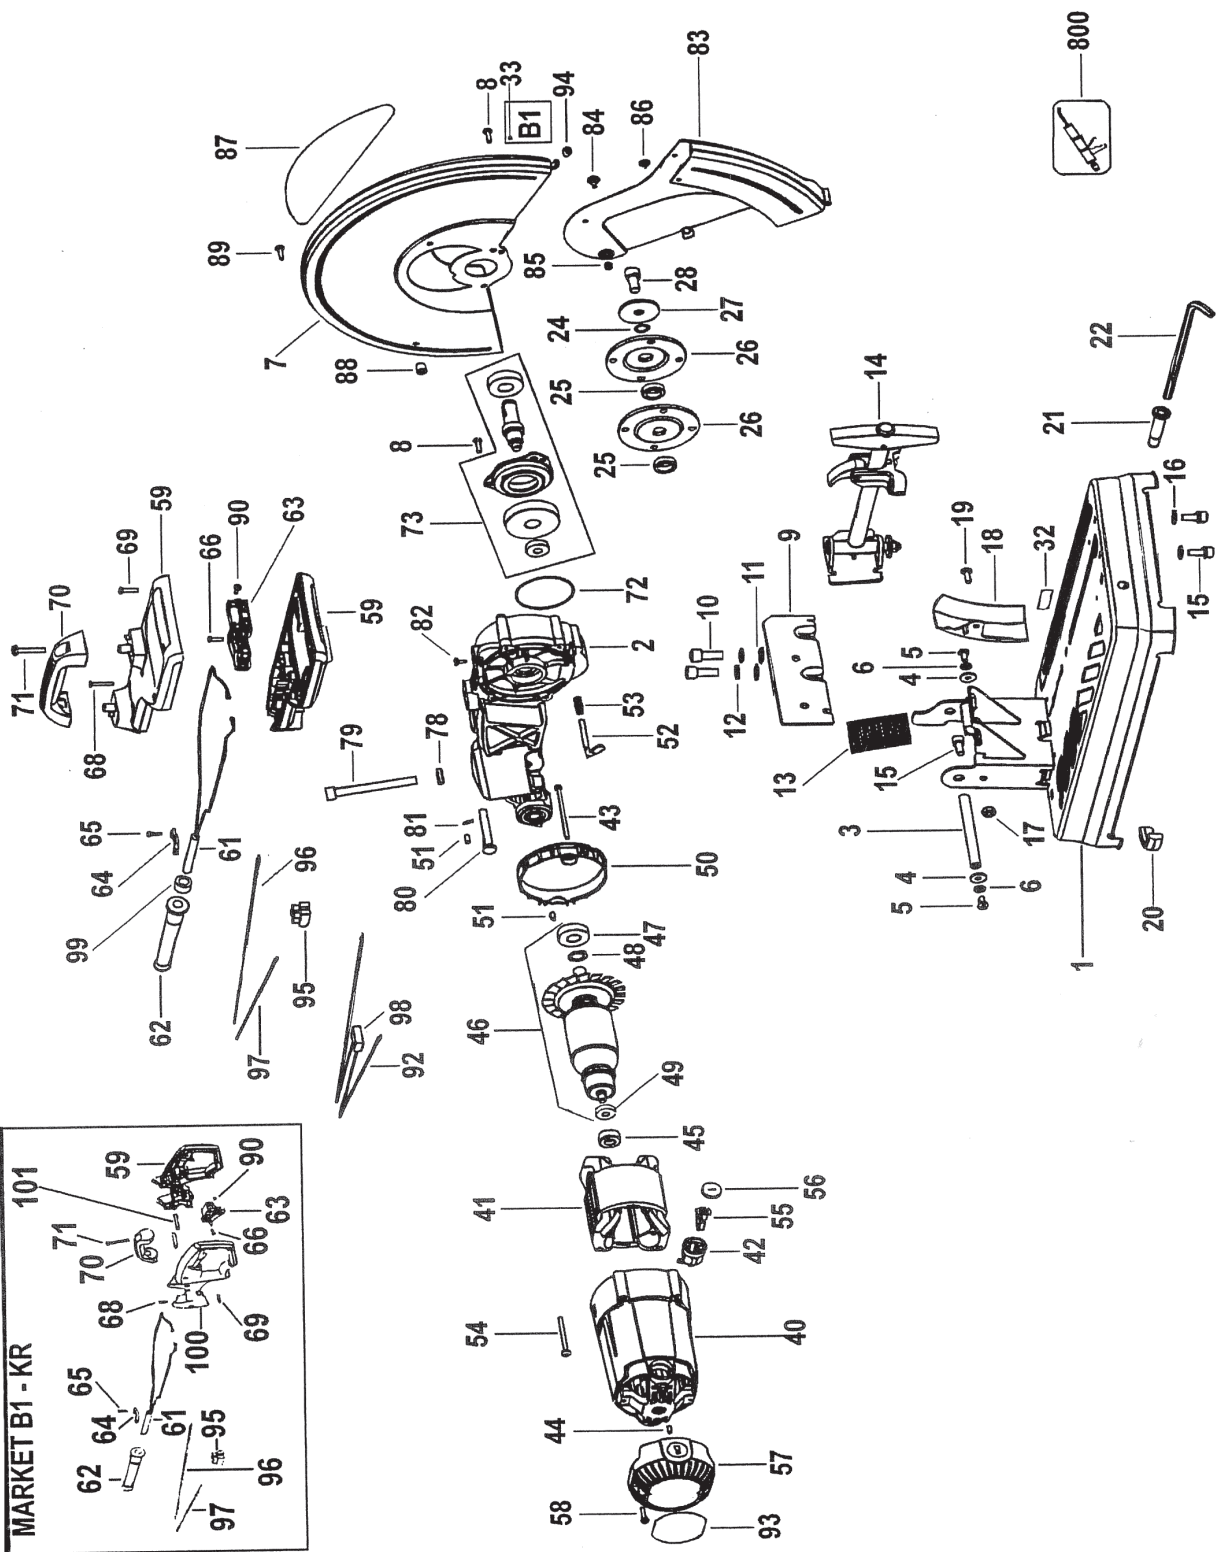



ZÁRUČNÍ LIST



ZÁRUČNÝ LIST



ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
- 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
- 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
- Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)
 Adresy servisu
 Band Servis
 Klášterského 2
 CZ-14300 Praha 4
 Tel.: 00420 2 444 03 247
 Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(SK)
 Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 33 551 10 63
 Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis