



www.DEWALT.com

**D28142
D28143**

English (<i>original instructions</i>)	3
Français (<i>traduction de la notice d'instructions originale</i>)	14
العربية: (مترجم عن التعلیمات الأصلی)	26

Figure 1

شكل 1

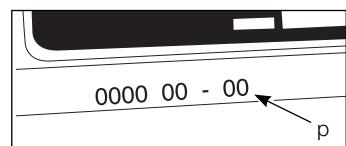
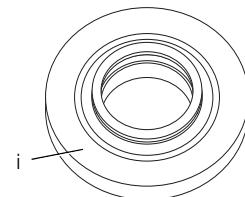
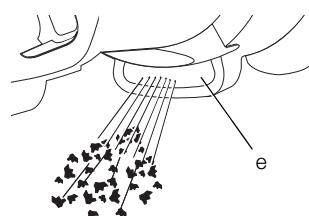
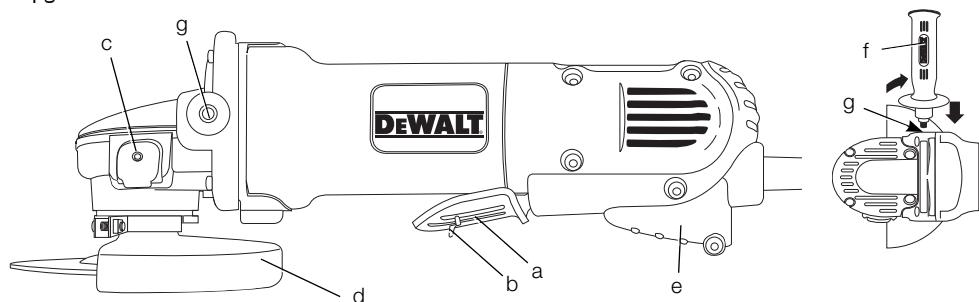


Figure 2

شكل 2

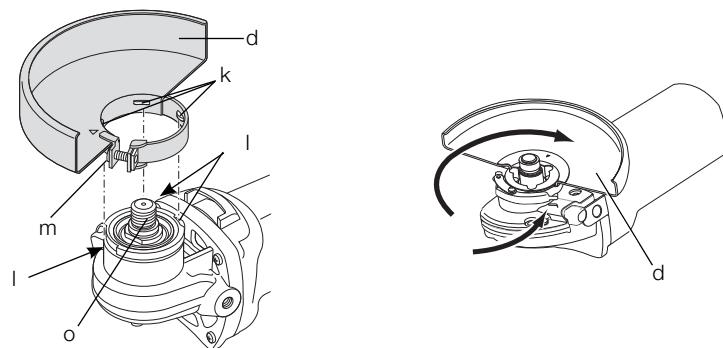


Figure 3

شكل 3

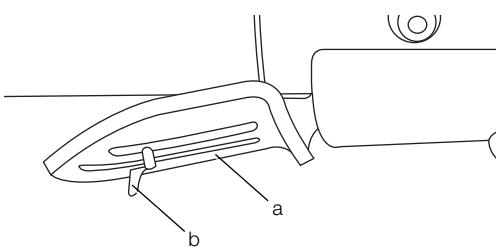


Figure 4

شكل 4

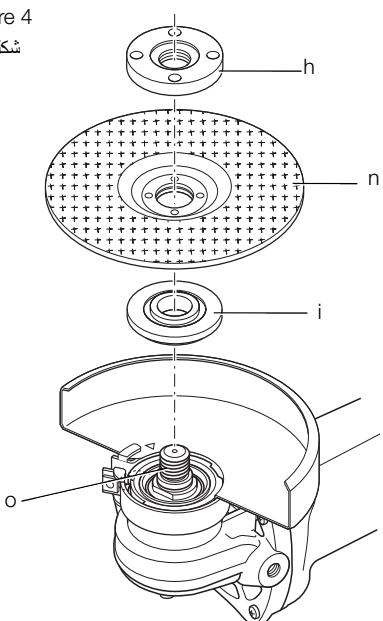


Figure 5

شكل 5

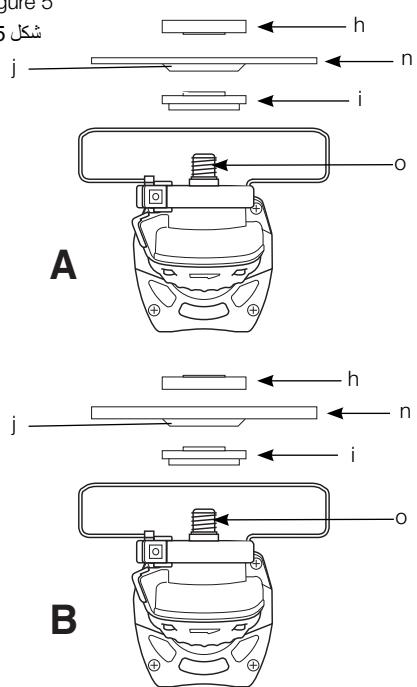
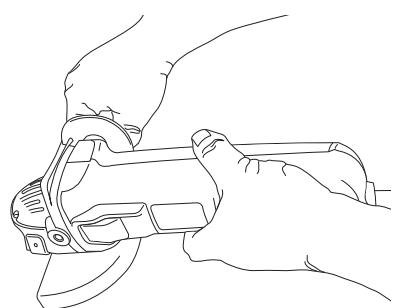


Figure 6

شكل 6



ANGLE GRINDERS

D28142, D28143

Congratulations!

You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

	D28142	D28143
Voltage	V V	220/240 120
Type	3	3
Power input	W	1100
No-load/rated speed	min ⁻¹	10,000
Wheel diameter	mm	115/125
Spindle diameter		M14
Weight	kg	2.6*

* weight includes side handle and guard

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in death or serious injury**.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could result in death or serious injury**.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may result in minor or moderate injury**.

NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may result in property damage**.



Denotes risk of electric shock.



Denotes risk of fire.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

ENGLISH

- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) SERVICE

a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

Safety Instructions for All Operations

- a) **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- c) **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the

- accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- d) **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
 - e) **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories can not be adequately guarded or controlled.
 - f) **The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
 - g) **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheel for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
 - h) **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
 - i) **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
 - j) **Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
 - k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
 - l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
 - m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
 - n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
 - o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
 - p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Causes and Operator Prevention of Kickback

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary**

ENGLISH

- handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start up.* The operator can control torque reaction or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
 - c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
 - d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
 - e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- c) **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operations, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- f) **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations

- a) **Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturer's recommendations, when selecting sanding paper.** Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations

- a) *Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush. The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.*
- b) *If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard. Wire wheel or brush may expand in diameter due to work and centrifugal forces.*

Additional Safety Information

- Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbor hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange. Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- The grinding surface of the centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip. An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing
- Risk of personal injury due flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.
- Risk of dust from hazardous substances.

Markings on Tool

The following pictograms are shown on the tool:



Read instruction manual before use.



Wear ear protection.



Wear eye protection.

DATE CODE POSITION (FIG. 1)

The Date Code (p), which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.

Example:

2014 XX XX

Year of Manufacture

Package Contents

The package contains:

- 1 Angle grinder
- 1 115 mm guard (D28143)
- 1 125 mm guard (D28142)
- 1 Anti-vibration side handle
- 1 Flange set
- 1 Two-pin spanner
- 1 Instruction manual
- 1 Exploded drawing
- Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
- Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

Description (fig. 1, 4)



WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

- a. Paddle switch
- b. Lock-off lever
- c. Spindle lock button
- d. Guard
- e. Dust Ejection System
- f. Anti-vibration side handle
- g. Side handle hole
- h. Threaded clamp nut
- i. Backing flange

INTENDED USE

The D28142 and D28143 heavy duty angle grinders have been designed for professional grinding, cutting and sanding applications.

DO NOT use grinding wheels other than centre depressed wheels and flap-disk.

DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.

These heavy-duty angle grinders are professional power tools. **DO NOT** let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.

ENGLISH

- This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product.

Dust Ejection System

The dust ejection system (e) prevents dust pile-up around the guard and motor inlet, and minimises the amount of dust entering the motor housing.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.



Your DEWALT tool is double insulated in accordance with EN 60745; therefore no earth wire is required.



WARNING: 120 V units have to be operated via a fail-safe isolating transformer with an earth screen between the primary and secondary winding.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared cord available through the DEWALT service organization.

Mains Plug Replacement (Middle East and Africa)

If a new mains plug needs to be fitted:

- Safely dispose of the old plug.
- Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
- Connect the blue lead to the neutral terminal.



WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.

Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.

Using an Extension Cable

If an extension cable is required, use an approved 3-core extension cable suitable for the power input of this tool (see **Technical Data**). The minimum conductor size is 1.5 mm²; the maximum length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Before reconnecting the tool, depress and release the trigger switch to ensure that the tool is off. An accidental start-up can cause injury.

Attaching Side Handle (fig. 1)



WARNING: Before using the tool, check that the handle is tightened securely.



WARNING: The side handle should always be used to maintain control of the tool at all times.

Screw the side handle (f) tightly into one of the holes (g) on either side of the gear case.

Mounting and Removing the Guard (fig. 2)



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Before reconnecting the tool, depress and release the trigger switch to ensure that the tool is off. An accidental start-up can cause injury.



CAUTION: Guards must be used with this grinder.

When using the D28142 or the D28143 grinder with a bonded abrasive wheel for cutting metal or masonry a Type 1 guard MUST be used. Type 1 guards are available at extra cost from DEWALT distributors.

NOTE: Please refer to the **Grinding and Cutting Accessory Chart** at the end of this section to show other accessories that can be used with these grinders.

1. Place the angle grinder on a table, spindle (o) up.
2. Align the lugs (k) with the notches (l).
3. Press the guard (d) down and rotate it to the required position.

4. Securely tighten the screw (m).
5. To remove the guard, slacken the screw.



CAUTION: If the guard cannot be tightened by the adjusting screw, do not use the tool. To reduce the risk of personal injury, take the tool and guard to a service centre to repair or replace the guard.

Fitting and Removing a Grinding or Cutting Disc (fig. 1, 4, 5)



WARNING: Do not use a damaged disc.

1. Place the tool on a table, guard up.
2. Fit the backing flange (i) correctly onto the spindle (o) (fig. 4).
3. Place the disc (n) on the backing flange (i). When fitting a disc with a raised centre, make sure that the raised centre (l) is facing the backing flange (i).
4. Screw the threaded clamp nut (h) onto the spindle (o) (fig. 5):
 - a. The ring on the threaded clamp nut (h) must face towards the disc when fitting a grinding disc (fig. 5A);
 - b. The ring on the threaded clamp nut (h) must face away from the disc when fitting a cutting disc (fig. 5B).
5. Press the spindle lock button (c) and rotate the spindle (o) until it locks in position.
6. Tighten the threaded clamp nut (h) with the two-pin spanner supplied.
7. Release the spindle lock.
8. To remove the disc, loosen the threaded clamp nut (h) with the two-pin spanner.

Fitting and Removing a Backing Pad/Sanding Sheet (fig. 1, 5)

1. Place the tool on a table, guard up.
2. Remove the backing flange (i).
3. Place the rubber backing pad correctly onto the spindle (o).
4. Place the sanding sheet on the rubber backing pad.
5. Screw the threaded clamp nut (h) onto the spindle. The ring on the threaded clamp nut (h) must face towards the rubber backing pad.
6. Press the spindle lock button (c) and rotate the spindle (o) until it locks in position.

7. Tighten the threaded clamp nut (h) with the two-pin spanner.
8. Release the spindle lock
9. To remove the rubber backing pad, loosen the threaded clamp nut (h) with the two-pin spanner.

Fitting a Wire Cup Brush

Screw the wire cup brush directly onto the spindle without the use of the spacer and threaded flange.

Prior to Operation

- Install the guard and appropriate disc or wheel. Do not use excessively worn discs or wheels.
- Be sure the inner and outer flange are mounted correctly.
- Make sure the disc or wheel rotates in the direction of the arrows on the accessory and the tool.

OPERATION

Instructions for Use



WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Before reconnecting the tool, depress and release the trigger switch to ensure that the tool is off.



WARNING:

- Ensure all materials to be ground or cut are secured in place.
- Use clamps or a vice to hold and support the workpiece to a stable platform. It is important to clamp and support the workpiece securely to prevent the movement of the workpiece and loss of control. Movement of the workpiece or loss of control may create a hazard and cause personal injury.
- Always wear regular working gloves while operating this tool.
- The gear case becomes very hot during use.

ENGLISH

- Apply only a gentle pressure to the tool. Do not exert side pressure on the disc.
- Avoid overloading. Should the tool become hot, let it run a few minutes under no load condition.

Proper Hand Position (fig. 1, 6)



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** use proper hand position as shown.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, **ALWAYS** hold securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the side handle (f), with the other hand on the body of the tool, as shown in figure 6.

Paddle Switch (fig. 1, 3)



WARNING: Before using the tool, check that the handle is tightened securely.



CAUTION: Hold the side handle and body of the tool firmly to maintain control of the tool at start up and during use and until the wheel or accessory stops rotating. Make sure the wheel has come to a complete stop before laying the tool down.

NOTE: To reduce unexpected tool movement, do not switch the tool on or off while under load conditions. Allow the grinder to run up to full speed before touching the work surface. Lift the tool from the surface before turning the tool off. Allow the tool to stop rotating before putting it down.

1. To turn the tool on, push the lock-off lever (b) toward the back of the tool, then depress the paddle switch (a). The tool will run while the switch is depressed.
2. Turn the tool off by releasing the paddle switch.



WARNING: Do not disable the lock-off lever. If the lock-off lever is disabled, the tool may start unexpectedly when it is laid down.



CAUTION: Allow the tool to reach full speed before touching tool to the work surface. Lift the tool from the work surface before turning the tool off.

Spindle Lock (fig. 1)

The spindle lock (c) is provided to prevent the spindle from rotating when installing or removing wheels. Operate the spindle lock only when the tool is turned off, unplugged from the power supply, and has come to a complete stop.

NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do not engage the spindle lock while the tool is operating. Damage to the tool will result and attached accessory may spin off possibly resulting in injury.

To engage the lock, depress the spindle lock button and rotate the spindle until you are unable to rotate the spindle further.

Metal Applications

When using the tool in metal applications, make sure that a residual current device (RCD) has been inserted to avoid residual risks caused by metal swarf.

If the power supply is shut off by the RCD, take the tool to authorised DEWALT repair agent.



WARNING: In extreme working conditions, conductive dust can accumulate inside the machine housing when working with metal. This can result in the protective insulation in the machine becoming degraded with a potential risk of an electrical shock.

To avoid build-up of metal swarf inside the machine, we recommend to clear the ventilation slots on a daily basis. Refer to **Maintenance**.

Using Flap Discs



WARNING: Metal dust build-up.
Extensive use of flap discs in metal applications can result in the increased potential for electric shock. To reduce this risk, insert an RCD before use and clean the ventilation slots daily by blowing dry compressed air into the ventilation slots in accordance with the below maintenance instructions.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and disconnect tool from power source before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Before reconnecting the tool, depress and release the trigger switch to ensure that the tool is off. An accidental start-up can cause injury.

Pop-off Brushes

The motor will be automatically shut off indicating that the carbon brushes are nearly worn out and that the tool needs servicing. The carbon brushes are not user-serviceable. Take the tool to an authorised DEWALT repair agent.



Lubrication

Your power tool requires no additional lubrication.



Cleaning



WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure.



WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

Optional Accessories



WARNING: Since accessories, other than those offered by DEWALT, have not been tested with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Protecting the Environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.



Should you find one day that your DEWALT product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

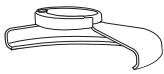
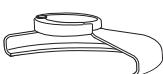
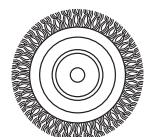
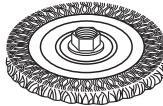
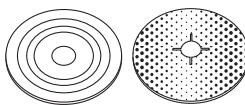
Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

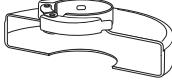
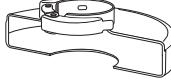
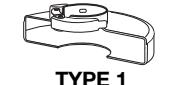
You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local DEWALT office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.

ENGLISH

GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART

Guard Type	Accessory	Description	How to Fit Grinder
 TYPE 27 GUARD		Depressed centre grinding disc	 Type 27 guard
		Flap wheel	 Backing flange
		Wire wheels	 Type 27 depressed centre wheel
		Wire wheels with threaded nut	 Threaded clamp nut
		Wire cup with threaded nut	 Type 27 guard
			 Wire brush
		Backing pad/sanding sheet	 Type 27 guard
			 Rubber backing pad
			 Sanding disc
			 Threaded clamp nut

ENGLISH

GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.)			
<i>Guard Type</i>	<i>Accessory</i>	<i>Description</i>	<i>How to Fit Grinder</i>
 TYPE 1 GUARD		Masonry cutting wheel, bonded	 Type 1 guard
		Masonry cutting wheel, bonded	 Backing flange
 TYPE 1 GUARD OR  TYPE 27 GUARD		Diamond cutting wheels	 Cutting wheel
			 Threaded clamp nut

FRANÇAIS

MEULEUSES ANGULAIRES D28142, D28143

Félicitations !

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d'expertise dans le développement et l'innovation de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d'outils électriques.

Fiche technique

	D28142	D28143
Tension	V	220/240
Type		3
Puissance absorbée	W	1100
Vitesse à vide/nominale	min ⁻¹	10 000
Diamètre de meule	mm	115/125
Diamètre de broche		M14
Poids	kg	2,6*

* le poids inclus la poignée latérale et le carter

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice d'instructions et respecter ces symboles.



DANGER : indique une situation de danger imminent qui, si rien n'est fait pour l'éviter, **aura** comme conséquences la **mort ou des dommages corporels graves**.



AVERTISSEMENT : indique une situation de danger potentiel qui, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourra** avoir comme conséquences la **mort ou des dommages corporels graves**.



ATTENTION : indique une situation de danger potentiel qui, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourrait** avoir comme conséquences des **dommages corporels mineurs ou moindres**.

AVIS : indique une pratique ne **posant aucun risque de dommages corporels**, mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourrait** poser des **risques de dommages matériels**.



Indique des risques de décharges électriques.



Indique des risques d'incendie.



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels, lire la notice d'instructions

Consignes de sécurité générales propres aux outils électriques



AVERTISSEMENT ! Lire toutes les directives et consignes de sécurité.

Tout manquement aux directives et consignes ci-incluses comporte des risques de décharges électriques, d'incendie et/ou de dommages corporels graves.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE

Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).

1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL

- Maintenir l'aire de travail propre et bien éclairée.** Les lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques peuvent produire des étincelles qui pourraient enflammer toute emanation ou poussière ambiante.
- Maintenir à l'écart les enfants, ou toute autre personne, lors de l'utilisation d'un outil électrique.** Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de l'appareil.

2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ

- La fiche électrique de l'outil doit correspondre à la prise murale.** Ne modifier la fiche en aucune façon. Ne pas utiliser de fiche d'adaptation avec un outil électrique mis à la terre (masse). L'utilisation de fiches d'origine et de prises appropriées réduira tout risque de décharges électriques.
- Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.** Les risques de décharges électriques augmentent lorsque le corps est mis à la terre.

- c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** Tout contact d'un outil électrique avec un liquide augmente les risques de décharges électriques.
- d) **Ne pas utiliser le cordon de façon abusive.** Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher un outil électrique. Protéger le cordon de toute source de chaleur, de l'huile, et de tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent les risques de décharges électriques.
- e) **En cas d'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet effet.** Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
- f) **Si on ne peut éviter d'utiliser un outil électrique en milieu humide, utiliser un circuit protégé par un dispositif de courant résiduel (RCD).** Cela réduira tout risque de décharges électriques.

3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

- a) **Rester systématiquement vigilant et faire preuve de jugement lorsqu'on utilise un outil électrique.** Ne pas utiliser d'outil électrique en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique comporte des risques de dommages corporels graves.
- b) **Porter un équipement de protection individuel.** Porter systématiquement un dispositif de protection oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières, des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le requiert, réduira les risques de dommages corporels.
- c) **Prévenir tout démarrage accidentel.** S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique alors que l'interrupteur est en position de marche invite les accidents.
- d) **Retirer toute clé de réglage avant de démarrer l'outil.** Une clé laissée sur une pièce rotative d'un outil électrique comporte des risques de dommages corporels.
- e) **Adopter une position stable.** Maintenir les pieds bien ancrés au sol et conserver son équilibre en permanence. Cela permettra

de mieux maîtriser l'outil électrique en cas de situations imprévues.

- f) **Porter des vêtements appropriés.** Ne porter aucun vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces mobiles, car ils pourraient s'y faire prendre.
- g) **Lorsqu'un dispositif de connexion à un système de dépoussiérage ou d'élimination est fourni, s'assurer qu'il est branché et utilisé correctement.** L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par les poussières.

4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- a) **Ne pas forcer un outil électrique.** Utiliser l'outil approprié au travail en cours. L'outil approprié effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- b) **Ne pas utiliser un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Tout appareil dont l'interrupteur est défectueux est dangereux et doit être réparé.
- c) **Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer tout accessoire, ou avant de le ranger.** Ces mesures préventives réduiront tout risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- d) **Après utilisation, ranger les outils électriques hors de portée des enfants et ne permettre à aucune personne non familière avec son fonctionnement (ou sa notice d'instructions) de l'utiliser.** Les outils peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.
- e) **Entretenir les outils électriques.** Vérifier les pièces mobiles pour s'assurer qu'elles sont bien alignées et tournent librement, qu'elles sont en bon état et ne sont affectées d'aucune condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faire réparer l'outil électrique avant toute nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- f) **Maintenir tout organe de coupe propre et bien affûté.** Les outils de coupe bien entretenus et affûtés sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- g) **Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches, etc., conformément aux présentes directives et suivant la manière prévue pour ce type particulier d'outil électrique, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à**

FRANÇAIS

effectuer. L'utilisation d'un outil électrique à des fins autres que celles prévues est potentiellement dangereuse.

5) RÉPARATION

- a) **Faire entretenir les outils électriques par un réparateur qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange identiques.** Cela permettra de préserver l'intégrité de l'outil électrique et la sécurité de l'utilisateur.

RÈGLES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

Consignes générales de sécurité

- a) **Cet outil électrique a été conçu pour le meulage, ponçage, brossage métallique ou le tronçonnage. Lire toute directive de sécurité, consigne, illustration et spécification fournie avec l'outil électrique.** Tout manquement aux directives suivantes pose des risques de décharges électriques, d'incendie et/ou de blessures graves.
- b) **Les opérations telles que le polissage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique.** Toute opération pour laquelle l'outil n'a pas été conçu comporte des risques de dommages matériels et corporels.
- c) **Ne pas utiliser des accessoires qui n'ont pas été spécifiquement conçus et recommandés par le fabricant de l'outil.** Le fait que l'accessoire peut être rattaché à l'outil électrique ne veut pas automatiquement dire que son utilisation ne posera aucun risque.
- d) **La vitesse nominale des accessoires doit être équivalente ou supérieure à celle recommandée sur l'étiquette d'avertissement de l'outil.** Les accessoires utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale peuvent éclater ou se détacher de l'outil.
- e) **Le diamètre externe et l'épaisseur de l'accessoire utilisé doivent se conformer aux spécifications de la plaque signalétique de l'outil électrique.** Les accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent être ni maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
- f) **L'alésage des meules, brides, tampons de soutien, ou de tout autre accessoire, doit correspondre parfaitement à la taille de la broche de l'outil électrique.** Les accessoires dont l'alésage ne correspond pas au dispositif d'installation de l'outil électrique ne tourneront pas correctement, vibreront de façon excessive et pourront causer la perte de contrôle de l'outil.
- g) **Ne pas utiliser d'accessoires endommagés.** Avant toute utilisation, vérifier tous les accessoires, par exemple que les meules abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses métalliques ne comportent aucun élément brisé ou lâche. En cas de chute, vérifier que l'outil n'a pas été endommagé et remplacer tout accessoire abîmé. Après avoir inspecté et installé un accessoire, se situer, soi-même et tout individu présent, hors du plan de rotation de l'accessoire et laisser tourner l'outil une minute à sa vitesse à vide maximale. En général, tout accessoire endommagé se brisera lors du temps d'essai.
- h) **Porter un équipement de protection individuel.** Selon l'application, utiliser une protection faciale et des lunettes ou un masque de protection. Si approprié, porter un masque anti-poussières, une protection auditive, des gants et un tablier d'atelier capables de vous protéger contre toute projection abrasive ou tout fragment. La protection oculaire doit être capable d'arrêter toute projection de débris engendrés par des opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être capable de filtrer les particules engendrées par l'opération en cours. Toute exposition prolongée à un haut niveau de décibels peut occasionner une perte de l'acuité auditive.
- i) **Maintenir à distance toute personne étrangère au travail en cours.** Toute personne à l'intérieur de l'aire de travail doit porter un équipement de protection individuel. Des débris provenant de la pièce à travailler ou d'un accessoire brisé pourraient être éjectés et causer des dommages corporels au-delà de l'aire de travail immédiate.
- j) **Tenir l'outil par les surfaces isolées prévues à cet effet pendant toute utilisation où l'organe de coupe pourrait entrer en contact avec des fils électriques cachés ou son propre cordon.** Tout contact de l'organe de coupe avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques exposées de l'outil sous tension et électrocuter l'utilisateur.
- k) **Maintenir le cordon électrique éloigné de la partie rotative de l'outil.** En cas de perte de contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en contact avec l'organe rotatif.
- l) **Attendre systématiquement l'arrêt complet de l'outil avant de le déposer.** L'organe rotatif

- pourrait s'accrocher à la surface utilisée et rendre l'outil dangereusement imprévisible.*
- m) Ne pas laisser l'outil électrique en marche alors qu'il est accroché à votre côté. Tout contact accidentel de l'organe rotatif pourrait faire que ce dernier s'accroche aux vêtements et qu'un accessoire entre en contact avec le corps.*
 - n) Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poussières métalliques pourrait poser des risques d'électrocution/incendie.*
 - o) Ne pas utiliser cet outil électrique à proximité de matériaux inflammables, car des étincelles pourraient les enflammer.*
 - p) Ne pas utiliser d'accessoires nécessitant l'utilisation d'un réfrigérant fluide. L'utilisation d'eau ou de tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques d'électrocution ou de décharges électriques.*

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

Causes et prévention anti-rebonds

Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coinçage d'une meule, d'un tampon de soutien, d'une brosse en rotation ou de tout autre accessoire. Tout grippage ou coinçage causera rapidement le blocage de l'accessoire en rotation, ce qui lancera l'outil non contrôlé dans la direction opposée à l'accessoire en rotation au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée dans une pièce à travailler, le bord de la meule engagée au point de grippage peut s'enfoncer dans la surface du matériau et faire tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers ou à l'opposé de l'utilisateur, selon la direction du mouvement de la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi arriver que les meules abrasives se brisent.

Les rebonds proviennent d'une utilisation impropre de l'outil ou de conditions ou procédures d'exécution incorrectes, et peuvent être évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :

- a) Maintenir la scie fermement en positionnant le corps et les bras de façon à pouvoir résister à toute force de rebonds. Utiliser systématiquement la poignée latérale,*

si fournie avec l'outil, pour un contrôle maximal de l'outil en cas de rebonds ou retour de couple au démarrage. L'utilisateur peut contrôler le retour de couple ou les forces de rebonds si des précautions adéquates sont prises.

- b) Ne jamais approcher les mains de l'organe rotatif. L'accessoire pourrait rebondir sur les mains.*
- c) Ne pas positionner le corps dans l'espace que pourrait occuper l'outil en cas de rebonds. Les rebonds projeteront l'outil dans la direction opposée au mouvement de la meule au point de grippage.*
- d) Prendre des précautions supplémentaires pour travailler des coins, des bords acérés, etc. Éviter que l'accessoire sursaute ou reste accroché. Les coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance à retenir l'accessoire en rotation et causer la perte de contrôle de l'outil, ou des rebonds.*
- e) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle de l'outil.*

Consignes spécifiques de sécurité propres au polissage et au tronçonnage abrasif

- a) Utiliser uniquement des types de meules recommandés pour votre outil électrique ainsi que le carter spécifiquement conçu pour la meule choisie. Les meules non conçues pour un outil électrique ne peuvent être adéquatement protégées et sont dangereuses.*
- b) Le carter doit être soigneusement arrimé à l'outil électrique et installé pour optimiser la sécurité, de façon à ce que l'utilisateur soit le moins possible exposé à la meule. Le carter doit protéger l'utilisateur contre des fragments de roue cassés, le contact accidentel et des étincelles qui pourraient enflammer les vêtements.*
- c) Les meules ne doivent être utilisées que pour les applications recommandées. Par exemple : ne pas meuler avec la partie latérale d'une meule à tronçonner. Les meules à tronçonner ont été conçues pour le meulage périphérique, toute force latérale appliquée sur ces meules pourrait les faire éclater.*
- d) Utiliser systématiquement des brides de meules en parfait état, de taille et forme*

FRANÇAIS

- adaptées à la meule choisie.** Les brides de meules servent de support aux meules, réduisant ainsi les possibilités que la meule se brise. Les brides de meules à tronçonner peuvent différer des brides de disques à meuler.
- e) **Ne pas utiliser de meules émoussées lors de leur utilisation sur des outils électriques plus gros.** Les meules conçues pour des outils électriques plus gros ne sont pas adéquates pour les vitesses plus rapides des outils plus petits, et risqueraient d'éclater.
- f) **Prenez des précautions supplémentaires lors de « coupes de poche » dans des murs existants ou dans toute zone à visibilité limitée.** La meule pourrait couper des canalisations de gaz ou d'eau, des fils électriques ou des objets pouvant causer en retour des rebonds.

Consignes spécifiques de sécurité additionnelles propres au tronçonnage abrasif

- a) **Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui appliquer une pression excessive. Ne pas tenter d'effectuer des profondeurs de coupe excessives.** Pousser excessivement la meule augmente la charge imposée à l'outil, et les possibilités de torsion ou grippage de la meule dans la coupe, et par conséquent les rebonds et bris.
- b) **Ne pas aligner le corps avec la meule en rotation ou se placer derrière elle.** Lorsque la meule, au point d'exécution, s'éloigne du corps, tout rebond possible pourrait propulser la meule en rotation et l'outil électrique directement sur l'utilisateur.
- c) **En cas de grippage de meule, ou si une coupe est interrompue pour quelque raison que ce soit, arrêter l'outil électrique et le maintenir immobile jusqu'à arrêt complet de la meule. Ne jamais tenter de retirer une meule à tronçonner de la coupe alors qu'elle est en rotation, pour prévenir tout rebond.**
Vérifier la pièce à travailler et prendre les mesures adéquates pour éliminer toute cause de grippage.
- d) **Ne pas reprendre l'opération de coupe dans la pièce. Laisser la meule tourner à plein régime puis ré-entrer dans la coupe prudemment.** La meule pourrait se gripper, sortir de la coupe ou effectuer un rebond si l'outil électrique était remis en marche dans la pièce à travailler.
- e) **Soutenir les panneaux, ou toute pièce surdimensionnée, pour minimiser tout risque de grippage ou rebond de la meule.** Les pièces larges ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Un support doit être installé sous la pièce à travailler, près de la ligne de coupe, et près des bords, de chaque côté de la meule.

Consignes spécifiques de sécurité propres au ponçage

- a) **Ne pas utiliser des disques de papier abrasif de taille excessive. Suivre les recommandations du fabricant lors de la sélection du papier à poncer.** Les feuilles de papier abrasif de grande taille, dépassant du tampon ponceur, posent des risques de lacération, et peuvent faire que le disque s'accroche ou se déchire, ou causer des rebonds.

Consignes spécifiques de sécurité propres au brossage métallique

- a) **Prendre des précautions, car des fibres métalliques sont éjectées par la brosse pendant le cours normal des opérations.**
Ne pas surcharger les fils en appliquant une pression excessive sur la brosse. Les fibres métalliques peuvent facilement pénétrer les vêtements légers et/ou la peau.
- b) **Si l'utilisation d'un carter est recommandée pour le brossage métallique, protéger la brosse métallique circulaire ou la brosse de toute interférence avec ce carter.** Le diamètre des brosses métalliques circulaires ou des brosses, peut se dilater. C'est dû au travail et aux forces centrifuges.

Informations de sécurité supplémentaires

- **Le filetage de montage des accessoires doit correspondre à celui du mandrin de la meuleuse.** Pour les accessoires montés avec des brides, l'alésage de l'accessoire doit correspondre au diamètre de positionnement de la bride. Les accessoires qui ne correspondent pas au dispositif d'installation de l'outil électrique ne tourneront pas correctement, vibreront de façon excessive et pourront causer la perte de contrôle de l'outil.
- **La surface de meulage des meules à moyeu déporté doit être montée au-dessous du plan de la lèvre du carter de protection.** Une

meule mal montée qui dépasse du plan de la lèvre du carter de protection ne peut pas être correctement protégée.

RISQUES RÉSIDUELS

En dépit de l'application des normes de sécurité en vigueur et de l'installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont inévitables. Il s'agit de :

- Diminution de l'acuité auditive ;
- Risques de dommages corporels dus à des projections de particules ;
- Risques de brûlures provoquées par des accessoires ayant surchauffé pendant leur fonctionnement ;
- Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé ;
- Risques posés par les poussières de substances dangereuses.

Étiquettes sur l'appareil

On trouve les diagrammes suivants sur l'outil :



Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.



Porter un dispositif de protection auditive.



Porter un dispositif de protection oculaire.

EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 1)

La date codée de fabrication (p), qui comprend aussi l'année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.

Exemple :

2014 XX XX

Année de fabrication

Contenu de l'emballage

Ce carton comprend :

- 1 Meuleuse angulaire
- 1 Carter de 115 mm (D28143)
- 1 Carter de 125 mm (D28142)
- 1 Poignée latérale anti-vibrations
- 1 Dispositif de bride
- 1 Clé de serrage à deux broches
- 1 Notice d'instructions
- 1 Dessin éclaté

- Vérifier que l'appareil et ses pièces ou accessoires n'ont pas été endommagés lors du transport.
- Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice d'instructions avant toute utilisation de l'appareil.

Description (fig. 1, 4)



AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l'outil ni aucun de ses composants, car cela pose des risques de dommages corporels ou matériels.

- a. Interrupteur à gâchette
- b. Levier de verrouillage
- c. Bouton de blocage de l'arbre
- d. Carter
- e. Système d'évacuation des poussières
- f. Poignée latérale anti-vibrations
- g. Trou de la poignée latérale
- h. Écrou de blocage fileté
- i. Bride de soutien

USAGE PRÉVU

Les modèles de meuleuses angulaires industrielles D28142 et D28143 ont été conçues pour les applications professionnelles de meulage, découpe et ponçage.

NE PAS utiliser de meules autres que des meules à moyeu déporté ou des disques à lamelles.

NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.

Ces meuleuses angulaires industrielles sont des outils électriques de professionnels. **NE PAS** les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou d'aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.

Système d'évacuation des poussières

Le système d'évacuation des poussières (e) prévient l'accumulation de poussières autour du carter et de l'entrée moteur, et minimise la quantité de poussières pénétrant dans le boîtier du moteur.

FRANÇAIS

Sécurité électrique

Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.



Votre outil DeWALT à double isolation est conforme à la norme EN 60745 ; un branchemet à la terre n'est donc pas nécessaire.

Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service après-vente DeWALT.

Utilisation d'une rallonge

Si une rallonge s'avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se reporter à la section **Fiche technique**). La section minimale du conducteur est de 1,5 mm² pour une longueur maximale de 30 m.

En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur.

ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil du secteur avant tout réglage ou avant de retirer ou d'installer toute pièce ou tout accessoire. Avant de rebrancher l'outil, presser puis relâcher la gâchette pour s'assurer que l'outil est bien à l'arrêt. Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.

Installation de la poignée latérale (fig. 1)



AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la poignée est solidement arrimée.



AVERTISSEMENT : la poignée latérale doit toujours être utilisée pour conserver le contrôle de l'outil en permanence.

Vissez fermement la poignée latérale (f) dans l'un des trous (g) situés de chaque côté du carter d'engrenage.

Installation et retrait du carter (fig. 2)



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil

du secteur avant tout réglage ou avant de retirer ou d'installer toute pièce ou tout accessoire. Avant de rebrancher l'outil, presser puis relâcher la gâchette pour s'assurer que l'outil est bien à l'arrêt. Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.



ATTENTION : cette meuleuse à disque doit être utilisée avec un carter.

Lors de l'utilisation de la meuleuse D28142 ou D28143 avec une meule abrasive agglomérée pour la découpe du métal ou de la maçonnerie, un carter de type 1 DOIT être utilisé. Les carters de type 1 peuvent être achetés auprès des distributeurs DeWALT.

REMARQUE : veuillez vous reporter au **Tableau d'accessoires de meulage** et de tronçonnage en fin de section pour obtenir la liste des accessoires pouvant être utilisés avec ces meuleuses.

1. Disposer la meuleuse angulaire sur une table, avec la broche (o) sur le dessus.
2. Alignez les pattes (k) sur les encoches (l).
3. Poussez sur le carter (d) et tournez-le dans la position requise.
4. Vissez soigneusement la vis (m).
5. Pour retirer le carter, dévissez la vis.



ATTENTION : si le carter ne peut pas être resserré correctement à l'aide de la vis, ne pas utiliser l'outil. Pour réduire tout risque de dommages corporels, amener l'outil et le carter dans un centre de réparation pour faire réparer ou remplacer le carter.

Installation et retrait d'un disque à meuler ou à tronçonner (fig. 1, 4, 5)



AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de disque endommagé.

1. Disposez l'outil sur une table, avec le carter sur le dessus.
2. Installez correctement la bride de soutien (i) sur la broche (o), (fig. 4).
3. Placez le disque (n) sur la bride de soutien (i). Lors de l'installation d'un disque avec un centre en relief, assurez-vous que ce centre en relief (j) soit positionné contre la bride de soutien (i).
4. Vissez l'écrou de blocage fileté (h) sur la broche (o), (fig. 5).
 - a. L'anneau sur l'écrou de blocage fileté (h) doit se trouver contre le disque lorsqu'on utilise un disque de meulage (fig. 5A).

- b. L'anneau sur l'écrou de blocage fileté (h) doit se trouver à l'opposé du disque lorsqu'on utilise un disque à tronçonner (fig.5B).
5. Appuyez sur le bouton de blocage de l'arbre (c) puis faites pivoter la broche (o) jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
6. Resserrez l'écrou de blocage fileté (h) à l'aide de la clé de serrage à deux broches fournie avec l'outil.
7. Libérez le bouton de blocage de l'arbre.
8. Pour retirer le disque, desserrez l'écrou de blocage fileté (h) à l'aide de la clé de serrage à deux broches.

Montage et démontage du tampon support/papier abrasif (fig. 1, 5)

1. Disposez l'outil sur une table, avec le carter sur le dessus.
2. Retirez la bride de support (i).
3. Placez le tampon support en caoutchouc correctement sur la broche (o).
4. Placez le papier abrasif sur le tampon support en caoutchouc.
5. Vissez l'écrou de blocage fileté (h) sur la broche. L'anneau sur l'écrou de blocage fileté (h) doit être tourné vers le tampon support.
6. Appuyez sur le bouton de blocage de l'arbre (c) puis faites pivoter la broche (o) jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
7. Resserrez l'écrou de blocage fileté (h) à l'aide de la clé de serrage à deux broches.
8. Libérez le verrouillage de l'arbre.
9. Pour retirer le tampon support en caoutchouc, desserrez l'écrou de blocage fileté (h) à l'aide de la clé de serrage à deux broches.

Montage d'une brosse métallique

Vissez la brosse métallique directement sur l'arbre, sans utiliser l'entretoise ni le flasque fileté.

Avant tout utilisation

- Installez le carter et le disque ou la meule appropriés. N'utilisez aucun disque ou meule excessivement émoussé.
- Assurez-vous que les brides, externe et interne, sont correctement installées.
- Assurez-vous que le disque ou la meule tourne dans le sens des flèches marquées sur l'accessoire et l'outil.

FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation



AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les consignes de sécurité et les normes en vigueur.



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil du secteur avant tout réglage ou avant de retirer ou d'installer toute pièce ou tout accessoire. Avant de rebrancher l'outil, presser puis relâcher la gâchette pour s'assurer que l'outil est bien à l'arrêt.



AVERTISSEMENT :

- s'assurer que le matériau à meuler ou à tronçonner est fermement arrimé.
- utilisez les pinces ou un étai pour fixer et soutenir l'ouvrage sur une plateforme stable. Il est important pour serrer et soutenir l'ouvrage de manière sûre afin d'éviter le mouvement de l'ouvrage et la perte de contrôle. Le mouvement de l'ouvrage ou la perte de contrôle peuvent représenter un risque et causer des blessures personnelles.
- portez toujours des gants de travail appropriés lors de l'utilisation de cet outil.
- le boîtier d'engrenage devient très chaud pendant l'utilisation.
- appliquer seulement une pression légère sur l'outil. Ne pas exercer de pression latérale sur le disque.
- évitez toute surcharge. Si l'outil venait à surchauffer, le laisser fonctionner à vide quelques minutes.

Position correcte des mains (fig. 1, 6)



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la position des mains illustrée.



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, maintenir fermement et SYSTÉMATIQUEMENT l'outil pour anticiper toute réaction soudaine de sa part.

FRANÇAIS

La position correcte des mains requiert une main sur la poignée latérale (f), et l'autre sur le boîtier de l'outil, comme illustré en figure 6.

Interrupteur à gâchette (fig. 1, 3)



AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la poignée est solidement arrimée.



ATTENTION : maintenir la poignée latérale et le corps de l'outil fermement pour garder le contrôle de l'outil au démarrage et pendant son utilisation, et ce, jusqu'à arrêt complet de la meule ou de l'accessoire. Avant de poser l'outil, s'assurer que la meule s'est complètement arrêtée de tourner.

REMARQUE : pour réduire tout mouvement inattendu de l'outil, ne pas arrêter ou démarrer l'outil lorsqu'il est en contact avec une surface quelconque. Laisser la meuleuse à disque tourner à plein régime avant de la mettre en contact avec la surface à travailler. Retirer l'outil de la pièce à travailler avant de l'arrêter. Laisser l'outil s'arrêter complètement de tourner avant de le poser.

1. Pour mettre l'outil en marche, poussez le levier de verrouillage (b) vers l'arrière de l'outil, puis appuyez sur l'interrupteur à gâchette (a). L'outil fonctionnera tant que l'interrupteur restera appuyé.
2. Pour arrêter l'outil, relâchez l'interrupteur à gâchette.



AVERTISSEMENT : ne pas désactiver le levier de verrouillage. Si le levier de verrouillage était désactivé, l'outil pourrait démarrer accidentellement alors qu'il est posé.



ATTENTION : laisser l'outil tourner à plein régime avant de le mettre en contact avec la surface à travailler. Retirer l'outil de la pièce à travailler avant de l'arrêter.

Bouton de blocage de l'arbre (fig. 1)

Le bouton de blocage de l'arbre (c) est destiné à empêcher la broche de tourner lors de l'installation ou du retrait de la meule. N'utilisez le bouton de blocage de l'arbre que lorsque l'outil est à l'arrêt, débranché du secteur, et après arrêt complet du moteur.

AVIS : pour réduire tout risque de dommages matériels, ne pas actionner le bouton de blocage de l'arbre alors que l'outil est en marche. L'outil pourrait

non seulement être endommagé mais tout accessoire installé pourrait se détacher et poser des risques de dommages corporels.

Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton de blocage de l'arbre puis faites tourner la broche jusqu'à la bloquer complètement.

Applications métal

Avant d'utiliser l'outil pour des applications métal, assurez-vous que le dispositif à courant résiduel (DCR) a été inséré pour prévenir tout risque résiduel inhérent aux limailles.

Si le courant venait à être coupé par le DCR, rappez l'outil chez un réparateur agréé DEWALT.



AVERTISSEMENT : dans des conditions de travail extrêmes, des poussières conductrices peuvent s'accumuler à l'intérieur du boîtier de l'appareil lors du travail du métal. Cela pourra provoquer la dégradation de l'isolation protectrice de l'appareil et poser des risques de décharges électriques.

Pour éviter toute accumulation de limailles à l'intérieur de l'appareil, il est recommandé de nettoyer quotidiennement les fentes d'aération. Se reporter à la section **Maintenance**.

Utilisation de disques à lamelles



AVERTISSEMENT : accumulation de poussières métalliques. L'utilisation intensive de disques à lamelles pour des applications métal pose des risques accrus de décharges électriques. Pour réduire ces risques, insérer un DCR avant utilisation et nettoyer les fentes d'aération quotidiennement en y soufflant de l'air comprimé conformément aux instructions de maintenance ci-dessous.

MAINTENANCE

Cet outil DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l'outil dépend d'un entretien adéquat et d'un nettoyage régulier.



AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l'outil du secteur avant tout réglage ou avant de retirer ou d'installer toute

pièce ou tout accessoire. Avant de rebrancher l'outil, presser puis relâcher la gâchette pour s'assurer que l'outil est bien à l'arrêt. Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels.

Balais autorupteurs

Le moteur sera coupé automatiquement pour indiquer que les balais de charbon sont presque usés et qu'il faut effectuer la maintenance de l'outil. Les balais de charbon ne peuvent être remplacés par l'utilisateur. Rapportez l'outil chez un réparateur agréé DEWALT.



Lubrification

Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.



Entretien



AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à l'aide d'air comprimé chaque fois que les orifices d'aération semblent s'encaisser. Porter systématiquement des lunettes de protection et un masque anti-poussières homologués au cours de cette procédure.



AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau et un savon doux. Protéger l'outil de tout liquide et n'immergez aucune de ses pièces dans aucun liquide.

Accessoires en option



AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts par DEWALT n'ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur les accessoires appropriés.

Protection de l'environnement



Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères.

En fin de durée de vie ou d'utilité de votre produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte sélective.



La collecte sélective des produits et emballages usagés permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La réutilisation de matériaux recyclés aide à protéger l'environnement contre la pollution et à réduire la demande en matière première.

Selon les réglementations locales, il peut être offert : service de collecte sélective individuel des produits électriques, ou déchetterie municipale ou collecte sur les lieux d'achat des produits neufs.

DEWALT dispose d'installations pour la collecte et le recyclage des produits DEWALT en fin de vie. Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre produit auprès d'un centre de réparation agréé qui le recyclera en notre nom.

Pour connaître l'adresse d'un centre de réparation agréé près de chez vous, veuillez contacter votre distributeur DEWALT local à l'adresse indiquée dans cette notice d'instructions, ou consulter la liste des centres de réparation agréés DEWALT, l'éventail de notre SAV et tout renseignement complémentaire sur Internet à l'adresse : www.2helpU.com.

FRANÇAIS

TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE

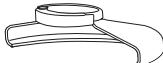
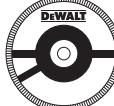
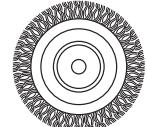
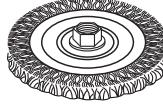
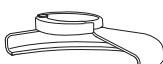
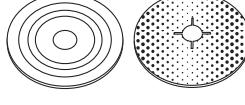
Type de carter	Accessoire	Description	Installation de la meule
 CARTER DE TYPE 27		Meule à moyeu déporté	 Carter de type 27
		Disque à lamelles	 Bride de soutien
		Brosse métallique circulaire	 Meule de type 27 à moyeu déporté
		Brosse métallique à écrou taraudé	 Écrou de blocage fileté
		Brosse coupelle à écrou taraudé	 Carter de type 27
		Tampon de soutien/disque abrasif	 Brosse métallique

TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE (suite)

Type de carter	Accessoire	Description	Installation de la meule
 CARTER DE TYPE 1		Meule de découpe de maçonnerie, agglomérée	 Carter de type 1
		Meule de découpe de maçonnerie, agglomérée	 Bride de soutien
 CARTER DE TYPE 1 OU CARTER DE TYPE 27		Meule à tronçonner diamantée	 Meule à tronçonner  Écrou de blocage fileté

جلخات الزاوية D28143 و D28142

احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات من أجل الرجوع إليها في المستقبل

يشير المصطلح أدأة كهربائية في التحذيرات إلى الأداة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية، ودء سلك كهربائي أو الأداة الكهربائية التي تعمل بالطارية غير مزودة بسلك كهربائي.

(1) أمان منطقة العمل

- (أ) احتفظ بمنطقة العمل نظيفة ومصابة بطريقة جيدة. حيث أن المانطة المتكدرسة بغير نظام أو المظلمة تؤدي إلى وقوع الحوادن.
- (ب) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في الأجواء الممطرة. إذ أن يوجد بالمكان سواقل أو غازات أو غبار قابل للاشتعال. قد تؤدي الأدوات الكهربائية التي تحدث شرارات إلى اشتعال الأذرعة أو الألخة.
- (ج) حافظ على الأطفال والأشخاص المشاهدين بعيداً أثناء تشغيل الأداة الكهربائية. فقد يؤدي تشتيت الانتباه إلى فقدان سيطرتك.

(2) السلامة الكهربائية

- (أ) يجب أن يتطابق قابس الأداة الكهربائية مع مصدر التيار الكهربائي. لا تقم مطلقاً بإجراء تعديل على القابس بأي طريقة. لا تستخدم قابس المحول مع الأدوات الكهربائية الموزضة (تم تاريضها)، حيث ستقلل المقابس غير المعدلة ومصادر التيار الكهربائي المتطبقة من خطر حدوث صعقه كهربائية.
- (ب) تجنب تلامس الجسم مع الأسطح الأرضية أو المؤوضة كالآليات، المشتاع والشنطاقات والثلاجات، حيث يوجد خط متزايد من خطر صعق كهربائية إذا كان جسد مؤرضاً أو ثابتاً على الأرض.
- (ج) لتجنب الأدوات الكهربائية للمطر أو البلى، إذ سبب الماء الذي يدخل الأداة الكهربائية إلى زيادة خطر حدوث صعقه كهربائية.
- (د) لا تستخدم الكابل بطريقة خطأة. لا تستخدم مطلقاً السلك من أجل حمل الشيء أو سحبها أو لنزع قابس الأداة الكهربائية. بعد السلك عن العوارضة أو الزيوت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. إذ تزيد الأسلام التالفة أو المتشابكة من خطر حدوث صعقه كهربائية.
- (هـ) عند تشغيل الأداة الكهربائية خارج المنزل، استخدم سلك استطالة ملائم للاستخدام في الأماكن الخارجية. حيث إن استخدام السلك العالمي للاستخدام الخارجي يقلل من خطر حدوث الصعقه الكهربائية.
- (و) إذا لم يكن هناك مفتر من تشغيل الأداة الكهربائية في أحد الأماكن البريطة، فاستخدم مصدر إمداد محمي بجهاز قاطع الدورة (RCD)، استخدام جهاز التيار المتبقى يقلل من خطر الصعقه الكهربائية.

(3) السلامة الشخصية

- (أ) ابق متيقظاً وراقب ما تقوم بفعله واستعن بالحواس العامة عند تشغيل الأداة الكهربائية. لا تستخدِم الأداة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير المهدرات أو الكحول أو الأدوية. قد تؤدي أي لحظة من السهو أو نائم تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة جسدية جسيمة.

تهانينا!

لقد اختارت أدأة DEWALT. سنوات الخبرة التي تمت خلالها عمليات تطوير المنتجات وابتكارها تجعل DEWALT من أكثر الشركات الذين يمكن الاعتماد عليهم بالنسبة لمستخدمي الأدوات الآلية المحترفين.

البيانات الفنية

D28143	D28142	الجهد الكهربائي
240/220	240/220	فولت
120	120	فولت
3	3	نوع
1100	1100	دخل الطاقة
10,000	10,000	السرعة بدون حمل/المقدرة
115	125/115	قطر الاسطوانة
M14	M14	قطر عمود الدوران
*2.6	*2.6	الوزن
* الوزن يشمل المقابض الجانبية والواقي		

التعريفات: تعليمات الأمان

تصف التعريفات التالية مستوى أهمية كل كلمة تحذيرية. يرجى قراءة الدليل والانتباه لتلك الرموز.



خطير: يشير إلى حالة خطيرة وشبكة الواقع للغاية. وإذا لم يتم تفادتها، فقد تؤدي إلى حدوث الوفاة أو الإصابات الجسيمة.



تحذير: يشير إلى حالة خطيرة محتملة الواقع. وإذا لم يتم تفادتها، فقد تؤدي إلى حدوث الوفاة أو الإصابة الجسيمة.



تنبيه: يشير إلى حالة خطيرة محتملة الواقع. وإذا لم يتم تفادتها، فقد تؤدي إلى حدوث إصابات خفيفة أو متوسطة.



ملاحظة: تشير إلى ممارسة غير متعلقة بإصابة شخصية. إذا لم يتم تفادتها، فقد تؤدي إلى ضرر الممتلكات.



تنبيه إلى خطر حدوث صعقه كهربائية.



تحذير: لتقليل خطر حدوث الإصابات. يرجى قراءة دليل التعليمات.



تحذيرات الأمان العامة للأدوات الكهربائية

تحذير! يرجى قراءة جميع تحذيرات الأمان وجميع التعليمات. عدم الالتزام باتباع هذه التحذيرات والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صعقه كهربائية وأشوب حرائق، وأصابة جسمية.

- 5) الخدمة**
- (أ) قم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك على يد فني إصلاح مؤهل وذلك من خلال استخدام أجزاء بديلة مطابقة فقط، حيث سببضمن ذلك الحفاظ على أمان الأداة الكهربائية.

قواعد الأمان المحددة الإضافية

تعليمات الأمان الخاصة بجميع عمليات التشغيل

- (أ) هذه الأداة الكهربائية مخصصة لتعمل كجلاخة أو مكنة سنفرة أو فرشاة أسلاك أو آداة قطع، اقرأ جميع تحذيرات الأمان والتعليمات والإيضاحات والمواصفات الواردة مع هذه الآداة الكهربائية، إذ قد يؤدي عدم اتباع جميع الإرشادات إلى حدوث صعقة كهربائية وأشيبوب حريق وأو وفوع إصابة جسمية.
- (ب) لا يوصى بإجراء عمليات مثل التلميع باستخدام هذه الآداة الكهربائية، فقد تسبب العمليات التي لم تansom هذه الآداة الكهربائية للقيام بها في وقوع مخاطر وإحداث إصابات شخصية.
- (ج) لا تستخدم أية ملحقات غير مخصصة وغير موصى بها تحديداً من قبل الشركة المصنعة للأداة، فلا تعنى إمكانية توصيل الملحقات بالأداة الكهربائية أنها تتضمن التشغيل الآمن، يجب أن تكون السرعة المقدرة للملحق متساوية على الأقل للحد الأقصى للسرعة المحددة بالأداة الكهربائية، إذ قد تنطح أو تتطاير أجزاء الملحقات التي تعمل بسرعة أكبر من سرعتها المقدرة.
- (د) يجب أن يكون القطر الخارجي وسمك الملحق ضمن تصنيف السعة للأداة الكهربائية الخاصة بك، لا يمكن الحذرن من الملحقات ذات الأحجام غير الصحيحة أو التحكم فيها بشكل كاف.
- (ه) يجب أن يتاسب حجم غطاء الأسطوانات أو الشفافه أو وسائد الدعم أو أية ملحقات أخرى مع معدود موران الأداة الكهربائية فقط، حيث إن الملحقات المزرودة بفتحات في الغطاء لا تتطابق مع أحصار تركيب الآداة الكهربائية ستتفقد توازنها وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان السيطرة.
- (إ) لا تستخدم الملحقات التالية، قبل كل استخدم افحص الملحقات مثل الأسطوانة الكاشطة بعثاً عن الشروخ والتصدعات، ووسائد الدعم بعثاً عن التصدعات أو التمزق أو التلف الران، والفرشاة السلكية بعثاً عن الأسلاك الساقية أو المتكسرة، إذا سقطت الآداة الكهربائية أو أحد الملحقات، افحص بعثاً عن الأضرار التي لحقت به أو قم بتركيب ملحق سليم، بعد القيام بفحص وتركيب الملحق، ابتعد أنت والآخرين بجوارك عن مستوى موران الملحق وقم بتشغيل الآداة الكهربائية لأقصى حد للسرعة العادمة لمدة دقيقة واحدة، ومن الطبيعي تحطم الملحقات التالية أثناء وقت هذا الاختبار.
- (ج) ارتدي معدات الوقاية الشخصية، حيث إن ارتداء حامي الوجه أو النظارات الواقية أو النظارات الزجاجية الواقية يتوقف على استخدام الجهاز، ووفق ما تقتضيه الحاجة، قم بارتداء كمامات الأنف وواقيات الأنف والقفازات ومعطف العمل الذي يمكنه حمايتك من شظايا التجليخ الصغيرة أو شظايا قطع العمل، يجب أن يكون واقي العين قادرًا على ترشيح الشظايا المنطلبة الناجمة عن العمليات المختلفة، يجب أن تكون كمامات الأنف أو جهاز التنفس قادرًا على ترشيح الجسيمات الناجمة عن عملك، قد يتسبب التعرض لفترات طويلة لصوضاء عالية الكثافة في فقدان السمع.

- (ب) استخدم معدات الوقاية الشخصية، قم دوماً بارتداء واقي العينين، إذ أن استخدام معدات الوقاية مثل كمامات الأنف، وأحذية الأمان المانعة للانزلاق، والخوذة الصلبة، أو واقي الأنف للحالات ذات الصلة سيفيل من الإصابات الشخصية.
- (ج) تحجب التشغيل العرضي، تتأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة، أو مجموعة البطارية، أو التقط أو حمل الآداة، حيث قد يؤدي حمل الأدوات الكهربائية أثناء وجود صباع على المفتاح أو إمداد الأدوات الكهربائية التي يمكن مفتاحها بوضع التشغيل بالكهرباء إلى وقوع الحوادث.
- (د) قم بإخراج أي مفتاح ضبط أو مفتاح بربط قبل تشغيل الآداة الكهربائية، فقد يؤدي ترك مفتاح بربط أو المفتاح بالجزء الدوار بالأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.
- (هـ) تحجب مد يدك بعيداً بالجهاء، حافظ على ثبات موضع قدمك والتوان طيلة الوقت، إذ يساعدك ذلك على الحفاظ على التحكم بشكل أفضل في الآداة الكهربائية في المواقف الفجائية.
- (و) ارتد ملابس مناسبة، لا تقم بارتداء ملابس أو مجوهرات فضفاضة، أبعد اللشعر والملابس والقفازات عن الأجزاء المتحركة، فقد تتحشر الملابس أو المجوهرات الفضفاضة أو التشعر الطولى في الأجزاء المتحركة.
- (ز) في حال توفير الأجهزة للتوصيل بوسائل استخلاص وتحجيم الأثيرية، فتتأكد من توصيلها واستخدامها بطريقة صحيحة، حيث أن تجميع الأثيرية قد يؤدي إلى تقليل المخاطر المتعلقة بالاثيرية.
- 4) استخدام الأداة الكهربائية والغاية بها**
- (أ) لا تتعامل بالقوة مع الأداة الكهربائية، استخدم الأداة الكهربائية الملامنة لغرض الاستخدام الخاص بك، حيث ستنجز الآداة الكهربائية الملامنة المهمة بشكل أفضل وأكثرأماناً عند المعجل الذي تممم من أجله.
- (ب) لا تستعمل الأداة الكهربائية إذا كان المفتاح لا يؤدي إلى التشغيل وإيقاف التشغيل، حيث تشكل أي آداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بواسطة المفتاح خطورة ويجب إصلاحها.
- (ج) قم بفصل القابس من مصدر الطاقة، أو مجموعة البطارية من الآداة الكهربائية قبل إجراء أي عمليات ضبط أو تغيير ملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية، نقل مثل إجراءات السلامة الوقائية هذه من خطر تشغيل الآداة الكهربائية بشكل فجائي.
- (د) قم بتخزين الأدوات الكهربائية المتوقفة عن العمل بعيداً عن متناول الأطفال ولا تدع الآشخاص غير الملمين بالاداء الكهربائية أو بهذه التعليمات يفونون بتشغيل الأداة الكهربائية، إذ الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين على استخدامها.
- (هـ) حافظ على الأدوات الكهربائية، افضل للتحري عن أي محادذاً غير صححة أو التصالق للأجزاء المتحركة، أو كسر بالأجزاء، وفي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية، وفي حال وجود تلف، قم بصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام، حيث يرجع سبب وقع العديد من الحوادث إلى الصيانت السليمة للأدوات الكهربائية.
- (و) حافظ على أدوات القطع في حالة حادة ونظيفة، حيث أن أدوات القطع التي تم صيانتها بطريقة صححة ومرندة بحروف قطع حادة تتعرض بشكل أقل للالتصاد وبسهولة التحكم بها على نحو أكبر.
- (ز) استخدم الآداة الكهربائية والملحقات ولقم الأداة وما شابه ذلك وفقاً لهذه التعليمات مع الأخذ في الاعتبار ظروف التشغيل والعمل المراد تنفيذه، إذ أن استخدام الآداة الكهربائية لعمليات مختلفة عن تلك العمليات المخصصة لها قد يؤدي إلى حالة خطيرة.

- (ط) أبعد المارة مسافة كافية عن منطقة العمل. يجب على أي شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الوقاية الشخصية. إذ قد تتطاير شظايا الجزء الذي يجري العمل به أو الملحقات التالفة وتحدد إصابات خارج منطقة العمل الفعلية.

(ي) قم بإمساك الأداة الكهربائية بواسطة أسطح الإمساك المعوزلة عند تنفيذ العملية حتى لا يتلاطم ملحق القطع مع الأسلال الخفية أو السلك الخاص بها. ملحق القطع المتآلمنس مع السلك «النشط» قد يؤدي إلى «تشويط» الأجزاء المعنية المكسورة من الأداة الآلية وتعرض المستغل للصعقة الكهربائية.

(ك) ضع السلك بعيداً عن ملحق الدواجن، إذ في حالة فقدانك

 - (ب) لا تضع يدك مطلقاً بالقرب من الملحق الدوار، فقد يرتد الملحق على يدك.
 - (ج) لا تضع جسمك في المنطقة التي ستحتاج فيها الأداة الكهربائية في حالة حدوث الارتفاع، إذ سيدفع الارتفاع الأداة في عكس اتجاه حركة الأسطوانة عند موضع القطع.
 - (د) اخذ الحرص الكافي عند العمل على الأركان والحواف الحادة وما إلى ذلك. تحبب ارتداد وقطع الملحق. تميل الأركان والحواف الحادة إلى الضغط على ملحق الدواجن والتسبب في فقد التحكم أو حدوث ارتداد.
 - (ه) لا تقوم بتركيب شفرة منشار سلسلياً لحفر الخشب أو شفرة منشار مسنن. تحدث هذه الشفرات ارتدادات متكررة وفقدان للسيطرة.

تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات التجلیخ وقطع الكاشط

- (١) استخدم فقط أنواع الأسطوانات الموصى بها للأداة الكهربائية والواقي الخاص المصمم للأسطوانة المحددة تتعذر فرقية الأسطوانات التي لم تضم الأداة الكهربائية من أجلها كما أنها غير آمنة.

(٢) يجب تركيب الواقي بإحكام بالأداة الكهربائية ووضعه للحصول على أفضل قدر من السلامة، بحيث تظهر رأس المساحة من الأسطوانة للمشغل. يساعد الواقي في حماية المشغل من شططايا الأسطوانة عند انكسارها، والاتصال العرضي بالأسطوانة والشرير الذي قد يحرق الملابس.

(٣) يجب استخدام الأسطوانات في التطبيقات الموسوع بها فقط. على سبيل المثال: لتنفيم باللحظ بجانب أسطوانة القطع. الأسطوانات الكاشطة القاطعة مصممة لأجل الجلخ الطيفي، إذ تقتضي القوى الجاذبية الواقعة على هذه الأسطوانات في تحطمها.

(٤) استخدم دوماً شفاه باردة غير تالفة للأسطوانة وذات حجم وشكل ملائمين لأسطواناتك المحددة. إذ تدعم الشفاه البارزة الملامنة الأسطوانة ومن ثم تقلل احتتمال تكس الأسطوانة. قد تختلف الشفاه البازرة الخاصة بأسطوانات القطع عن الشفاه البازرة لأسطواناتك الجلخ.

(٥) لا تستخدم أسطوانات مهترأة من أدوات كهربائية أكبر حجمها إذ لا تنسى الأسطوانة المصممة للأداة كهربائية أكبر سرعة الأداة الأصغر حيث قد تختطف.

تحذيرات أمان إضافية خاصة بعمليات القطع الكاشط

- (١) لا تقم «بالضغط بعده» على أسطوانة القطع أو تمثيلها ضغوطاً مفرطة. لا تحاول القطع بعمق مفرط، إذ أن الضغط يقوّي على الأسطوانة من شأنه أن يزيد الحمل والقابلية لالتواء أو التصاق الأسطوانة أثناء عملية القطع، بالإضافة إلى زيادة إمكانية ارتداد أو تكسير الأسطوانة.

(ب) عذف بجسدي في حمادة أسطوانة الموران أو لخلفه عندما تدور الأسطوانة بعيداً عن جسدك في مرحلة العمل. فقد يدفع الارتداد المحمّل حذنه الأسطوانة والأداة الكهربائية نحوك مباشرةً.

(ج) عندما تكون الأسطوانة متتصقة أو عند إعاقة القطع في سبب، أوقف تشغيل الأداة الكهربائية وأحكم إمساك الأداة وأمنّها عن التحرّك لحين قطع الأسطوانة تماماً. لا تحاول مطلقاً نزع أسطوانة القطع من القطع حتى تقطع دوار الأسطوانة ولا قد يحدث ارتداد، تحقق من سبب التصاق الأسطوانة واتخذ الإجراءات التصحيحية للتخلص من السبب.

الرسادات الأمان الإضافية لجميع عمليات التشغيل

الأسباب وإجراءات الوقاية الخاصة بالمشغل ضد الارتداد

الارتفاع هو رد فعل مفاجئ لاستمرار الدوران أو وسادة الدعم أو الفرشاة
أو ملحق آخر مضطجع عليه أو مشقوق. يسبب الضغط أو القطع توقيعاً
سريعاً لاستمرار الدوران والتي بدورها تثير الأداء الكهربائية غير المتحكم
بها أن تتجه عكس اتجاه دوران الملحق عند نقطة الاتصال.

على سبيل المثال، إذا لحق بالاسطوانة الكاشطة شروخ أو ضغط علىها من حال القطعة التي يتم العمل عليها، فإن حافة الاسطوانة التي تدخل في نقطة الضغط يمكن أن تحرق في سطح المادة داعمة الاسطوانة إلى الخروج أو الارتداد. قد تفتق الاسطوانة نحو المتشكل أو بعيداً عنه وفقاً لجهة حركة الاسطوانة عند نقطنة الالتصاق. قد تنكسر الاسطوانات الكاشطة في هذه الظروف.

اللارتداد ينجم عن سوء استخدام الأداة الكهربائية وأو بسبب إجراءات التشغيل غير الصحيحة أو الطرائق غير الملائمة ويمكن تفاديه عن طريق اتخاذ إجراءات الوقاية الصحيحة كما هو مبين أدناه:

- أمسك الأداة الكهربائية بإحكام واجعل جسدهك وذراعك في موضع يسمح لك بمقاومة قوى الارتفاع، استخدم دوماً المقاييس الصناعي، إن وجود شخص درجات التحكم في الارتفاع أو ردة فعل العزم أثناء بدء التشغيل، أن تتحكم في قوى الارتفاع أو ردة فعل العزم إذا ما أخذت الاحتياطات المطلوبة.

- (د) أقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام.
- 
- (هـ) قم بارتداء واقيات الأذن.
- 
- (و) قم بارتداء واقيات العين.
- 

موقع كود التاريخ (الشكل 1)
كود التاريخ (ع) الذي يتضمن كذلك عام التصنيع مطبوع في التجويف.
مثل:

2014 XX XX
سنة التصنيع

محطيات العبوة

تحتوي العبوة على ما يلي:

- 1 جلاخة زاوية
- 1 واقي 115 مم (D28143)
- 1 واقي 125 مم (D28142)
- 1 المقضي الجانبي المقاوم للاهتزاز
- 1 مجموعة الشفاه
- 1 مقناع ربط ذو إصبعين
- 1 دليل التعليمات
- 1 رسم معتمد
- افحص بحثاً عن أي تلف لحق بالأداة أو الأجزاء أو الملحقات يمكن أن يكون قد حدث أثناء النقل.
- استغرق الوقت اللازم لقراءة هذا الدليل وفهمه جيداً قبل التشغيل.

الوصف (الشكل 1 و 4)

تحذير: لا تقم مطلقاً بتعديل الأداة الكهربائية أو أي جزء منها، فقد ينجم عن ذلك التلف أو الإصابة الشخصية.



- أ. مقناع المحراك
- ب. ذراع القلق
- ج. زر قفل عمود الدوران
- د. الواقي
- هـ. نظام طرد الغبار
- و. المقضي الجانبي المقاوم للاهتزاز
- ز. فتحة المقضي الجانبي
- حـ. صاملولة الشد المسننة
- طـ. حافة الدعم

الاستخدام المقصود

لقد تم تصميم جلاخات الزاوية للأعمال الشاقة D28142 و D28143 لتطبيقات التاليف والقطع والتزييم الاحترافية.
لا تستخدم أسطوانات التجليخ لأكثر من مركز الأسطوانات المضغوطة وفرص السلة.

(د) لا تعبد بدء عملية القطع في قطعة العمل. دع الأسطوانة تصل إلى سرعتها القصوى وأعد إدخالها في القطع بحرص.

قد تلتقط الأسطوانة أو تندفع أو ترتد إذا أعيد تشغيل الأداة الكهربائية في قطعة العمل.

(هـ) قم بوضع آلة أداواً داعمة أو آية قطعة عمل ذات حجم أكبر من المعتاد لتقليل خطر ضغط الأسطوانة أو ارتدادها. تمثل قطع العمل الكبيرة إلى الارتفاع تحت ثقل وزنها. يجب وضع العمامات أسفل قطعة العمل بالقرب من خط القطع وبالقرب من حافة قطعة العمل في كل جانب الأسطوانة.

(و) اتخذ أقصى درجات الحيطة عند إجراء «قطع جببي» في جدران قائمة أو مناطق مصممة أخرى. قد تتسبب الأسطوانة البارزة في قطع أنابيب الغار أو المياه، أو الأسلاك الكهربائية أو أجسام يمكن أن تحدث ارتداداً.

تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات التنعيم

(أ) لا تستخدم أرواق تنعيم كبيرة الحجم على نحو مفطر. واتبع توصيات المصمم عند اختيار ورقة تنعيم. إذ ينطوي استخدام ورقة تنعيم كبيرة تهدّج حارّة وسادة التنعيم على مخاطر تمزق، وقد تتسرب في تمزق الفرنس أو تلفه أو الارتداد.

تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات التنظيف بالفرشاة السلكية

(أ) كن على دراية أن الشعر الخشن يتتساقط من الفرشاة حتى أثناء الاستخدام العادي. لا يضغط بقوة على الأسلاك من خلال تحمل الفرشاة ضغوطاً مفطرة. يمكن للشعر الخشن أن يختنق بسهولة الملابس الخفيفة وأو الجلد.

(ب) إذا كان استخدام واقي موسى به لأعمال التنظيف بالفرشاة السلكية، فلا تسمح بأي تداخل لأسطوانة. قد توسع أسطوانة الأسلاك أو الفرشاة في القطر نظراً لاستخدامها في العمل وقوى الطرد المركزي.

معلومات الأمان الإضافية

- يجب أن يتوافق التركيب المصنف للملحق مع أسنان عمود دوران الجلاخة. بالنسبة للملحقات التي يتم تركيبها بحوار، فإن فتحة غطاء الملحق يجب أن تتناسب مع قطر وعرض الحافة، حيث أن الملحقات لا تتطابق مع أحصار تركيب الأداة الكهربائية ستفقد توازنها وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان السيطرة.

- يجب تركيب سطح الجلح للأسطوانات المضغوطة بالمركز أسلف مستوى شفة الواقي. لا يمكن ضمان أسطوانة المثبتة بشكل غير صحيح من خلال مستوى شفة الواقي بشكل كاف.

المخاطر المتبقية

على الرغم من تطبيق تعليمات السلامة ذات الصلة والتزود بأجهزة الأمان، إلا أنه لا يمكن تفادي بعض المخاطر المتبقية المحددة. وتشمل هذه المخاطر ما يلي:

- ضعف السمع.
- خطير التعرض للإصابة الشخصية بسبب الحسيمات المتطايرة.
- خطير التعرض للحرق بسبب سخونة الملحقات أثناء التشغيل.
- خطير التعرض للإصابة الشخصية بسبب الاستخدام المطول.
- خطير غبار المواد الخطيرة.

العلامات على الأداة

الصور التالية موضحة على الأداة:

الأداة. اضغط ثم اترك المفتاح الزنادي للتأكد من أن الأداة متوقفة عن العمل. قد يؤدي بدء التشغيل غير المقصود إلى حدوث إصابة.

تركيب المقابض الجانبي (الشكل 1)

- تحذير: قبل استخدام الأداة، تأكيد من أن المقابض مثبت بحكام.
- تحذير: يجب استخدام هذا المقابض بصفة دائمة للحفاظ على السيطرة على الأداة في كافة الأوقات.
- اربط المقابض الجانبي (و) حكم في أحد الفتحات (ز) الموجودة على من جانبي علبة الترسو.



إدخال الواقي وفكه (شكل 2)

تحذير: لتقليل خطر التعرض للإصابة الشخصية الجسيمة، قم بإيقاف تشغيل الأداة وفصلها من مصدر الطاقة قبل إجراء أي عمليات ضبط. أو إزالته تركيب الملحقات أو الإكسسوارات. قبل إعادة توصيل الأداة. اضغط ثم اترك المفتاح الزنادي للتأكد من أن الأداة متوقفة عن العمل. قد يؤدي بدء التشغيل غير المقصود إلى حدوث إصابة.



- عند استخدام جلاخة D 3 أو D 45 المزودة ببكرة لاصقة مترابطة لقص المعادن أو الأبنية، يجب استخدام الواقي من الترسو. الواقيات من الترسو متوفرة بسعر إضافي من موزعين DEWALT. ملاحظة: يرجى الرجوع إلى مخطط ملحقات القص والتجليخ في نهاية هذا القسم لعرّف ملحقات آخر يمكن استخدامها مع هذه الجلاخات.
- وضع الجلاخة بزاوية على طاولة، مع جعل عمود الدوران (ث) لأعلى.
 - قم بمحاذاة العروات (ك) مع الفتحات (ل).
 - اضغط على الواقي (د) للأسفل وقم بـ (ث) إلى الموضع المطلوب.
 - اربط البرغي بـ حكم (م).
 - لإزالة الواقي، قم بفك البرغي.

تنبيه: إذا لم يتيسر شد الواقي باستخدام مسمار الضبط، لا تستخدم الأداة. لتقليل خطر الإصابة الشخصية، حد الأداة والواقي إلى مركز صيانة معتمد لإصلاح أو استبدال الواقي.



تركيب أو إزالة قرص التجليخ أو القص (الأشكل 1، 4 و 5)

تحذير: لا تستخدم قرصاً تالقاً.

- وضع الأداة على طاولة، مع جعل الواقي لأعلى.
- رك حافة الدعم (ث) بشكل صحيح فوق عمود الدوران (ث) (شكل 3).
- وضع القر (ن) على حافة الدعم (ث). عند تركيب القر، يرجى مرئي مرتفع، تأكيد من أن المركز المرتفع (ث) يوج حافة الدعم (ث).
- قم بربط صاملة الشد المستندة (ث) فوق عمود الدوران (ث) (شكل 4).



لا تستخدمها في حالات الـ بلل أو في وجود سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

إن جلاخات الزاوية الخاصة بالمهام الصعبة هذه من الآلات الكهربائية الاحترافية. لا تدع الأطفال يلمسون الأداة. يمكن الإشراف أمرًا ضروريًا عند استخدام مثلك قليل الخبرة بهذه الأداة.

- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قصور في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، وظلة الخبرة أو المعرفة أو المهارات ما يكفيها تحت إشراف من يتحمل مسؤولية سلامتهم. لا ينبغي أن يترك الأطفال وحدهم مع هذا المنتج.

نظام طرد الغبار

يمنع نظام طرد الأتربة (هـ) تراكم الأتربة حول الواقي ومدخل المотор، ويقلل كم الأتربة التي تدخل مبيت المотор.

السلامة الكهربائية

تم تصميم المحرك الكهربائي لتحمل جهد كهربائي واحد فقط. تأكيد دوماً من أن مصدر إمداد الطاقة مطابق للجهد الكهربائي المبين على لوحة التصنيف.

تم تزويد الأداة الخاصة بك من DEWALT بغاز مزدوج طبقاً لمعيار 00000، لذا لا حاجة للسلك الأرضي.



تحذير: يجب تشغيل الوحدات بسرعة 120 فولت من خلال محول العزل الآمن من التغطيل مع شاشة التأمين بين اللفافات الرئيسية وغير الرئيسية.

إذ كان سلك إمداد الطاقة تالقاً، فيجب استبدال سلك آخر مع معد خصيصاً ومتوفراً لدى مراكز خدمة DEWALT.



استبدال قابس التيار الرئيسي (الشرق الأوسط وإفريقيا)

إذا استدعت الضرورة تركيب قابس تيار رئيسي، فقم بال التالي:

- تحصل بأمان من القابس القديم.
- وصل السلك البني بطرف التوصيل النشط في القابس.
- وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المحايد.

تحذير: لا يتم إجراء أي توصيل بطறط التوصيل الأرضي.

قم بـ (ث) التعليمات الواردة مع القوابـ ذات الجودة العالية. المنصهر الموصى باستخدامـ 3.



استخدام كابل الاستطالة

إذا كان الأمر يتطلب استخدام كابل استطالة، فاستخدم كابل استطالة (ث) بلا سنون ملائم لدخل طاقة هذه الأداة (انظر البيانات التقنية). الحد الأدنى لحجم الموصى هو (ث) مـ الطول الأقصى هو 30 سم.

عند استخدام بكرة الكابل، قم دوماً بفك الكابل تماماً.

عمليات التجميع والضبط

تحذير: لتقليل خطر التعرض للإصابة الشخصية الجسيمة، قم بإيقاف تشغيل الأداة وفصلها من مصدر الطاقة قبل إجراء أي عمليات ضبط. أو إزالته تركيب الملحقات أو الإكسسوارات. قبل إعادة توصيل



الأداة. اضغط ثم اترك المفتاح الزنادي للتأكد من أن الأداة متوقفة عن العمل.

تحذير:

- تأكد من أن جميع المواد المراد قصها أو تجليخها ثابتة بابحکام في مكانها.
- استخدم منجلة أو قامطة لثبيت الجزء الذي يجري العمل به وسنده على منصة ثابتة. من الضروري قمط العمل به وسنده على منصة ثابتة.
- الجزء الذي يجري العمل به يفقد السيطرة. قد يوجد تحرك الجزء الذي يجري العمل به أو فقد السيطرة مخاطر وقد يسبب إصابة شخصية.
- قم دائمًا بارتداء قفازات العمل أثناء تشغيل هذه الأداة.
- تصبح علبة التروس ساخنة جدًا أثناء الاستخدام.
- قم بمارسة ضغطًا خفيفاً فقط على الأداة. لا تمارس ضغطًا كبيرًا على القرص.
- تجنب زيادة الحمل. في حالة ما إذا أصبحت الأداة ساخنة، اتركها تدور لعدة دقائق في وضعها الطبيعي وليس تحت حمل.



وضع يدوبي صحيح (شكل 1 و 6)

تحذير: لتقليل خطر حدوث الإصابة الشخصية الجسيمة، استخدم دومًا وضع اليد الملائم كما هو موضح.



تحذير: لخفض خطر التعرض للإصابة الجسدية البالغة، قم دومًا بالإمساك الجيد تحسبًا لأي رد فعل مفاجئ.



يتطلب الوضع اليدوي الملائم استخدام يد واحدة على المقاييس الجانبية (و)، مع وجود اليد الأخرى على جسم الأداة كما هو موضح بالشكل 6.

مفتاح المحراك (الشكلان 1 و 3)

تحذير: قبل استخدام الأداة، تأكد من أن المقاييس مثبتة بابحکام.



تحذير: امسك المقاييس الجانبية وجسم الأداة بابحکام للسيطرة على الأداة عند بدء التشغيل وأثناء استخدامها إلى أن تتوقف الاسطوانة أو المحلق عن الدوران. تأكد من توقف الاسطوانة تماماً قبل وضع الأداة على الأرض.



ملاحظة: لتقليل حركة الأداة بشكل غير متوقع، لا تقم بتشغيل الأداة أو إيقاف تشغيلها أثناء تحميلها. دع الجلاخة تعمل بكمال سرعتها قبل لمس سطح العمل. أبعد الأداة عن السطح قبل إغلاقها. اترك الأداة إلى أن تتوقف عن الدوران قبل ترکها على الأرض.

1. لتشغيل الأداة، اضغط على ذراع القفل (ب) تجاه الجزء الخلفي من الأداة، ثم اضغط على مفتاح المحراك (أ). ستعمل الأداة أثناء ضغط المفتاح.

2. أوقف تشغيل الأداة من خلال ترك مفتاح المحراك.



تحذير: لا تقم بتعطيل ذراع القفل. قد تعمل الأداة على نحو مفاجئ عندما يتم إزالتها إذا كان ذراع القفل معطلًا.

- أ. يجب أن تتجه الحلقة الموجودة على صاملولة الشد المسننة (ج) نحو القرص عند تركيب قرص تجليخ (شكل 15).

ب. يجب أن تتجه الحلقة الموجودة على صاملولة الشد المسننة (ج) عكس القرص عند تركيب قرص قص (شكل 15).

5. اضغط رمز قفل عمود الدوران (ج) وقم بتذير عمود الدوران (س) حتى ينغلق في مكانه.

6. قم بربط صاملولة الشد المسننة (ج) باستخدام مفتاح الربط ذو الإصبعين.

7. حرر قفل عمود الدوران.

8. لإزالة القرص، قم بفك صاملولة الشد المسننة (ج) باستخدام مفتاح الربط ذو الإصبعين.

ثبت وإزالة وسادة الدعم / ورق التنعم (الشكلان 1 ، 5)

1. ضع الأداة على طاولة، مع جعل الواقي للأعلى.

قم بإنزال حافة الدعم (ط).

3. قم بوضع وسادة الدعم المطاطية بشكل صحيح فوق عمود الدوران (س).

4. ضع ورق التنعم فوق وسادة الدعم المطاطية.

5. قم بربط صاملولة الشد المسننة (ج) فوق عمود الدوران. يجب أن تواجه الحلقة الموجودة على صاملولة الشد المسننة (ج) وسادة الدعم المطاطية.

6. اضغط رمز قفل عمود الدوران (ج) وقم بتذير عمود الدوران (س) حتى ينغلق في مكانه.

7. قم بربط صاملولة الشد المسننة (ج) باستخدام مفتاح الربط ذو الإصبعين.

8. حرر قفل عمود الدوران.

9. لإزالة وسادة الدعم المطاطية، قم بفك صاملولة الشد المسننة (ج) باستخدام مفتاح الغربطة ذو الإصبعين.

تركيب فرشاة أسلاك على كأس

قم بربط فرشاة الأسلاك على شكل كأس فوق عمود الدوران مباشرة بدون استخدام فوّاصل أو حواجز مسننة.

قبل عملية التشغيل

- قم بتركيب الواقي والقرص أو الأسطوانات المتناسبة. لا تستخدم الأفواص أو الأسطوانات المتهالكة بشكل زائد.

تأكّد من تثبيت الحواف الداخلية والخارجية بشكل صحيح.

- تأكّد من أن القرص أو الأسطوانة تدور في اتجاه الأسهم الموجودة على الملحقات والمعدة.

التشغيل

تعليمات الاستخدام

تحذير: التزم دومًا بتعليمات الأمان واللوائح المعتمدة بها.

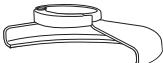
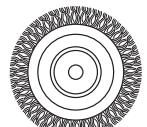
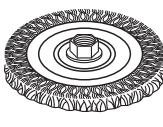
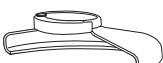
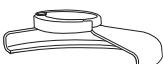
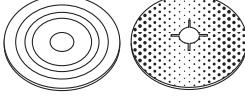
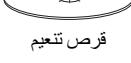


تحذير: لتقليل خطر التعرض للإصابة الشخصية الجسيمة، قم بإيقاف تشغيل الأداة وفصلها من مصدر الطاقة قبل إجراء أي عمليات ضبط. أو إزالة تركيب الملحقات أو الإكسسوارات، قبل إعادة توصيل

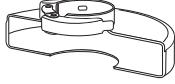
العربية

الدليل. بدلاً من ذلك، تتوفر قائمة من وكلاء إصلاح معتمدين تابعين لـ DEWALT مع بياناتهم التفصيلية الكاملة لخدمة ما بعد البيع وجهات الاتصال المتوفرة على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني:
www.2helpU.com

مخطط ملحقات القص والتجليخ

نوع الواقي	الملحقة	الوصف	كيفية تركيب الجلاخة
 واقي من النوع 27		قرص التجليخ مضغوط المركز	 واقي من النوع 27  حافة الدعم  أسطوانة المركز المضغوط من النوع 27  صاملة الشد المسننة
		أسطوانة بشفة	
		أسطوانات أسلاك	
		أسطوانات أسلاك مع صواميل مسننة	 واقي من النوع 27  أسطوانات أسلاك
		أسطوانات أسلاك مع صواميل مسننة	 واقي من النوع 27  فرشة أسلاك
		وسادة دعم/ورق تنعيم	 واقي من النوع 27  وسادة دعم مطاطية  قرص تنعيم  صاملة الشد المسننة

مخطط ملحقات القص والتجلیخ (تابع)

نوع الواقي	الملحق	الوصف	كيفية تركيب الجلاخة
 وافي من النوع 1		أسطوانة قص الأبينة، متراوطة	 وافي من النوع 1  حافة الدعم  أسطوانة القص  صاملة الشد المسننة
			أسطوانات قص مسلسلة

Afghanistan	Ariana Hafiz Zabi Co. Ltd. Dahan Bagh Squire Karte Ariana, Kabul, Afghanistan	info@arianahafiz.com	Tel: 93-0-799331079 Fax: 93-0-700007576 / 93-0-799331079
Algeria	Sarl Outillage Corporation 08, Rue Med Boudiaf (ex TELLA Achen) Cheraga, Alger	hakim.merdjadi@outillage-dz.com lyes@outillage-dz.com Mali.faiza@outillage-dz.com; sidahmed@outillage-dz.com	Tel: 213-0-21375130 213-0-21375131 Fax: 213-0-21369667
Angola	Angoferraria, Lda. Rua Robert Shields, nº 61, Luanda, Angola	angoferraria@gmail.com sequira.angoferraria@gmail.com	Tel: 244-222-395837 / 244-222-395034 Fax: 244-222-394790
Azerbaijan	Royalton Holdings Ltd. 41 Khagani St. Apt. 47 AZ1001 Baku- Azerbaijan	jai@royaltonholdings.com office@royaltonholdings.com	Tel: 994-12-4935544 Fax: 994-12-5980378
Egypt	ElFarab S.A.E. 15-Nabil El Wakkad Street, Dokki, Giza, Egypt	elfarab@elfarab.com adel.ezzat@elfarab.com mahmoud.elhosseiny@elfarab.com	Tel: 202-37603946 Fax: 202-33352796
Ethiopia	Seif Tewfik Sherif Arada Sub City, Kebele 01/02, Global Insurance Bldg., 2nd Flr, Room 43, P.O. Box 2525, Addis Ababa	seif@ethionet.et nawanag@ethionet.et	Tel: 251-11-1563968 251-11-1563969 Fax: 251-11-1558009
Iraq	Al-Sard Co. for General Trading Ltd Jbara Bldg, 3Flr. Al Rasheed St., Baghdad, Iraq	dewalt.service@yahoo.com	Tel: 964-18184102
Jordan	Amman West Stores-Bashiti 210 Garden St. Tla'a Ali, P.O. Box 1564 Tla'Ali Amman 11953, Jordan	ali@bashitistores.com yousef@bashitistores.com	Tel: 962-6-5350009 Fax: 962-6-5350012
Kenya	Dextron Tools Ltd. P.O. Box 20121-00200, Shariff House, Kimathi Street, Nairobi	info@alibhaishariff.co.ke dextron@alibhaishariff.co.ke	Tel: 254-20-6905000 254-20-2358021 Fax: 254-20-6905111 / 254-20-6905112
Lebanon	Est. Shaya & Azar S.A.R.L. Boulevard Jdeideh - Mar Takla - Bouchrieh . P.O. Box 90545, Jdeideh, Beirut – Lebanon	shayazar@dm.net.lb	Tel: 961 1 872305 961 1 872306 Fax: 961 1 872303
Libya	North Africa Trading (El Ghoul Brothers) P.O. Box 348, 7 October Street 11 Benghazi	maryam_faroq2003@yahoo.com nagte@eim.ae dewalt_libya@yahoo.com	Tel: 218-061-3383994 Fax: 218-092-7640688
	North Africa Trading (El Ghoul Brothers) AlBaraa DeWALT Center, Mokhazin-elsukar St. ElFallah, Tripoli	dewalt_libya@yahoo.com	Tel: 218-021-3606430 Fax: 218-092-6514813
	North Africa Trading (El Ghoul Brothers) Al-Hilal Service Center Tawergha St., Misurata		Tel: 218-091-3221408
Mauritius	Robert Le Marie Limited Old Moka Road, Bell Village, P.O. Box 161, Port Louis	a.blackburn.rlm@rlmgroup.mu jm.pierrelouis.rlm@rlmgroup.mu	Tel: 230-212 1865 230-212 2847 Fax: 230-2080843
Morocco	Ets Louis Guillaud & Cie 31, Rue Pierre Parent, Casablanca – 21000	boumadiane.azedine@elg.ma doukkali.marouane@elg.ma	Tel: 522-301446 / 305971 / 317815 / 315576 Fax: 522-444518 / 317888
Nigeria	Meridian Power Tools Ltd. Gr. Floor, #1 Alhaji Masha Rd, Next to Teslim Balogun Stadium, Near National Stadium Surulere, Lagos, Nigeria	braj@meridian-nigeria.com	Tel: 234-1-7740431 234-1-7740410 Fax: 234-1-7913798
Pakistan	Northern Toolings (Pvt) Ltd.-Lahore 86- Railway Road, Lahore – 7 Pakistan	zhayee@northern.pk import@northern.pk sales@northern.pk	Tel: 92-423-7651220 92-423-7641675 Fax: 92-423-7641674
	Northern Toolings (Pvt) Ltd.-Karachi 224-231 Industrial Town Plaza, Shahrah-e-Liaqat, Karachi, Pakistan	karachibr@northern.pk	Tel: 92-213-2465305 92-213-2465307 Fax: 92-213-2465301
	Northern Toolings (Pvt) Ltd.-Taxila Al-Rehman Plaza, Opposite Tehsil Court, Faisal Shaheed Road, Taxila	taxilabr@northern.pk	Tel: 92-51-4545811 Fax: 92-51-4544194
South Africa	Benray Tool Wholesalers C.C. 91 Turffontein Road, Stafford, Johannesburg, 2001 P.O. Box 260037 EXCOM 2023, South Africa	dewaltservice@benray.co.za zain@benray.co.za shafig@benray.co.za	Tel: 27-11-6838350 Fax: 27-11-6837456
Tanzania	General Motors Investment Ltd. 14 Vingunguti-Nyerere Road, P.O.Box 16541, Dar es Salaam, Tanzania	ezra@gmi-tz.com info@gmi-tz.com chiwelesa@yahoo.com	Tel: 255-22-2865022 / 2862661 / 2862671 / 2862659 Fax: 255-22-2862667
Tunisia	Ets. Mohamed Ghorbel 03 Rue 8603 Charguia I Tunis. Postal Code 2035	slim.ghorbel@gnet.tn moh.ghorbel@gnet.tn mourad.ghorbel@gnet.tn	Tel: 216-71794248 216-71793848 Fax: 216-71770759
Uganda	The Building Center (u) Ltd. 52 Station Road, Kitgum House, P.O. Box 7436 Kampala, Uganda	tbc@africaonline.co.ug chris@tbcu.co.ug	Tel: 256-041-4234567 256-041-4259754 Fax: 256-041-4236413
Yemen	Middle East Trading Co. (METCO) 5th Flr.Hayel Saeed Anam Bldg. Al-Mugamma St. Taiz, Yemen	tamer.metco@gmail.com tamer@metcotrading.com metco@metcotrading.com sami@metcotrading.com	Tel: 967-4-213455 Fax: 967-4-219869
	Middle East Trading Co. (METCO) Mualla Dakka, Aden	tamer.metco@gmail.com tamer@metcotrading.com metco@metcotrading.com	Tel: 967-2-222670 Fax: 967-2-222670
	Middle East Trading Co. (METCO) Hayel st., Sana'a, Yemen	tamer.metco@gmail.com tamer@metcotrading.com metco@metcotrading.com	Tel: 967-1-204201 Fax: 967-1-204204

UAE	Black & Decker (Overseas) GmbH P.O. Box 5420, Dubai	service.me@blackdecker.com	Tel: 971-4 8127400 / 8127406 Fax: 971-4 2822765
	Ideal Star Workshop Eqpt. Trading LLC P.O. Box 37116, Al Quoz, Dubai	idealeq@emirates.net.ae	Tel: 971-4 3474160 Fax: 971-4 3474157
	Alebrah Engineering Service P.O. Box 78954, Al Qusais, Dubai	alebrah@eim.ae	Tel: 971-4 2850044 Fax: 971-4 2844802
	Burj Al Madeena Industrial Area No. 1, opp. Pakistani Masjid P.O. Box 37635, Sharjah	dewaltuae@hotmail.com	Tel: 971-6 5337747 Fax: 971-6 5337719
	McCoy Middle East LLC P.O. Box 25793, Sharjah	mccoy@emirates.net.ae	Tel: 971-6 5395931 Fax: 971-6 5395932
	McCoy Middle East LLC P.O. Box 10584, Ras Al Khaimah	mccoyrak@gmail.com	Tel: 971-7 2277095 Fax: 971-7 2277096
	Al Sukoon Gen. Trdg. Co. LLC P.O. Box 2975, Ajman	sukoon@eim.ae	Tel: 971-6 7435725 / 7438317 Fax: 971-6 7437350
	Zillion Equipment and Spare Parts Trading LLC P.O. Box 19740, opp. Bin Sadal / Trimix Redymix Sanaiya, Al Ain	zilliontrdg@gmail.com	Tel: 971-3 7216690 Fax: 971-3 7216103
	Light House Electrical, Abu Dhabi Branch P.O. Box 120, Abu Dhabi	dewalt_lhe@hotmail.com	Tel: 971-2 6726131 Fax: 971-2 6720667
	Light House Electrical, Musaffah Branch P.O. Box 120, Abu Dhabi	dewalt_lhe@hotmail.com	Tel: 971-2 5548315 Fax: 971-2 5540461
Bahrain	Alfouz Services Co. WLL P.O. Box 26562, Tubli, Manama	alfouz@batelco.com.bh	Tel: 973 17783562 / 17879987 Fax: 973 17783479
	Kavalani & Sons W.L.L. P.O. Box 71, Sitra, Manama	info@kavalani.com pradeep@kavalani.com	Tel: 973 17732888 Fax: 973 17737379
Kuwait	Al Omar Technical Co. P.O. Box 4062, Safat 13041, Kuwait	alexotc@usa.net	Tel: 965 24848595 / 24840039 Fax: 965 24845652
	Fawaz Al Zayani Establishment P.O. Box 42426, Shop No.18, Al Humaizi Commercial Complex, Khalifa Al Jassim, Shuwaikh	dewaltkuwait@hotmail.com	Tel: 965 24828710 Fax: 965 24828716
	Fawaz Al Zayani Establishment Fahheel Industrial Area, Main St., Sanaya	dewaltkuwait@hotmail.com	Tel: 965 23925830 Fax: 965 24828716
Oman	Al Jizzi Company LLC P.O. Box 1704, P.C. 112, Ruwi	aljized@omantel.net.om jizzi10@omantel.net.om	Tel: 968 24832618 / 24835153 Fax: 968 24831334 / 24836460
	Al Hassan Technical & Construction Supplies Co. LLC P.O. Box 1948, P.C. 112, Ruwi	hamriya.sr@al-hassan.com abrar.h@al-hassan.com	Tel: 968 24810575 / 24837054 Fax: 968 24810287 / 24833080
	Oman Hardware Co. LLC P.O. Box 635, Ruwi Postal Code 112	omanhard@omantel.net.om	Tel: 968 24815131 Fax: 968 24816491
	Khimji Ramdas P.O. Box 19, Post Code 100, Ghala, Muscat	bilal.m@khimjiramdas.com	Tel: 968 24595906/ 907 Fax: 968 24852752
Qatar	Teyseer Industrial Supplies & Services Co. WLL 55, Al Wakalat St. (Between St. 18 & 19) Salwa Industrial Area, P.O. Box 40523 Doha	manish@tisco-qatar.com tool.service@tisco-qatar.com	Tel: 974 4581536 Fax: 974 4682024
	Shaheen Electrical Works & Trading Co. WLL Gate 34, St. 44 Industrial Area P.O. Box 9756, Doha	shaheenelc@gmail.com	Tel: 974 460 02 30 / 460 05 25 Fax: 974 460 13 38
KSA	Industrial Material Organization (IMO) P.O. Box 623, Rail Street, Riyadh	service@imo.com.sa	Tel: 966-1 4028010 Ext. 26 Tel: 966-1 8001245757 Fax: 966-1 4037970
	Fawaz Ebrahim Al Zayani Trading Est. P.O. Box 76026, Al Raka : 31952	dewaltdammam@hotmail.com	Tel: 966-3 8140914 Fax: 966-3 8140824
	MSS (Al-Mojil Supply & Services) P.O. Box 450, Jubail 31951 Opp-Gulf Bridge Library & Riyad House	mssjubail@almojilservices.com alex.chang@almojilservices.com	Tel: 966-3 3612850 / 3624487 Tel: 966-3 3621729 Fax: 966-3 3623589 / 3620783
	EAC (Al Yousef Contg. & Trdg. Est.) P.O. Box 30377, Jeddah -21477	golamkibria77@yahoo.com	Tel: 966-2 6519912 Fax: 966-2 6511153
	Mohamed Ahmed Bin Afif Est. P.O. Box 530, Yanbu, Al Bahr	binaffyanbu@hotmail.com	Tel: 966-4 3222626 / 3228867 Fax: 966-4 3222210
	Garziz Trading for Bldg Mat & Decoration P.O. Box 3364, Madina	agarziz@yahoo.com	Tel: 966-4 826 14 90 / 822 76 36 Fax: 966-4 826 57 41
	Sultan Garment Factory (RSC) P.O. Box 29912, Riyadh 11467	rscservice@digi.net.sa	Tel: 966-1 4055148 / 4042889 Fax: 966-1 4055148
	Al Bawardi Tools & Hardware P.O. Box 112, Damman 31411	asattar@albawardi.com nibanez@albawardi.com	Tel: 966-3 8330780 Ext: 24 Tel: 966-3 8348585 Ext: 24 Fax: 966-3 8336303
	Al Bawardi Tools & Hardware P.O. Box 68, Riyadh 11411	rbaltao@albawardi.com asamat@albawardi.com	Tel: 966-1 4484999 Fax: 966-3 4487877
	Al Bawardi Tools & Hardware P.O. Box 16905, Jeddah 21474	sharadj@albawardi.com fgaber@albawardi.com	Tel: 966-2 6444547 / 6439035 Tel: 966-2 6456095 Fax: 966-2 6439024