


STANLEY








®

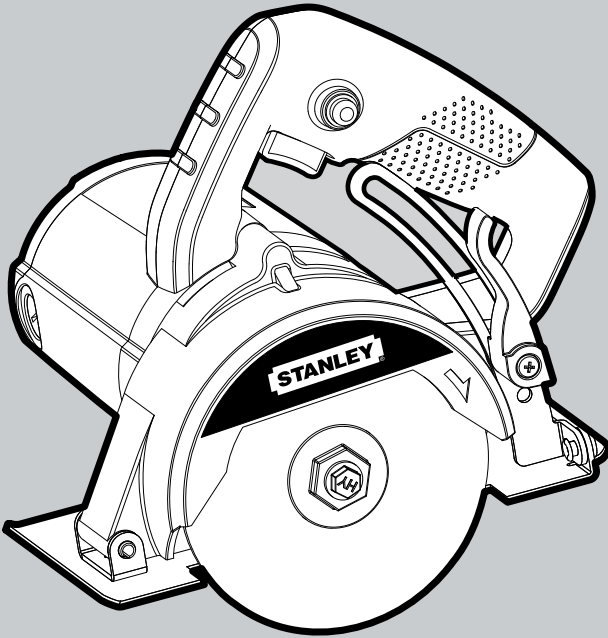

STEL785

English
INDONESIA

3
7

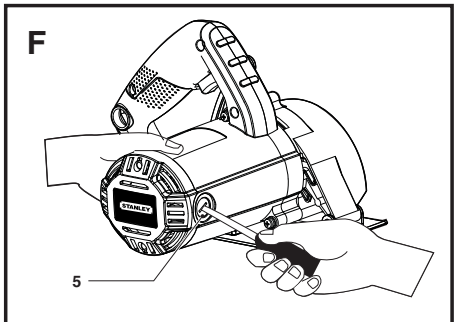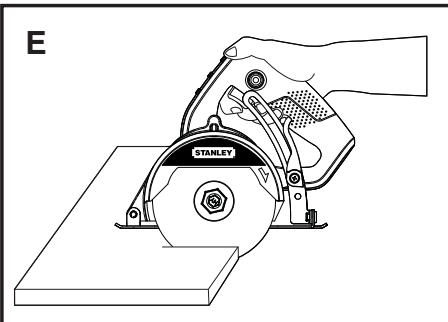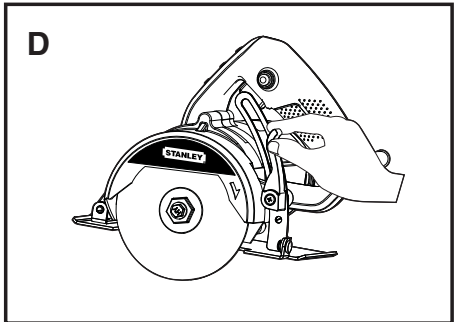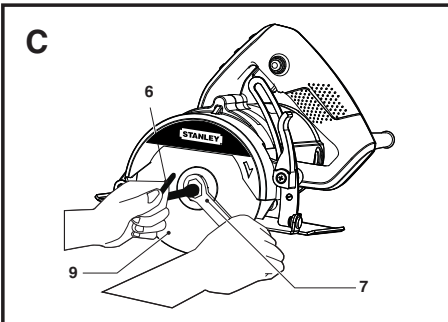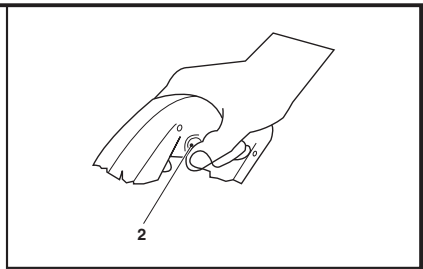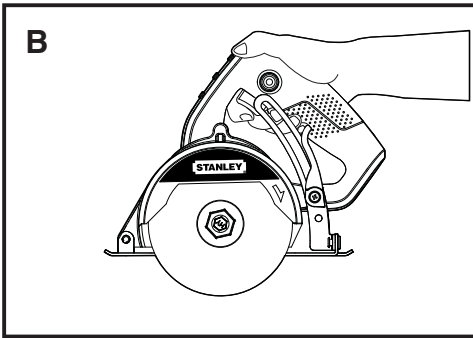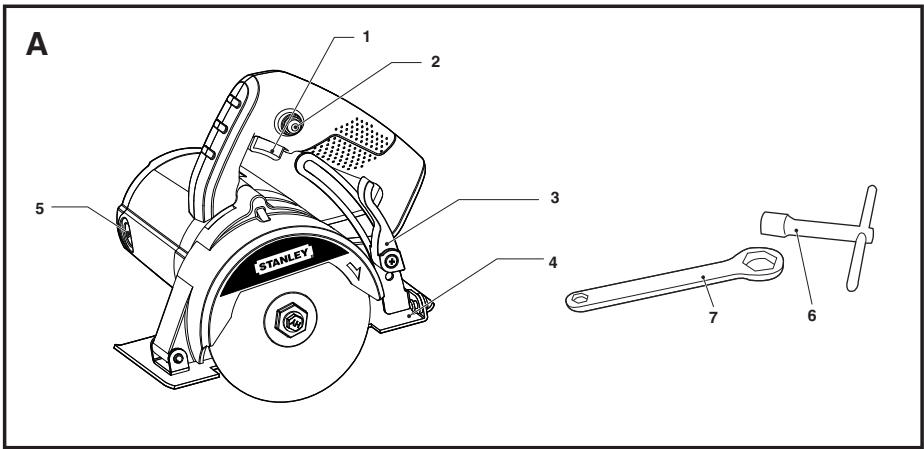

STEL785 110mm Tile/Marble Cutter

TECHNICAL DATA

SPECIFICATION	STEL785	
POWER	W	1,200
NO-LOAD SPEED	/min	13,500
WHEEL DIAMETER	mm	110
MAX. DEPTH OF CUT	mm	34
WEIGHT	kg	2.69
CABLE LENGTH	m	2

INTENDED USE

Your Stanley tile cutter has been designed for cutting applications.

GENERAL SAFETY RULES

Warning! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. Work area

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of

electric shock.

- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- Personal safety**
 - Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.** Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
 - Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.
 - Power tool use and care**
 - Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
 - Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally
 - Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to**

starting the power tool accidentally

- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f. **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
5. **Service**
- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional Safety Instructions for Tile/Marble Cutters



⚠ CAUTION: Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.

1. **Always keep your hands away from the cutting area and the diamond disk.** Always keep the other hand on the side handle. If you hold the tool with both hands, your hands will not be injured by the disk.
2. **Do not touch the underside of the work** because the guard cannot protect the part of the disk under the work.
3. **Always use a diamond disk with well-matched size and center (diamond or circular shape).** Mismatched disk and holder will result in eccentric operation out of control.
4. **Do not use any washer or bolt that is damaged or unfit in size;** otherwise you will lose control of operation.
5. **Do not use any grinding wheel.**
6. **Do not use any diamond disc that does not conform to the Manufacturer's stipulations.**
7. **Do not use any cutting disk that has been damaged, distorted or cracked.**
8. **Do not operate the tool without the fixed guard.**


9. **Do not start the tool with the disk touching the work.**
10. **When switching off the tool, do not put down the tool until the disc completely stops running, nor should any external force be exerted to stop the disk.**
11. **Disconnect the plug from the power source and ensure the diamond disk stand still when replacing the disc, adjusting the cutting depth or water pipe, or repairing the tool.**
12. **Only hold the tool by its insulated gripping surface when the diamond disk is possibly cutting through concealed wires or its own cord.** If the diamond disk touches a "live" wire, the tool's exposed metal parts may be energized and thus shock the operator.
13. **Be especially cautious when "blind cutting" through walls or other blind areas** because the diamond disk may cut gas or water piping, wires or resilient objects.

Symbols

The label on your tool may include the following symbols:

VVolts
AAmperes
HzHertz
WWatts
minminutes
~Alternating current
—Direct current
n_0No load speed
Class II Construction
Safety alert symbol
.../minRevolutions or reciprocations per minute

Double Insulation

 The tool is double insulated. This means that all the external metal parts are electrically insulated from the mains power supply. This is done by placing insulated barriers between the electrical and mechanical components so as to making unnecessary for the tool to be earthed.

NOTE: Double insulation does not take the place of normal safety precautions when operating this tool. The insulation system is for added protection against injury resulting from a possible electrical insulation failure within the tool.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.


Using an Extension Cable

An extension cable should not be used unless absolutely necessary. Use of an improper extension cable could result in a risk of fire and electric shock. If an extension cable must be used, use only those that are approved by the country's Electrical Authority. Make sure that extension cord is in good condition before using. Always use the cord that is suitable for the power input of your tool (see technical data on name plate). The minimum conductor size is 1mm²; the maximum length is 30m. When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Features (Fig. A)

1. On / off switch
2. Lock-on button
3. Depth-of-cut adjustment lever
4. Base
5. Brush Cap
6. Socket wrench
7. Spanner


Assembly and Adjustment

 Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.

Fitting & Removing the Diamond Wheel (Fig. C)

Fitting

- Insert the diamond wheel (9) to the spindle.
- Grip outside flange with spanner (7) and turn socket wrench (6) counterclockwise.

 Be sure to tighten clamp bolt securely.

 Use only the recommended diamond wheel with the correct hole size.

Removing


- Follow the procedure above in reverse order.

Cutting Depth Adjustment (Fig. D)

- To increase or decrease the depth of cut, loosen by pulling the Depth-of-cut adjustment lever (3) down.
- For minimum depth of cut, move/slide wing nut towards the "-" sign.
- To increase the depth of cut, move adjustment lever upwards, away from the base.
- At the desired depth of cut, secure the base by tightening the adjustment lever.
- At anytime, the depth-of-cut adjustment knob can also be set to a desired position to suit the user.

Instruction for Use

 Always observe the safety instructions and applicable regulations.

 Ensure that the depth-of-cut adjustment lever (3) is properly tightened before operating the tool.

Switching On And Off (Fig. E)

- To switch the tool on, press the on/off switch (1).
- To switch the tool off, release the on/off switch. This tool has a lock-on feature.
- To activate press the on/off switch and the then lock-on button (2).
- To de-activate press the on/off button again. Always switch off the tool when work is finished and before unplugging.

Cutting (Fig. E)

- Align the edge of the front of the base with the cutting line on the work piece. Hold the tool firmly.
- Set the base on the work piece to be cut without the wheel making any contact.
- Turn tool on and wait until the wheel attains full speed.
- Move the tool forward over the work piece surface, advancing smoothly until the cut is completed.
- Keep the cutting line straight.
- **This tool should only be used on horizontal surfaces.**
- Be sure to move the tool gently forward, in a straight line. Forcing, or exerting excessive pressure, or allowing the wheel to bend, pinch or twist in the cut can cause the motor to over heat and tool to kickback dangerously.
- **When cutting the work piece over 20mm deep, make 2 or 3 separate cuts to prevent motor failure.**


Maintenance

Your Stanley power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Motor Brushes (Fig. F)

- Remove and check carbon brushes regularly. Replace when they have worn down to about 6mm or less.
- Keep carbon brushes clean for free movement in the holder. Both carbon brushes should be replaced at the same time.
- Use only Stanley carbon brushes. Use a screwdriver to remove brush caps (5).
- Take out worn brushes, insert new ones, and secure the brush caps.

Cleaning

 **Warning:** unplug the tool before you use a cloth to clean the housing. With the motor running, blow dirt and dust out of all air vents with dry air at least once a week. Wear safety glasses when performing this. Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent. Although these parts are highly solvent resistant, NEVER use solvents.

Tool Care

Avoid overloading the machine. Overloading will result in a considerable reduction in speed and efficiency and the unit will become hot. In this event, run the machine at no load for a minute or two until cooled to normal working temperature by the built in fan. Switching your machine on and off whilst under load will considerably reduce the life of the switch.


Important

To ensure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified organizations, always using identical replacement parts. Unit contains no user serviceable parts inside.

Accessories

The performance of any power tool is dependent upon the accessory used. Stanley accessories are engineered to high quality standards and are designed to enhance the performance of power tool. Stanley offers a large selection of accessories available at our local dealer or authorized service center at extra cost.


Note: use only accessories rated at least equal to the maximum speed marked on the tool.

 **CAUTION:** The use of any other accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

 **No grinding disc is allowed to use on this tool.**

 **No wood-cutting disc is allowed on this tool.**

Protecting The Environment

 Should you find one day that your tool needs replacement, or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment. Stanley recommends you to contact your local council for disposal information.

Service Information

Stanley offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout Asia. All Stanley Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Stanley location nearest to you.

Notes

- Stanley's policy is one of continuous improvement to our products and, as such, we reserve the right to change product specifications without prior notice.
- Standard equipment and accessories may vary by country.
- Product specifications may differ by country.
- Complete product range may not be available in all countries.
- Contact your local Stanley dealers for range availability.

STEL785 PEMOTONG UBIN/MARMER 110MM

DATA TEKNIS

SPEKIFIKASI	STEL785	
DAYA	W	1.200
KECEPATAN TANPA BEBAN	/mm	13.500
DIAMETER RODA	mm	110
KEDALAMAN POTONG MAKS.	mm	34
BERAT	Kg	2.69
PANJANG KABEL	m	2

PEGUNAAN

Pemotong ubin Stanley anda dirancang untuk penggunaan pemotongan.

ATURAN KESELAMATAN UMUM



Peringatan! Bacalah semua petunjuk. Kegagalan untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera berat. Istilah 'alat listrik' dalam semua peringatan yang tercantum di bawah merujuk kepada alat listrik yang dioperasikan oleh (menggunakan kabel) catu daya atau alat listrik yang dioperasikan baterai (tanpa kabel).

SIMPANLAH PETUNJUK INI

1. Area Kerja

- Jagalah agar area kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Area yang tidak rapi dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan mengoperasikan alat listrik di lingkungan yang dapat meledak, seperti adanya cairan yang mudah terbakar, gas atau debu.** Alat listrik menimbulkan percikan api yang dapat membakar debu atau uap.
- Jauhkanlah anak-anak dan orang di sekitar anda selagi mengoperasikan sebuah alat listrik.** Pengalihan perhatian dapat membuat anda kehilangan kendali.

2. Keselamatan Terkait Listrik

- Colokan alat listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali memodifikasi colokan dengan cara apapun. Jangan gunakan colokan adapter apapun dengan alat listrik yang dihubungkan ke bumi (digrounding). Colokan yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- Hindari kontak tubuh dengan permukaan yang dihubungkan ke bumi atau digrounding, seperti pipa, radiator, kompor dan lemari es.** Risiko sengatan listrik meningkat jika tubuh anda terhubung ke bumi atau ter"grounding".
- Jangan biarkan alat listrik terpapar hujan atau kondisi basah.** Air yang memasuki alat listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalah-gunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik atau melepaskan colokan alat listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, pinggiran benda tajam atau benda bergerak. Kabel yang rusak atau tersangkut meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Ketika mengoperasikan sebuah alat listrik di luar rumah, gunakan kabel tambahan yang cocok untuk digunakan di luar rumah.** Penggunaan kabel yang cocok untuk digunakan di luar rumah mengurangi risiko sengatan listrik.

3. Keselamatan Pribadi

- Tetaplah waspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan gunakan akal sehat ketika mengoperasikan sebuah alat listrik. Jangan gunakan alat listrik ketika anda lelah atau berada di bawah pengaruh obat-obatan, alcohol atau meditasi.** Sedetik saja kehilangan kewaspadaan selagi mengoperasikan alat listrik dapat menimbulkan cedera tubuh yang serius.
- Gunakan alat keselamatan. Selalulah memakai pelindung mata.** Peralatan keselamatan seperti masker debu, sepatu keselamatan anti-slip, topi pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan sesuai kondisi akan mengurangi cedera tubuh.
- Hindari mesin yang hidup secara tidak disengaja. Pastikan tombol dalam posisi off sebelum mencolokkan kabel ke catu daya.** Membawa alat listrik dengan jari anda pada tombol atau mencolokkan alat listrik yang tombolnya dalam posisi 'on' mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci pengatur atau kunci inggris apapun sebelum menghidupkan alat listrik.** Sebuah kunci inggris atau kunci yang dibiarkan terhubung ke bagian yang berputar pada alat listrik dapat mengakibatkan cedera tubuh.
- Jangan berdiri terlalu jauh. Jagalah pijakan kaki yang tepat dan keseimbangan sepanjang waktu.** Ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas alat listrik dalam situasi tak terduga.
- Gunakan pakaian yang tepat. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga agar rambut, pakaian dan**

sarung tangan anda jauh dari bagian-bagian alat yang bergerak. Pakaian longgar, perhiasan atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian-bagian yang bergerak.

- g. Jika alat diberikan untuk dihubungkan ke penghisap debu dan fasilitas pengumpulan, pastikan alat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat ini dapat mengurangi bahaya terkait debu.
- h. Gunakan klem atau cara praktis lain untuk mengamankan dan menopang benda yang dikerjakan pada landasan yang stabil.** Menahan benda kerja dengan tangan atau pada tubuh anda membuatnya menjadi tidak stabil dan dapat menyebabkan hilang kendali. Sebelum mengebor ke dinding, lantai atau langit-langit, periksa lokasi perkabelan dan pipa. Hindari menyentuh ujung sebuah mata bor setelah mengebor, ia mungkin panas.

4. Penggunaan dan Perawatan Alat Listrik

- a. Jangan memaksakan penggunaan alat listrik. Gunakan alat listrik yang tepat untuk keperluan anda.** Alat listrik yang tepat akan melakukan pekerjaan lebih baik dan lebih aman pada tingkat dimana ia dirancang.
- b. Jangan gunakan alat listrik jika tombolnya tidak dapat menghidupkan atau mematikan alat.** Setiap alat listrik yang tak dapat dikendalikan dengan tombol adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- c. Lepaskan colokan dari catu daya sebelum melakukan suatu penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan alat listrik.** Langkah keselamatan preventif ini mengurangi risiko hidupnya alat listrik secara tidak disengaja.
- d. Simpan alat listrik yang 'nganggur' diluar jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak terbiasa dengan alat listrik atau petunjuk ini mengoperasikan alat listrik.** Alat listrik berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- e. Rawatlah alat listrik. Periksa apakah ada bagian-bagian bergerak yang terlepas atau terikat, bagian-bagian yang patah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi operasi alat listrik. Jika rusak, perbaikilah alat listrik sebelum digunakan.** Banyak kecelakaan disebabkan oleh alat listrik yang tidak dirawat dengan baik
- f. Gunakan alat listrik, aksesoris dan mata alat, dsb, sesuai dengan petunjuk ini dan dengan cara yang dimaksudkan untuk jenis alat**

listrik tertentu, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan. Penggunaan alat listrik untuk operasi yang berbeda dari yang dimaksudkan dapat mengakibatkan situasi berbahaya.

5. Servis

- a. Servislah alat listrik anda oleh teknisi perbaikan yang berkompeten dengan menggunakan hanya sukucadang pengganti yang identik.** Ini akan memastikan bahwa keselamatan alat listrik itu terjaga.

PETUNJUK KESELAMATAN TAMBAHAN UNTUK ALAT PEMOTONG UBIN / MARMER



PERHATIAN: Peganglah alat pada permukaan cangkram yang diisolasi ketika melakukan sebuah operasi dimana alat pemotong dapat menyentuh kabel tersembunyi atau kabelnya sendiri. Sentuhan dengan kabel yang 'hidup' akan membuat bagian-bagian logam yang terbuka pada alat itu 'hidup' dan mengejutkan pemakai/operator.



- 1. Selalu jauhkan tangan anda dari area pemotongan dan 'cakram berlian'.** Jaga agar tangan anda yang lain selalu pada pegangan samping. Jika anda memegang alat ini dengan kedua tangan, tangan anda tidak akan terluka oleh cakram.
- 2. Jangan menyentuh sisi bawah pekerjaan,** karena pengaman tidak dapat melindungi bagian cakram yang berada di bawah pekerjaan.
- 3. Selalu gunakan cakram berlian dengan ukuran dan bagian tengah yang benar-benar cocok (bentuk berlian atau lingkaran).** Cakram dan pegangan yang tidak cocok akan membuat pengoperasian lepas kendali dan aneh.
- 4. Jangan gunakan pencuci atau baut yang rusak atau yang ukurannya tidak pas,** atau anda akan kehilangan kendali atas operasi.
- 5. Jangan gunakan roda gerinda.**
- 6. Jangan gunakan cakram berlian yang tidak sesuai dengan ketentuan pabrikan.**
- 7. Jangan gunakan cakram pemotong yang telah rusak, terdistorsi atau retak.**
- 8. Jangan operasikan alat tanpa pengaman.**
- 9. Jangan mengawali alat dengan disk menyentuh pekerjaan.**
- 10. Ketika mematikan alat, jangan meletakkan alat sampai disk benar-benar berhenti, atau bilamana ada kekuatan**

eksternal akan diberikan untuk menghentikan disk.

11. Cabutlah steker dari sumber listrik dan. pastikan cakram berlian diam saat menggantungkan disk, menyesuaikan kedalaman pemotongan atau pipa air, atau memperbaiki alat tersebut.
12. Hanya pegang alat pada permukaan pencengkeraman yang diisolasi ketika cakram berlian memotong kabel yang tersembunyi atau kabelnya sendiri. Jika cakram berlian menyentuh kabel yang "hidup", bagian logam alat yang terkelupas dapat menimbulkan tenaga dan kejutan pada operator.
13. Perhatikan secara khusus "pemotongan buta" pada dinding atau daerah lain yg tidak kelihatan, karena cakram berlian dapat memotong pipa gas atau air, kabel atau benda-benda berpegas.

SIMBOL-SIMBOL

Label pada alat anda terdapat simbol-simbol berikut:

V	Voltase
A	Amper
Hz	Hertz
W	Watt
Min	Menit
~	Arus bolak balik
==	Arus searah
n_0	idak ada kecepatan pemuatan
	Konstruksi kelas II
	Lambang peringatan keselamatan
.../min	Menit perputaran atau gerak timbal balik

ISOLASI GANDA



Alat ini diisolasi ganda. Ini berarti bahwa semua bagian logam eksternal diisolasi secara elektrik dari catu daya utama. Ini dilakukan dengan menempatkan penghambat terisolasi antara komponen-komponen listrik dan mekanis sedemikian rupa sehingga membuat alat ini tidak perlu dihubungkan ke bumi (grounding).

CATATAN: Isolasi ganda tidak menggantikan langkah keselamatan normal ketika mengoperasikan alat ini. System isolasi berperan sebagai pelindung tambahan terhadap cedera yang diakibatkan oleh kemungkinan kegagalan isolasi listrik di dalam alat.

Keselamatan Dari Listrik

Motor listrik dirancang untuk satu voltase saja. Selalu periksa apakah catu daya sesuai dengan voltase pada pelat spesifikasi.

Menggunakan Kabel Tambahan

Kabel tambahan tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Penggunaan kabel tambahan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko kebakaran dan sengatan listrik. Jika kabel tambahan harus digunakan, gunakan hanya yang disetujui oleh Otoritas Kelistrikan Negara anda. Pastikan bahwa kabel tambahan itu berada dalam kondisi baik sebelum digunakan. Selalu gunakan kabel yang cocok untuk input daya pada alat anda (lihat data teknis pada pelat nama). Ukuran konduktor minimal adalah 1mm², panjang maksimal adalah 30m. ketika menggunakan sebuah rol kabel, selalulah membuka gulungan kabel sepenuhnya.

FITUR-FITUR (GAMBAR A)

1. Tombol on/off
2. Tombol penguncian
3. Tuas pengatur kedalaman pemotongan
4. Dasar
5. Tutup kuas
6. Kunci inggris untuk stopkontak
7. Spener

PERAKITAN DAN PENYESUAIAN



Peringatan! Sebelum melakukan perakitan dan penyesuaian, selalu lepaskan kabel dari alat ini.

MEMASANG & MELEPASKAN RODA BERLIAN (GAMBAR C)

Memasang

- Masukkan roda berlian (9) ke kumparan
- Cengkram flens luar dengan spener (7) dan putar kunci inggris stop kontak (6) berlawanan arah jarum jam



Pastikan anda memasang baut klem dengan kencang



Gunakan hanya roda berlian yang direkomendasikan dengan ukuran lubang yang tepat.

Melepaskan

- Ikuti prosedur diatas dengan arah sebaliknya

PENYESUAIAN KEDALAMAN PEMOTONGAN (GAMBAR D)

- Untuk menambah atau mengurangi kedalaman pemotongan, longgarkan dengan cara menarik tuas penyesuaian kedalaman pemotongan (3) ke bawah.
- Untuk kedalaman pemotongan minimal, pindahkan/ geser mur sayap ke arah tanda “-”.
- Untuk menambah kedalaman pemotongan, pindahkan tuas penyesuaian ke atas, menjauh dari dasar.
- Pada kedalaman pemotongan yang diinginkan, amankan bagian dasar dengan mengencangkan tuas penyesuaian.
- Setiap saat, tombol penyesuaian kedalaman pemotongan dapat juga diset ke posisi yang diinginkan sesuai kebutuhan pengguna.

Petunjuk Penggunaan



Selalu patuhi petunjuk keselamatan dan peraturan yang berlaku.



Pastikan bahwa tuas penyesuaian kedalaman pemotongan (3) dikencangkan dengan benar sebelum mengoperasikan alat.

MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN (GAMBAR E)

- Untuk menghidupkan alat, tekan tombol on/off (1)
- Untuk mematikan alat, lepaskan tombol on/off. Alat ini mempunyai fitur penguncian.
- Untuk mengaktifkan, tekan tombol on/off dan kemudian tombol penguncian (2).
- Untuk menon-aktifkan, tekan tombol on/off lagi. Selalu matikan alat ketika pekerjaan selesai dan sebelum melepaskan kabelnya.

PEMOTONGAN (GAMBAR E)

- Sambungkan sisi bagian depan dasar dengan jalur pemotongan pada benda yang dikerjakan. Tahan alat dengan kuat.
- Tempatkan bagian dasar pada benda yang akan dipotong tanpa sentuhan dari roda.
- Hidupkan alat dan tunggu sampai roda mencapai kecepatan penuh.
- Gerakkan alat ke atas permukaan benda yang akan dikerjakan, majukan pelan-pelan hingga pemotongan selesai.
- Jaga agar jalur pemotongan tetap lurus.
- **Alat ini hanya boleh digunakan pada permukaan mendatar (horizontal).**
- Pastikan bahwa anda memajukan alat pelan-pelan, pada sebuah jalur lurus. Memaksa, atau menggunakan

tekanan berlebihan, atau membiarkan roda menjadi bengkok, terjepit atau melintir dalam pemotongan dapat menyebabkan motor menjadi terlalu panas dan alat melakukan ‘serangan balik’ yang berbahaya.

- Ketika memotong benda yang dikerjakan pada kedalaman lebih dari 20mm, buatlah 2 atau 3 pemotongan terpisah untuk mencegah kegagalan motor.

PERAWATAN

Alat listrik Stanley anda dirancang untuk beroperasi dalam waktu lama dengan perawatan minimal. Pemakaian yang memuaskan secara terus menerus tergantung pada perawatan alat yang benar dan pembersihan teratur.

KUAS MOTOR (GAMBAR F)

- Lepaskan dan periksa kuas karbon secara teratur.
- Gantilah bila kuas telah mengalami keausan kira-kira 6 mm atau kurang.
- Jagalah selalu kebersihan kuas karbon untuk pergerakan yang luasa pada tempatnya. Kedua kuas karbon harus diganti pada saat yang sama.
- Gunakan hanya kuas karbon stanley. Gunakan sebuah skrup untuk melepaskan penutup kuas (5).
- Keluarkan kuas yang telah aus, masukkan yang baru, dan amankan dengan penutup kuas.

PEMBERSIHAN



PERHATIAN: Lepaskan kabel alat dari catu daya sebelum anda menggunakan kain untuk membersihkan kerangkanya. Dalam keadaan motor berjalan, bersihkan kotoran dan debu dari semua ventilasi udara dengan udara kering paling sedikit satu kali seminggu. Pakai kacamata pelindung ketika melakukan hal ini. Bagian-bagian plastik luar dapat dibersihkan dengan kain lembab dan deterjen ringan. Meskipun bagian-bagian ini sangat tahan terhadap pelarut, JANGAN sekali-kali gunakan pelarut.

PERAWATAN ALAT

Hindari membebani mesin secara berlebihan. Beban berlebih akan mengakibatkan pengurangan kecepatan dan efisiensi secara signifikan dan unit akan menjadi panas. Dalam keadaan ini, jalankan mesin tanpa dimuati beban selama satu atau dua menit hingga mendingin ke suhu kerja normal oleh kipas yang terpasang. Mematikan atau menghidupkan mesin anda selagi dimuati beban akan mengurangi masa pakai tombol secara signifikan.

PENTING

Untuk memastikan KESELAMATAN dan KEHANDALAN produk, perbaikan, perawatan dan penyesuaian (selain yang tercantum di dalam buku panduan ini) harus dilakukan oleh pusat layanan resmi atau lembaga berkompeten lainnya, dengan selalu menggunakan sukucadang pengganti yang identik. Unit ini tidak memuat bagian–bagian yang dapat diservis oleh pengguna.

AKSESORIS

Kinerja setiap alat listrik tergantung pada aksesoris yang digunakan. Aksesoris Stanley dibuat dengan standar kualitas tinggi dan dirancang untuk memperkuat kinerja alat listrik. Stanley menawarkan banyak pilihan aksesoris yang tersedia pada dealer lokal atau pusat layanan resmi kami dengan biaya tambahan.

CATATAN: gunakan hanya aksesoris dengan ukuran yang paling sedikit setara kecepatan maksimal yang tercantum pada alat.



PERHATIAN: penggunaan aksesoris lain yang tidak direkomendasikan untuk digunakan dengan alat ini dapat menimbulkan bahaya.



Dilarang menggunakan cakram gerinda pada alat ini.



Dilarang menggunakan cakram pemotong kayu pada alat ini.

MELINDUNGI LINGKUNGAN



Apabila suatu hari anda menemukan bahwa alat anda perlu diganti, atau jika ia tidak anda butuhkan lagi, pikirkanlah untuk melindungi lingkungan. Stanley merekomendasikan agar anda menghubungi dewan kota setempat untuk informasi mengenai cara pembuangan alat ini.

INFORMASI SERVIS

Stanley menawarkan sebuah jaringan lengkap lokasi–lokasi layanan resmi dan dimiliki perusahaan di seluruh Asia. Semua pusat layanan Stanley mempekerjakan personel terlatih untuk menyediakan servis alat listrik yang efisien dan handal bagi pelanggan. Apakah anda membutuhkan nasihat teknis, perbaikan, atau sukucadang pengganti asli pabrik, hubungi lokasi Stanley yang terdekat dengan anda.

CATATAN:

- Kebijakan Stanley adalah perbaikan terus menerus atas produk kami dan, sehubungan dengan itu, kami berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Peralatan dan aksesoris standar dapat berbeda–beda di setiap Negara.
- Spesifikasi produk dapat berbeda–beda di setiap Negara
- Cakupan produk yang lengkap belum tentu tersedia di semua Negara.
- Hubungi dealer Stanley lokal anda untuk cakupan produk yang tersedia.

